



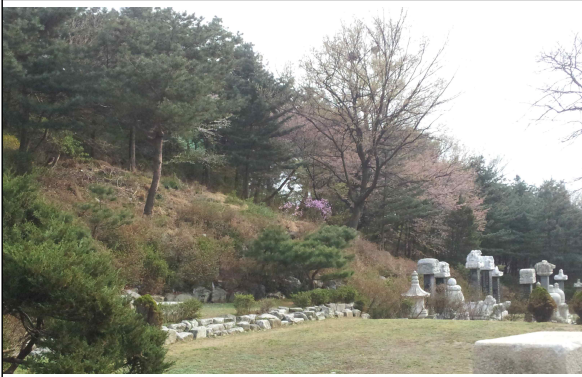

29) 15-11-D-B1

(1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.571476, 126.946388
주소	서울 서대문구 봉원동 산 2-6	종점	37.570661, 126.948830
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	300m
시설물 현황	봉원사, 가옥		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
25	15	철형	평행형	있음	60	1	100	무	매우 많음	유	무	30	-5	53/C
3	4	1	1	5	2	4	5	0	1	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	지표수가 분산되는 형태로 비탈면의 위험 요소가 적어 피해위험성 낮음.
대책 방안	현 상태 유지관리.