


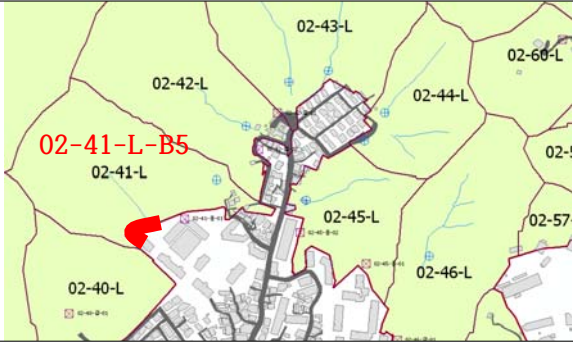


212) 02-41-L-B5

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'15.023~126°56'50.039
주소	서울시 서대문구 홍은동 460	종점	37°36'13.895~126°56'49.552
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	75m
시설물 현황	홍은 푸름아이원아파트, 경사 20°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 10m, L= 70m), 낙석방지울타리, 측구		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
20	7	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	양호	30	-10	38/B
3	2	2	3	1	0	0	2	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 전반적으로 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음
대책 방안	현 상태 유지관리