

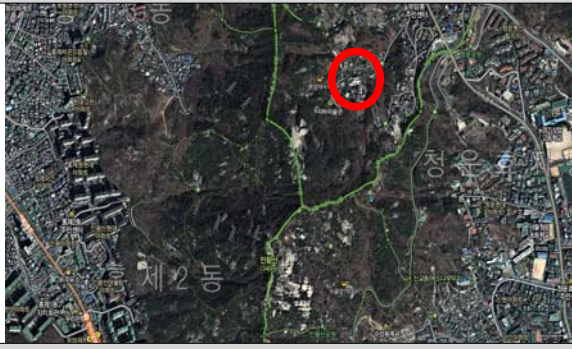
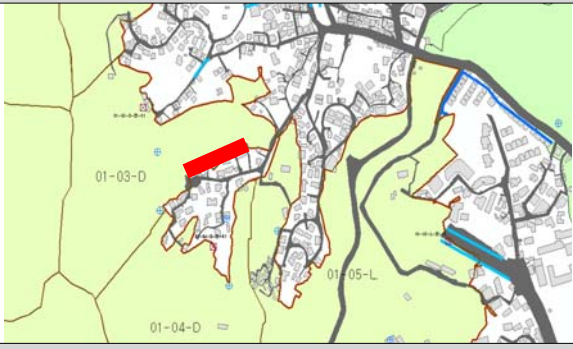


24) 01-03-D-B7

(1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°35'27.350~126°57'43.892
주소	서울시 종로구 부암동 359-17	종점	37°35'25.858~126°57'38.706
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	135 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 25°의 자연비탈면, 보호시설 없음.		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
25	3	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	무	30	-10	43/C
5	1	2	3	1	0	0	2	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	비탈면 상태 양호
	

조사 의견	보호시설이 없으나 주택배후 담장 및 소규모 옹벽이 보호시설 역할을 하고 있음. 전반적으로 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음.
대책 방안	붕괴위험성 낮음.