

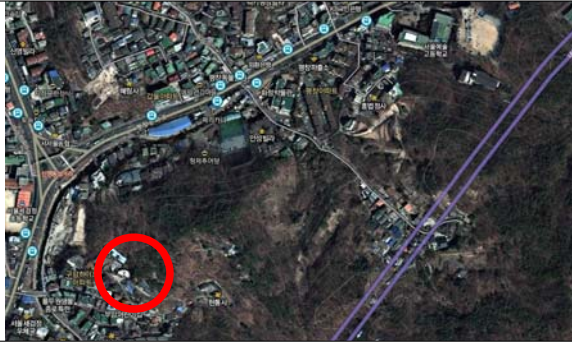
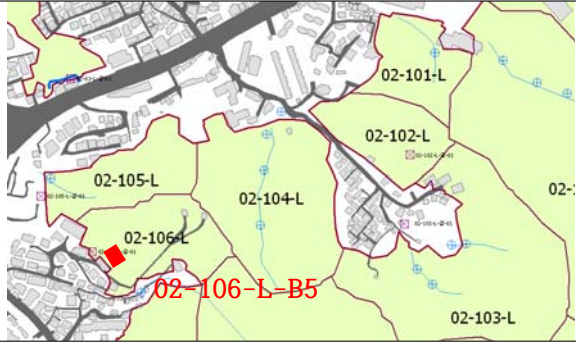


456) 02-106-L-B5

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'06.970~126°57'48.442
주소	서울시 종로구 신영동 105-16	종점	37°36'06.274~126°57'49.145
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	30m
시설물 현황	주택 인접한 경사 25°의 자연비탈면, 보호시설 없음		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
25	15	직선형	상승형	무	0	0	0	무	적음	무	무	30	-10	42/C
5	2	2	3	1	0	0	0	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	비탈면의 상태 비교적 양호하나 하부 배수시설 없음 보호시설이 없으며 비탈면에 돌출암반은 절리발달이 미약하여 낙석의 위험성은 낮음
대책 방안	배수시설 정비