


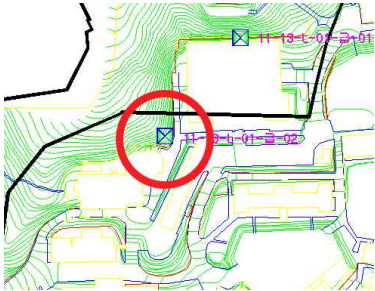

## 12) 11-13-L-01-급-02

## (1) 조사위치

- 아파트에 위치하는 급경사지

지 번	위도	경도
서울시 용산구 한남동 810	37° 32' 17"N	127° 00' 30"E

항공사진	지형도 및 조사위치	전경
		

## (2) 현장조사 결과

위험도 취약성	사회적 영향 평가	대책시설물 평가
		
비탈면 내에 방치목이 있음	급경사지 하부에 아파트가 위치함	비탈면 내에 낙석방지울타리가 있음

## (3) 재해위험도 평가 결과

계류(조사)번호	위험도 평가점수	대책시설 평가점수	조사자의견 점수	총점	등급
11-13-L-01-급-02	56	-25	-10	21	B등급

## (4) 종합의견

조사현황	원구릉 산지에 소규모 계류부가 발달하였으며 식생은 소경목의 활엽수림이 분포함 비탈면 내에 산책로가 위치하며 하부에 배수로, 낙석방지울타리 등의 대책시설이 설치되어 있음 일부 비탈면내에 방치목이 있음
평가의견	아파트에 인접하여 상부에 소경목의 활엽수림이 분포함 비탈면 내에 낙석방지울타리가 있고 배수시설 등의 대책시설이 매우 양호하게 설치되어 안전할 것으로 판단됨