

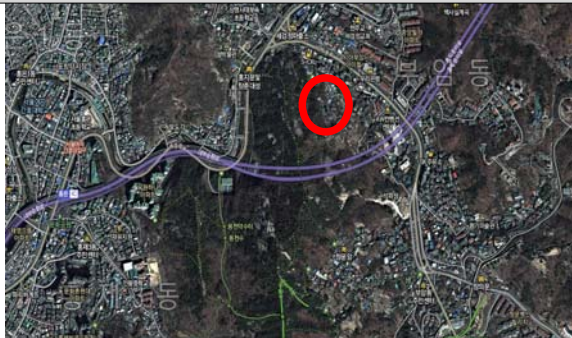



5) 01-01-L-B5

(1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°35'52.249~126°57'33.733
주소	서울시 종로구 홍지동 129-1	종점	37°35'50.069~126°57'35.930
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	90 m
시설물 현황	성불암, 지장사, 경사 30°의 자연비탈면, 하부 석축(H= 4m, L= 30m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	15	직선형	하강형	무	0	0	50	무	적음	무	양호	30	-10	40/B
7	2	2	1	1	0	0	2	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	하부 석축
	

조사 의견	식생 양호하나 배수시설이 설치되지 않음. 보호시설의 상태는 양호하고 비탈면에 미약한 포행이 관찰되나 위험성은 낮음.
대책 방안	배수시설 정비