

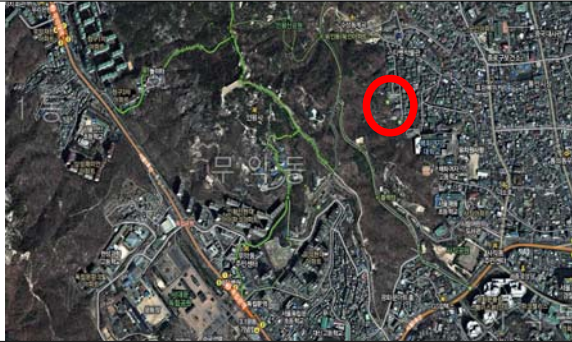


88) 01-10-L-B3

(1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°58'05.97~126°96'40.32
주소	서울시 종로구 누상동 산1-3	종점	37°58'00.67~126°96'43.43
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	69 m
시설물 현황	방치된 고사목 및 도복목, 계곡부 내 도복목 등 방치.		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
28	30	요형	평행형	무	117	1	47	무	보통	무	무	30	-15	49/C
7	4	3	2	1	4	4	2	1	3	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	하부옹벽
	

조사 의견	계류 하류부 위로 가옥이 시공되어 있으며 배수로를 통해 배출됨. 계상은 암반으로 구성됨.
대책 방안	계곡부 주위로 형질 불량목 등 제거작업 필요 유출부에는 소규모 경작지에 대한 소유여부를 확인하고 재해발생시 확폭부로서 이용가능여부 확인이 필요