


15) 40-01-L-B22

(1) 조사개요

산지명	와룡공원	시점	37°35'30.868~126°59'34.180
주소	서울시 종로구 명륜3가 산2-11	종점	37°35'30.175~126°59'36.940
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	75 m
시설물 현황	도로 인접한 경사 30°의 자연비탈면, 상부 성곽 존재, 하부 가옥 존재		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	중단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 사/통/급
30	5	직선형	평행형	무	0	0	2	전답	적음	무	무	30	-10	45/C
7	1	2	2	1	0	0	2	2	2	1	5			

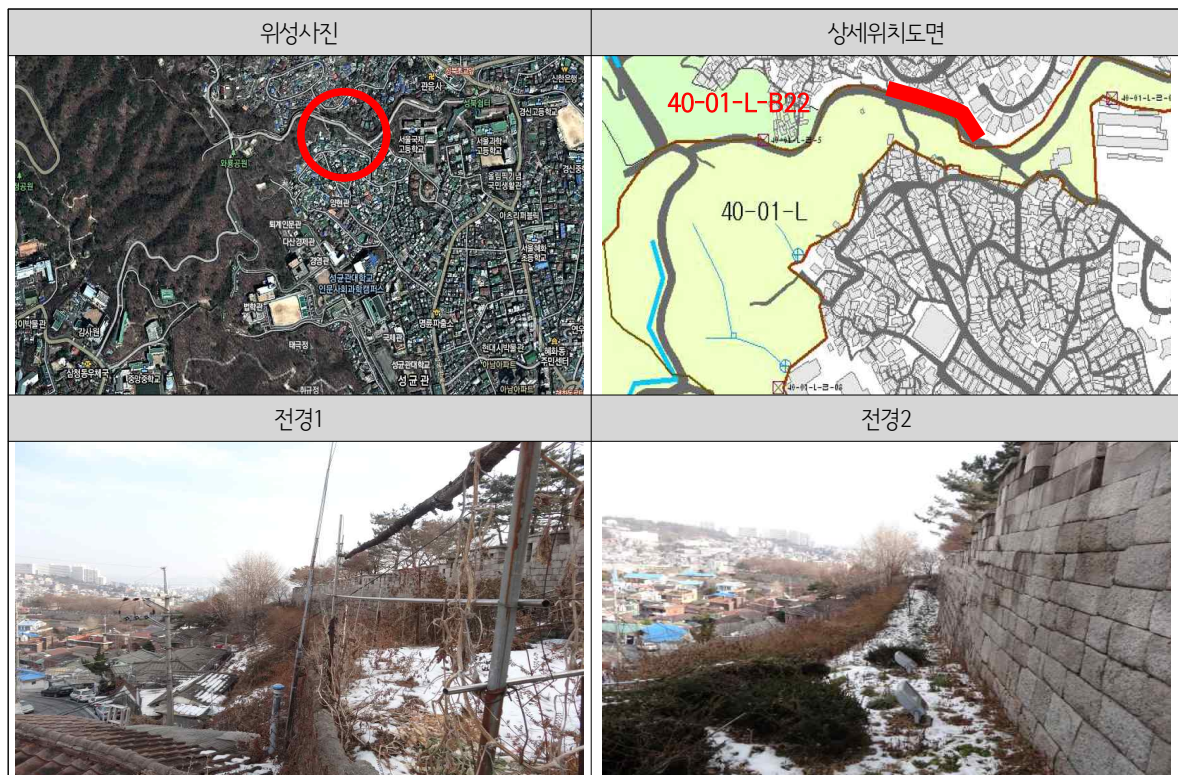

조사 의견	식생 양호하나 배수시설이 설치되지 않음. 비탈면 상태 양호하나 보호시설이 미흡하고 주택과의 이격이 인접하여 지속적인 관찰이 필요함.
대책 방안	배수시설 정비