


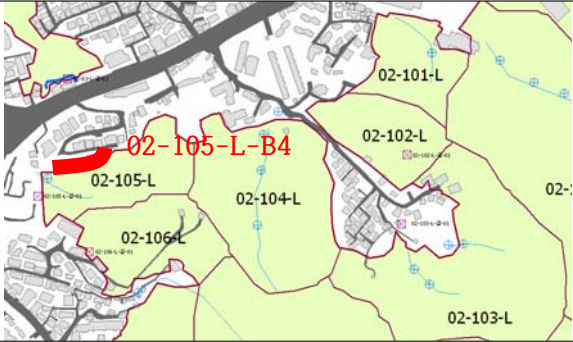


449) 02-105-L-B4

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'10.980~126°57'44.926
주소	서울시 종로구 신영동 72-1	종점	37°36'11.811~126°57'48.447
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	95m
시설물 현황	주택 인접한 경사 20°의 자연비탈면, 보호시설 없음		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
20	15	직선형	상승형	무	0	0	70	무	적음	무	무	30	-10	43/C
3	2	2	3	1	0	0	3	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	보호시설이 없고 전도 위험성이 높은 수목이 관찰됨 비탈면의 위험성은 낮으나 우기시 소규모 유실이 발생할 수 있음
대책 방안	수목 정비