


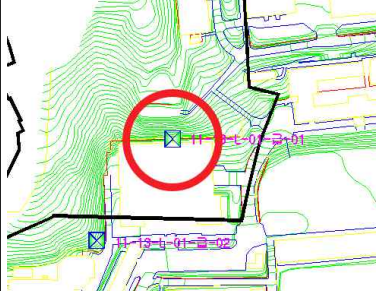

## 11) 11-13-L-01-급-01

### (1) 조사위치

- 아파트에 위치하는 급경사지

지 번	위도	경도
서울시 용산구 한남동 810	37° 32' 12"N	127° 00' 31"E

항공사진	지형도 및 조사위치	전경
		

### (2) 현장조사 결과

위험도 취약성	사회적 영향 평가	대책시설물 평가
		
비탈면 내에 방치목이 있음	급경사지 하부에 아파트가 위치함	비탈면 내에 낙석방지울타리가 있음

### (3) 재해위험도 평가 결과

계류(조사)번호	위험도 평가점수	대책시설 평가점수	조사자의견 점수	총점	등급
11-13-L-01-급-01	59	-25	-10	24	B등급

### (4) 종합의견

조사현황	원구릉 산지에 소규모의 계류가 발달하였으며 식생은 치수림의 혼효림이 분포함 비탈면 상부에 공원 및 배수시설이 있으며 하부에 돌쌓기, 배수로 등의 대책시설이 설치되어 있고 낙석방지울타리가 있음 일부 비탈면내에 방치목이 있음
평가의견	아파트에 인접하여 비탈면에 돌쌓기가 되어 있고 상부에 치수림의 혼효림이 분포함 비탈면내에 낙석방지울타리가 있고 배수시설 등의 대책시설이 매우 양호하게 설치되어 안전할 것으로 판단됨 비탈면 상부에 체육공원시설이 위치하며 조경수 및 배수시설이 양호하게 관리되고 있음