


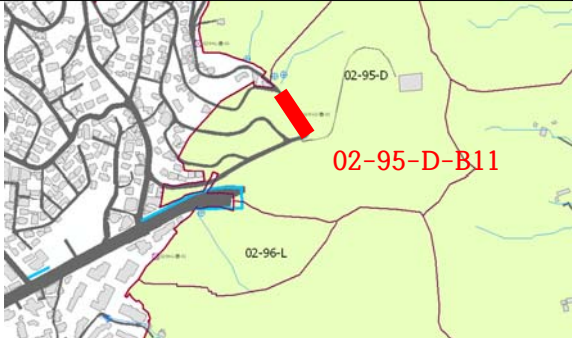


382) 02-95-D-B11

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'46.533~126°58'55.645
주소	서울시 종로구 평창동 산6-416	종점	37°36'49.076~126°58'53.289
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	100m
시설물 현황	도로 인접한 경사 °의 인공비탈면, 하부 석축(H= 1m, L= 100m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
55	6	직선형	직선형	매우 불리	중	완전 건조	보통	불량	무	암반	16	0	43/C
3	1	2	0	10	3	1	3	3	1	0			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 돌출암반이 관찰되며 소규모 낙석의 피해가 발생할 수 있어 주의 깊은 관찰이 필요함
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰