


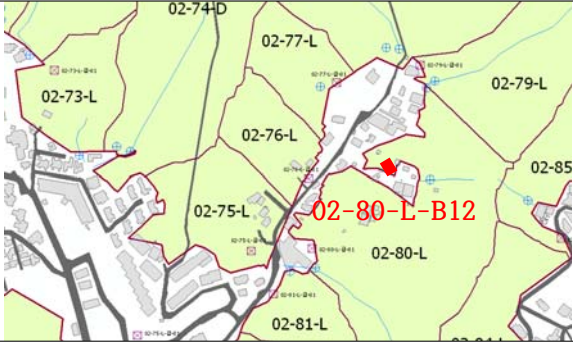


335) 02-80-L-B12

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'53.000~126°57'41.983
주소	서울시 종로구 구기동 10-2	종점	37°36'52.388~126°57'41.328
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	25m
시설물 현황	삼각산 관음사, 경사 25°의 자연비탈면, 하부 석축(H= 1.5m, L= 20m), 방수포		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	5	직선형	하강형	무	0	0	70	주택	적음	유	불량	25	0	54/C
7	1	2	1	1	0	0	3	4	2	6	2			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	하부 석축 상태는 양호하나 일부구간 소규모 유실이 발생했으며 방수포로 응급조치 소규모 유실이 발생했으나 복구가 안되었으며 주의 깊은 관찰이 필요함
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰