

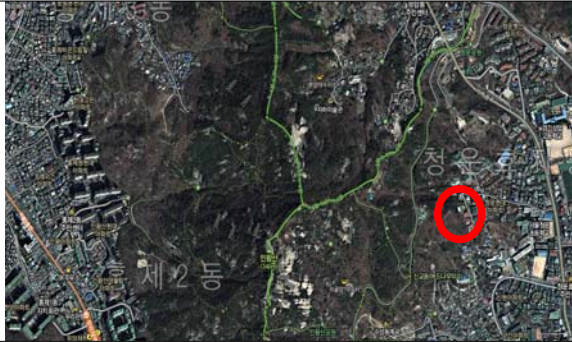



## 60) 01-06-L-B2

### (1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°35'11.660~126°57'57.747
주소	서울시 종로구 청운동 55-15	종점	37°35'08.441~126°57'58.929
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	105 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 20°의 자연비탈면, 단끊기, 사방시설		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
20	30	직선형	하강형	무	0	0	50	무	보통	무	양호	30	-10	39/B
3	4	2	1	1	0	0	2	1	3	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	단끊기
	

조사 의견	식생 및 배수시설의 상태가 양호함. 돌출암반으로 인한 낙석이 우려되는 비탈면이나 보호시설 양호하여 위험성 낮음.
대책 방안	붕괴위험성 낮음.