

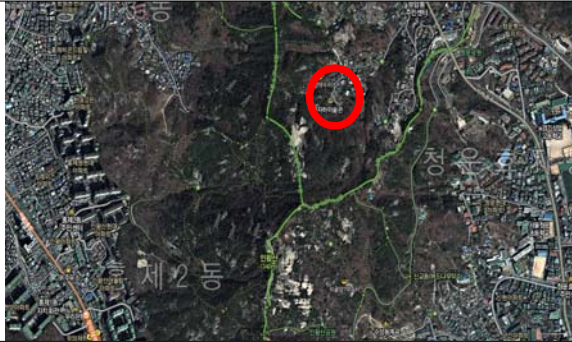
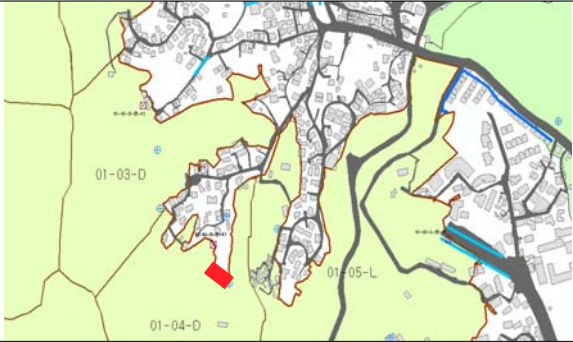


### 30) 01-04-D-B5

#### (1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°58'89.48~126°96'13.81
주소	서울시 종로구 부암동 362-21	종점	37°58'87.44~126°96'16.93
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	42 m
시설물 현황	우안사면으로 벌도목 방치, 기슭막이, 골막이 시공		

#### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 / 등급
15	49	요형	평행형	무	188	1	48	기타	보통	무	양호	30	-10	53/C
3	6	3	2	1	4	4	2	2	3	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	하부옹벽
	

조사 의견	골막이 2개소, 유목차단시설 1개소, 기슭막이 시공됨. 계류주위로 형질불량목이 다수 있으며 하부 배수로 내 토사로 만사됨.
대책 방안	계류 주위로 치수급(입목) 및 형질불량목 제거 필요 계류 사면침식 발생구간에는 비탈다듬기, 흙막이 등 시공 최근 사방시설 설치 완료되었으나, 상부사면 정비필요