


6) 65-01-L-01-B6

(1) 조사개요

산지명	공동공원	시점	37.567619, 126.926394
주소	서울 서대문구 연희동 421-38	종점	37.567724, 126.926367
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	14m
시설물 현황	담장 및 옹벽		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
50	20	요형	직선형	불리	중	습함	불량	표면시공 없음	없음	혼합	25	-15	46/C
3	2	4	0	7	3	2	4	5	1	5			

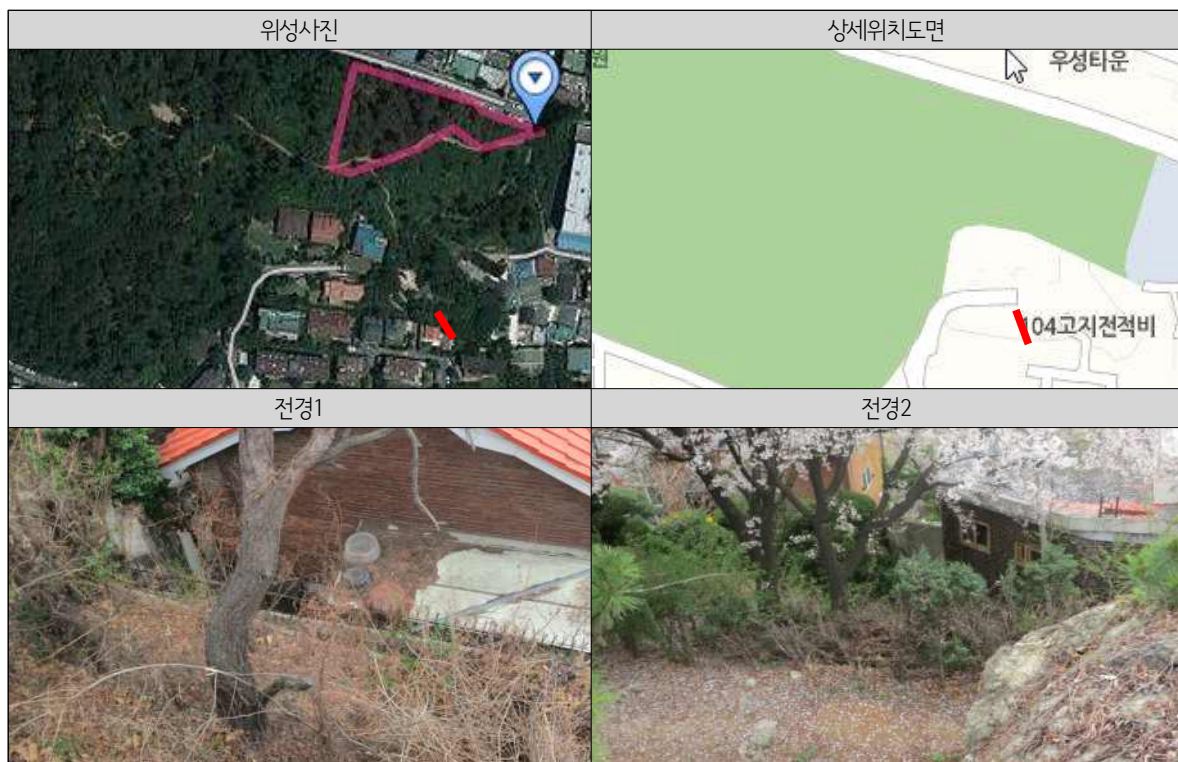

조사 의견	민가와 연접한 급경사지로 암반 부분이 탈리 되고 있음
대책 방안	암반 사면 보호시설 설치