


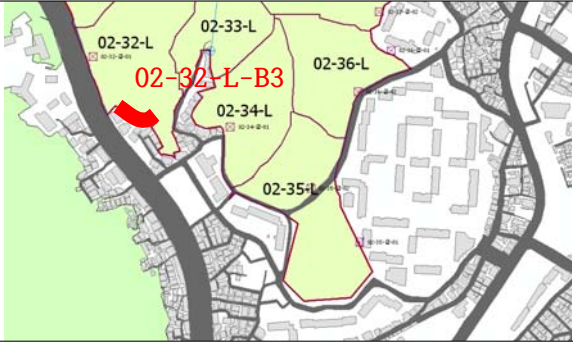

184) 02-32-L-B3

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°35'46.440~126°56'24.957
주소	서울시 서대문구 홍은동 437-1	종점	37°35'46.959~126°56'22.557
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	65m
시설물 현황	골드 패밀리움 아파트, 하부 R/C 옹벽(H= 7m, L= 65m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산/등급
35	15	직선형	평행형	무	0	0	50	무	적음	무	양호	30	-10	44/C
10	2	2	2	1	0	0	2	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	보호시설의 상태는 양호하나 전도 위험성이 높은 수목이 관찰됨 보호시공이 양호한 비탈면으로 피해위험성은 낮음
대책 방안	수목 정비