

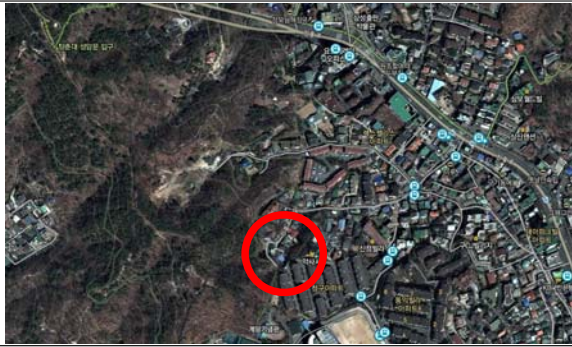
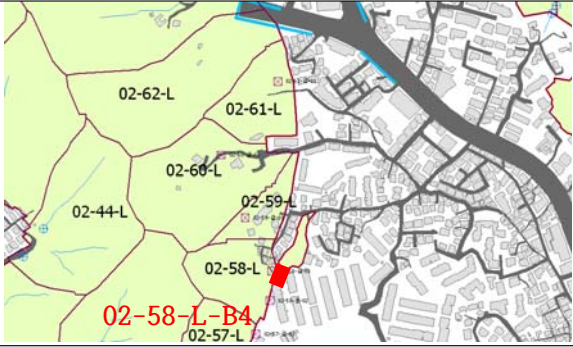


## 259) 02-58-L-B4

### (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'17.815~126°57'19.282
주소	서울시 종로구 구기동 266	종점	37°36'18.346~126°57'19.663
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	20m
시설물 현황	주택 인접한 경사 30°의 자연비탈면, 보호시설 없음		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 등급
30	20	직선형	상승형	유	100	1	50	무	적음	무	무	30	0	70/D
7	3	2	3	5	4	5	2	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	계류부가 존재하며 하부 주택이 존재하여 사방사업 및 배수시설 정비가 필요함 보호시설이 없고 비탈면의 상태가 불량하므로 보강시설의 설치가 요구됨
대책 방안	보강시설 설치 및 사방시설