


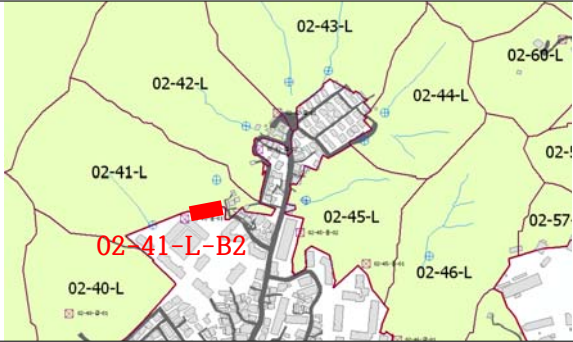


## 209) 02-41-L-B2

### (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'15.922~126°56'54.929
주소	서울시 서대문구 홍은동 10-276	종점	37°36'15.709~126°56'52.450
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	65m
시설물 현황	홍은 푸름이아파트, 경사 25°의 자연비탈면, 하부 석축(H= 1.5m, L= 65m)		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
25	18	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	양호	30	-10	41/C
5	3	2	3	1	0	0	2	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호하나 노후된 석축이 관찰되므로 지속적인 관찰 필요함 전반적으로 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음
대책 방안	석축구조물 지속적인 관찰