


374) 02-95-D-B3

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'44.769~126°58'45.311
주소	서울시 종로구 평창동 산6-419	종점	37°36'44.756~126°58'48.863
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	95m
시설물 현황	도로 인접한 경사 70°의 인공비탈면, 하부 석축(H= 1m, L= 110m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
70	5	직선형	직선형	불리	중	습함	보통	불량	무	암반	16	0	42/C
5	0	2	0	7	3	2	3	3	1	0			

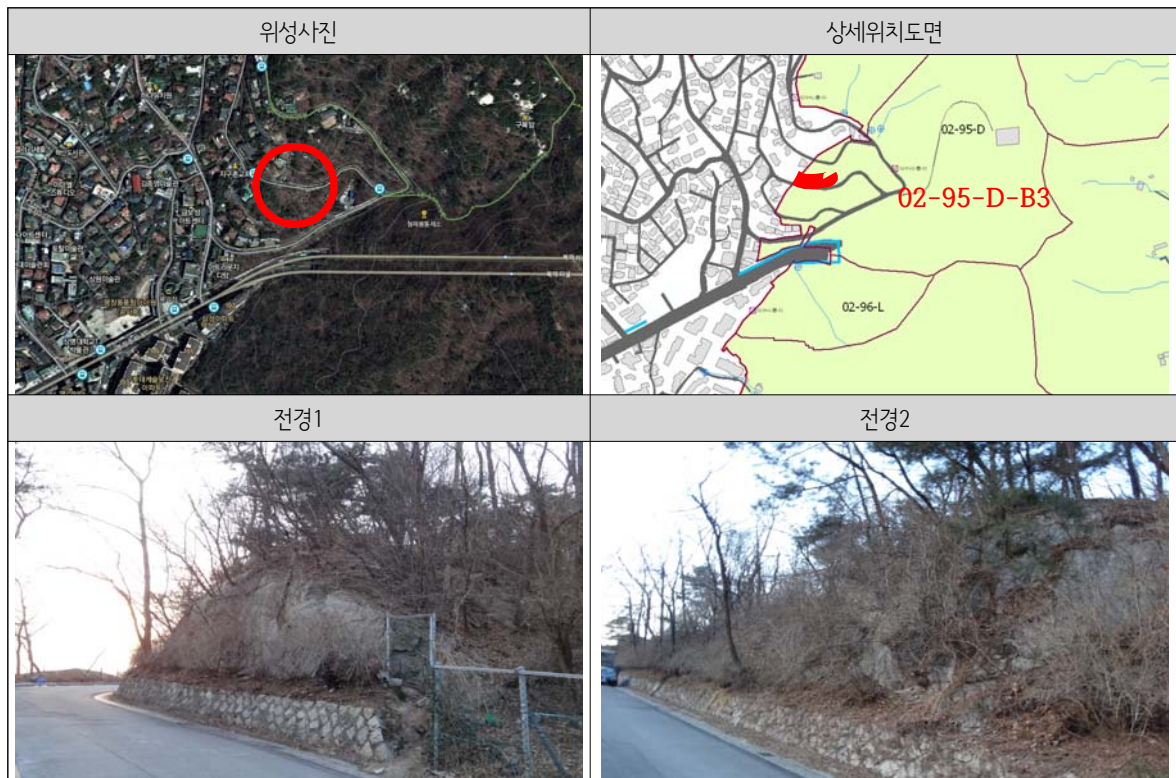

조사 의견	식생 및 배수시설의 상태가 양호함 보호시설이 노화되었고 상부 암반의 낙석이 발생할 우려가 있음
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰