


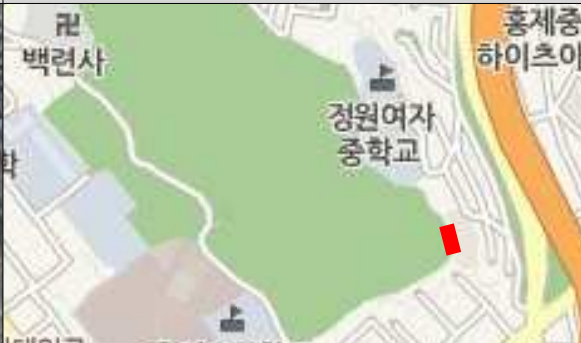


## 65) 12-L-01-B20

### (1) 조사개요

산지명	백련산	시점	37.583239, 126.934758
주소	서울특별시 서대문구 홍은동 산11-96	종점	37.582677, 126.934887
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	63 m
시설물 현황	옹벽		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
50	10	직선형	불록형	불리	중	하	양호	표면시공없음	없음	혼합	30	-20	42/C
3	1	2	2	7	3	1	2	5	1	5			

위성사진		상세위치도면	
			
전경1		전경2	
			
조사 의견	주거지 배후의 사면으로 유송잡물이 방치되어 있고 일부 유실이 보임		
대책 방안	면정리 및 청소		