

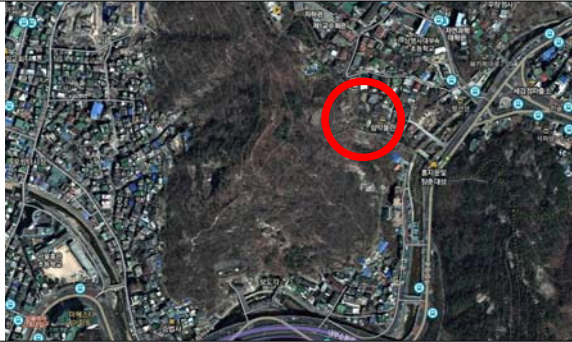
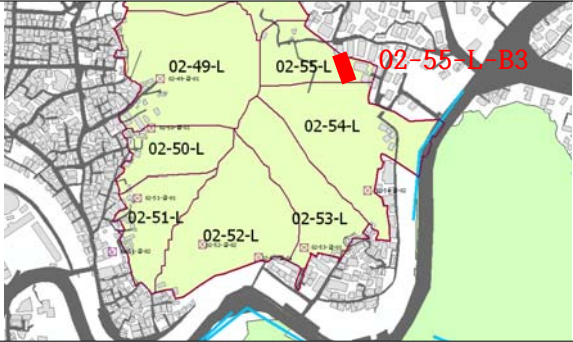


## 250) 02-55-L-B3

### (1) 조사개요

|        |                               |       |                            |
|--------|-------------------------------|-------|----------------------------|
| 산지명    | 북한산                           | 시점    | 37°35'59.339~126°57'18.962 |
| 주소     | 서울시 종로구 홍지동 33-9              | 종점    | 37°35'58.253~126°57'19.406 |
| 비탈면 종류 | 자연비탈면                         | 구역 연장 | 35m                        |
| 시설물 현황 | 주택 인접한 경사 25°의 자연비탈면, 보호시설 없음 |       |                            |

### (2) 조사결과

| 비탈면<br>경사각<br>(°) | 비탈면<br>높이<br>(m) | 종단<br>형상 | 횡단<br>형상 | 계곡<br>유무 | 계곡<br>연장<br>(m) | 계곡<br>폭<br>(m) | 토층<br>심도<br>(cm) | 상부<br>외력 | 지하수 | 붕괴<br>이력 | 보호<br>시설 | 사회적<br>영향도 | 보정<br>점수 | 점수<br>합산<br>/등급 |
|-------------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------|------------------|----------|-----|----------|----------|------------|----------|-----------------|
| 25                | 20               | 직선형      | 하강형      | 무        | 0               | 0              | 50               | 무        | 적음  | 무        | 무        | 30         | -10      | 43/C            |
| 5                 | 3                | 2        | 1        | 1        | 0               | 0              | 2                | 1        | 2   | 1        | 5        |            |          |                 |

| 위성사진  | 상세위치도면   |
|---|--|
|  |  |
| 전경1   | 전경2  |
|  |  |

|          |  |
|----------|--|
| 조사<br>의견 | 보호시설이 없으나 비탈면의 상태는 대체적으로 양호함<br>노출된 암반의 낙석 위험성은 작으나 암반의 규모가 커서 주의 깊은 관찰이 필요함 |
| 대책<br>방안 | 유실 우려 구간의 지속적인 관찰  |