


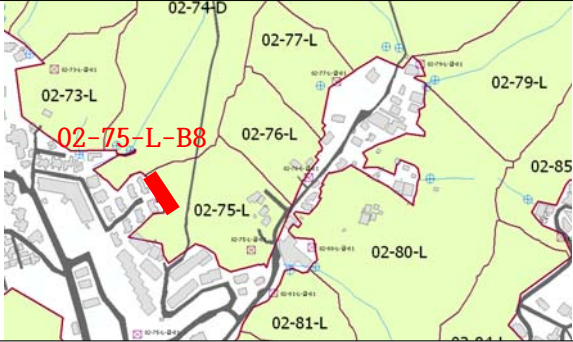


317) 02-75-L-B8

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'50.411~126°57'27.295
주소	서울시 종로구 구기동 183-22	종점	37°36'52.247~126°57'26.360
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	65m
시설물 현황	주택 인접한 경사 65°의 인공비탈면, 슛크리트, 펜스		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
65	6	직선형	직선형	유리	중	습함	보통	양호	무	암반	30	-10	42/C
5	1	2	0	3	3	2	3	2	1	0			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 유지관리가 양호한 비탈면이나 일부 노출비탈면의 유실 우려
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰