

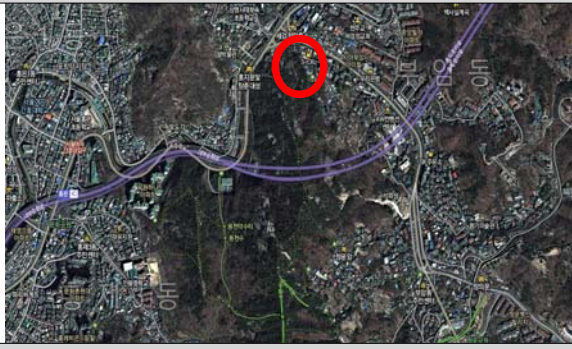
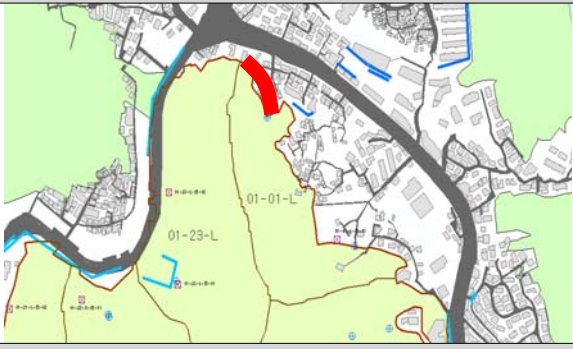


1) 01-01-L-B1

(1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°35'57.036~126°57'30.818
주소	서울시 종로구 홍지동 125	종점	37°35'54.107~126°57'33.118
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	110 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 30°의 자연비탈면, 보호시설 없음, 배수로		

(1) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	40	직선형	하강형	유	30	2	50	무	적음	무	무	30	-10	58/C
7	6	2	1	5	2	4	2	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	비탈면 하부주택
	

조사 의견	식생 및 배수시설의 상태가 양호함. 보호시설이 미비하고 주택배후 낙석으로 인한 피해의 우려가 있음.
대책 방안	가옥배후 보호시설 설치