

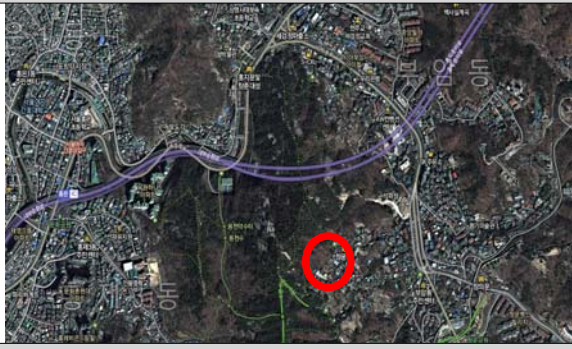
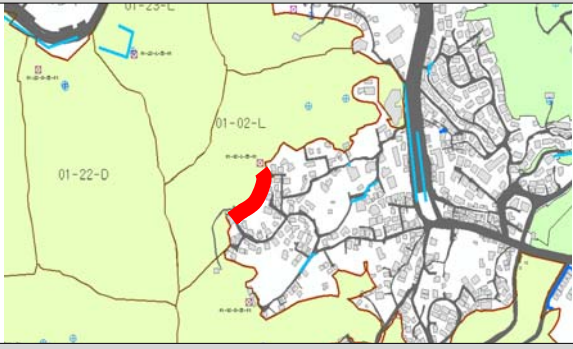


## 17) 01-02-L-B8

### (1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°35'36.690~126°57'36.567
주소	서울시 종로구 부암동 369-23	종점	37°35'34.644~126°57'33.331
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	105 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 25°의 자연비탈면, 보호시설 없음.		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 항상/등급
25	35	철형	하강형	무	0	0	50	무	보통	무	무	30	-10	44/C
5	4	1	1	1	0	0	2	1	3	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	하부주택
	

조사 의견	식생 양호하나 배수시설이 설치되지 않음. 비탈면 상태 양호하고 일부 돌출암반 및 전석이 관찰되나 위험성은 낮음.
대책 방안	배수시설 정비