


384) 02-97-D-B1

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'32.496~126°58'39.468
주소	서울시 종로구 평창동 57-1	종점	37°36'32.368~126°58'41.951
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	65m
시설물 현황	금강하이츠 빌라아파트, 하부 석축(H= 3m, L= 65m), 낙석방지울타리		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
80	8	직선형	직선형	불리	중	습함	양호	양호	무	암반	30	-10	46/C
6	1	2	0	7	3	2	2	2	1	0			

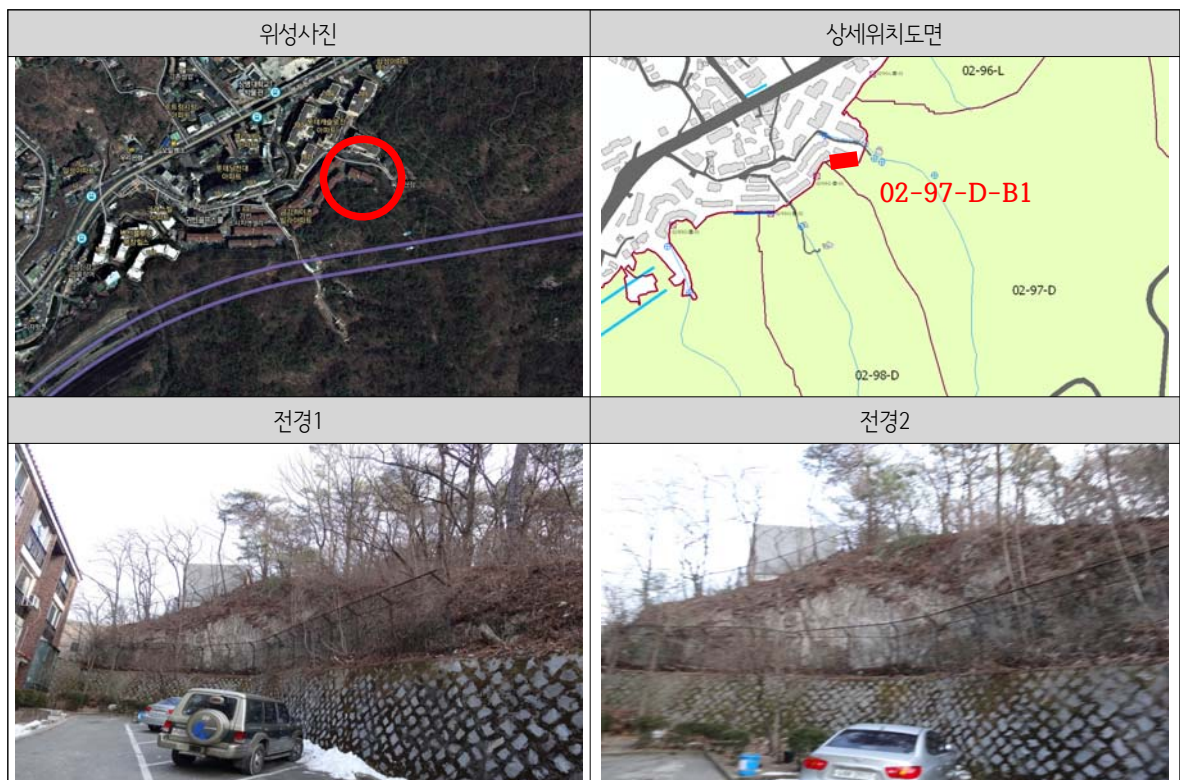

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 돌출암반이 관찰되며 낙석의 피해가 발생할 수 있으므로 주의 깊은 관찰이 필요함
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰