

2) 119(기타 09)-01-L-B2

가. 조사개요

산지명	녹지	시점	37°33'26.20"N / 126°57'50.00"E
주소	서울시 중구 중림동 201번지	종점	37°33'27.26"N / 126°57'47.13"E
사면 종류	자연사면, 인공사면, 옹벽	구역 연장	85m
시설물 현황	삼성아파트, 상부 석축옹벽, 측구배수로, 하부 R/C옹벽 및 보호울타리		


나. 조사결과

사면 경사각(°)	사면 높이(m)	종단 형상	횡단 형상	절리방향/ 흙의강도	사면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면보호 공 상태	붕괴 이력	사면 종류	사회적 영향도	보정	점수	등급	
90	10	직선형	요철형	유리/매우 조밀	상	습함	양호	양호	0	토사			58	C	
6	1	2	3	3	5	2	2	2	1	10	21	0			
조사번호		붕괴위험성		사회적영향도		사면종류		점수보정		대책시설평가		조사자의견		총점	등급
119(기타 09)-01-L-B2		27		21		10		0		-15		-10		33	B

위성사진



상세위치도면

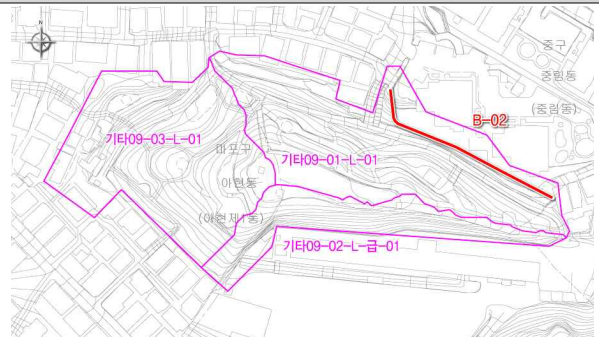

사면전경



하부 옹벽



조사 의견

- 자연사면, 인공사면 및 경계부 옹벽의 관리상태 양호
- 상부 배수로 낙엽 퇴적으로 집수정 막힘

대책 방안

- 측구배수로 청소 및 현상태 유지관리