


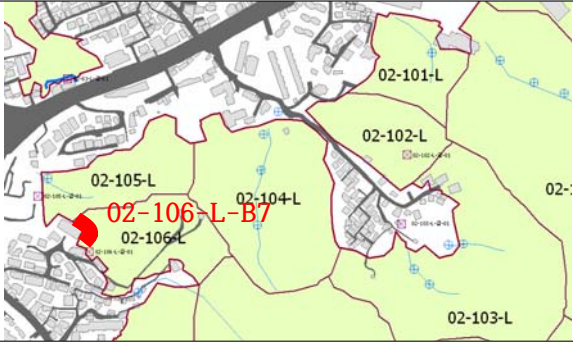


457) 02-106-L-B7

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'08.633~126°57'47.098
주소	서울시 종로구 신영동 105-1	종점	37°36'07.749~126°57'47.399
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	40m
시설물 현황	주택 인접한 경사 30°의 자연비탈면, 하부 석축(H1.5m, L= 10m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	20	직선형	하강형	무	0	0	50	무	적음	무	불량	30	-10	42/C
7	3	2	1	1	0	0	2	1	2	1	2			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	보호시설 불량하며 전도 위험성이 높은 수목이 관찰됨 주택과의 이격이 가까워 지속적인 관찰이 필요함
대책 방안	수목정비 및 유실 우려 구간의 지속적인 관찰