


494) 02-112-L-B6

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°35'47.205~126°57'54.201
주소	서울시 종로구 부암동 154-4	종점	37°35'47.023~126°57'52.563
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	40m
시설물 현황	주택 인접한 경사 30°의 자연비탈면, 보호시설 없음, 하부에 펜스 존재		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 등급
30	20	직선형	상승형	무	0	0	20	무	적음	무	무	30	-10	46/C
7	3	2	3	1	0	0	1	1	2	1	5			

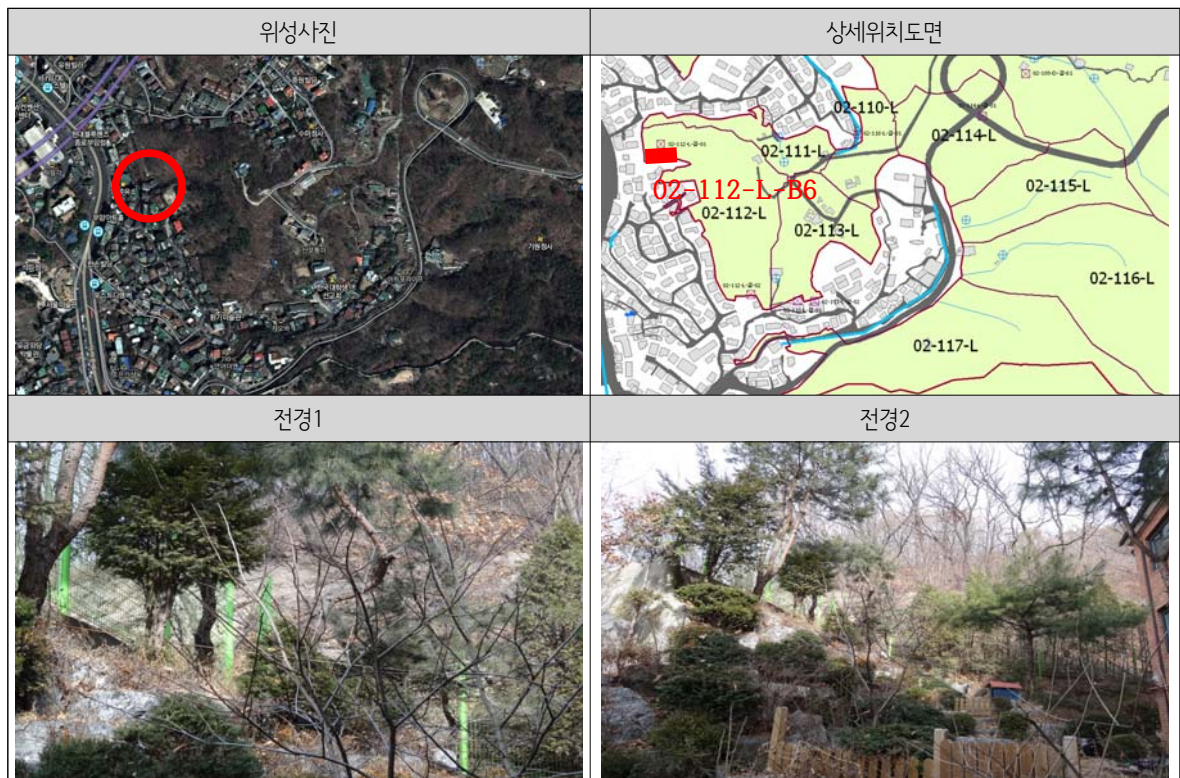

조사 의견	식생 양호하나 배수시설이 설치되지 않음 비탈면 상태 비교적 양호하나 보호시설이 없음
대책 방안	배수시설 정비