

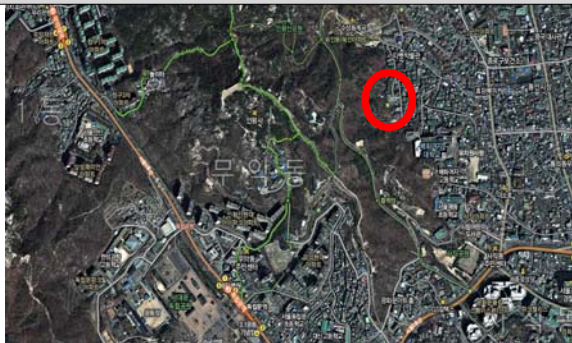

87) 01-10-L-B2

(1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°34'50.878~126°57'51.132
주소	서울시 종로구 누상동 산1-3	종점	37°34'49.998~126°57'50.496
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	35 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 75°의 인공비탈면, 보호시설 없음.		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보통상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적영 향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
75	8	직선형	직선형	불리	상	습함	보통	시공 없음	무	암반	30	0	62/D
6	1	2	0	7	5	2	3	5	1	0			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	상부 식생전도 및 유실 우려
	

조사 의견	배수시설이 설치되지 않았으며 전도 위험성이 높은 수목이 관찰됨. 비탈면 상부 유실 및 낙석의 위험성이 있으므로 보호시설의 설치가 필요함.
대책 방안	암반구간 보호시설 설치