

4) 121(기타 11)-02-L-B2

가. 조사개요

산지명	석초공원	시점	37°36'4.65"N / 126°57'23.35"E
주소	서울시 종로구 홍지동 59번지	종점	37°36'4.32"N / 126°57'24.02"E
사면 종류	인공사면, 옹벽	구역 연장	25m
시설물 현황	주택가, 측구배수로, R/C옹벽(4m)		


나. 조사결과

사면 경사각(°)	사면 높이(m)	종단 형상	횡단 형상	절리방향/ 흩의강도	사면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면보호 공 상태	붕괴 이력	사면 종류	사회적 영향도	보정	점수	등급	
80	7	요형	블럭형	유리/중간	중	습함	불량	불량	0	복합			57	D	
6	1	3	2	3	5	2	4	3	1	5	21	1			
조사번호		붕괴위험성		사회적영향도		사면종류		점수보정		대책시설평가		조사자의견		총점	등급
121(기타 11)-02-L-B2		30		21		5		1		-15		-10		32	B

위성사진




상세위치도면

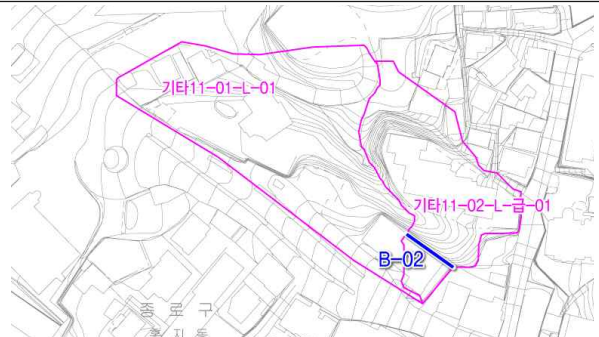

사면전경



하부 옹벽

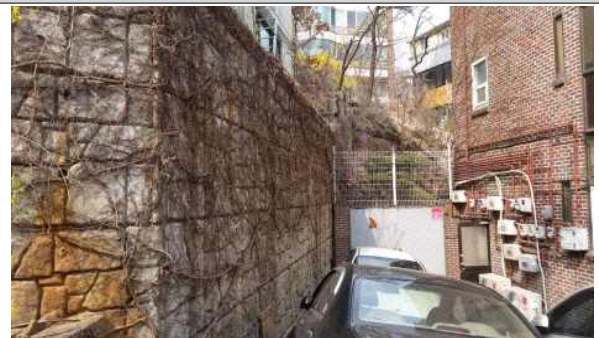

조사 의견

- 상부에 돌출형 급경사 사면 위치
- 관리상태 양호

대책 방안

- 현상태 유지관리