

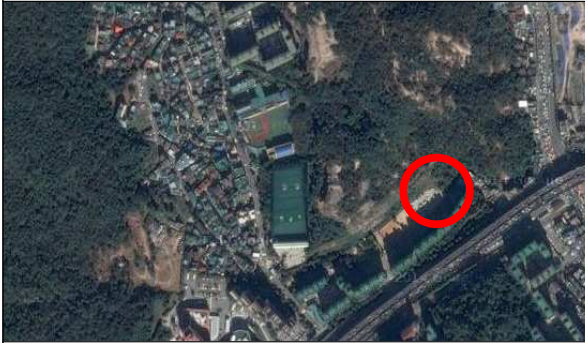



81) 12-L-02-B3

(1) 조사개요

산지명	백련산	시점	37.591205, 126.939050
주소	서울특별시 서대문구 홍은동 산11-259	종점	37.591324, 126.938728
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	31 m
시설물 현황	낙석방지망 및 방지책		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 / 등급
50	10	직선형	오목형	불리	중	하	보통	표면시공없음	없음	암반 비탈면	30	-15	42/C
3	1	2	1	7	3	1	3	5	1	0			

위성사진		상세위치도면	
			
전경1		전경2	
			
조사 의견	현대아파트 배후의 대규모 암반 절개 사면으로 전단면에 걸쳐 낙석방지망이 설치되어 있고 하부에 낙석방지책 완비됨		
대책 방안	지속적인 유지 관리		