


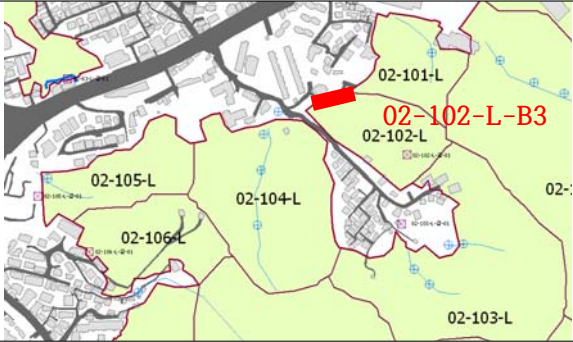

434) 02-102-L-B3

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'14.128~126°58'01.764
주소	서울시 종로구 평창동 246-3	종점	37°36'14.892~126°58'04.013
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	60m
시설물 현황	도로 인접한 경사 10°의 자연비탈면, 하부 조경석(H= 1m, L= 60m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합계 /등급
10	4	직선형	상승형	무	0	0	70	무	적음	무	양호	16	-10	22/B
1	1	2	3	1	0	0	3	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	식생 및 비탈면의 상태 양호함 비탈면의 위험요소가 적어 피해위험성 낮음
대책 방안	붕괴위험성 낮음