


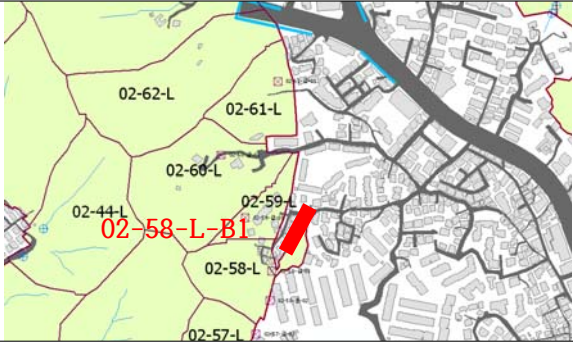


257) 02-58-L-B1

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'19.452~126°57'20.679
주소	서울시 종로구 구기동 산10	종점	37°36'21.171~126°57'21.683
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	60m
시설물 현황	주택 인접한 경사 60°의 자연비탈면, 보호시설 없음 , 상부 주택 존재		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
60	15	직선형	평행형	무	0	0	50	주택	적음	무	무	30	0	61/D
10	2	2	2	1	0	0	2	4	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	배수시설이 설치되지 않았으며 전도 위험성이 높은 수목이 관찰됨 돌출암반이 관찰되며 낙석의 피해가 발생할 수 있으므로 보강시설이 필요함
대책 방안	암반구간 보강시설 설치