

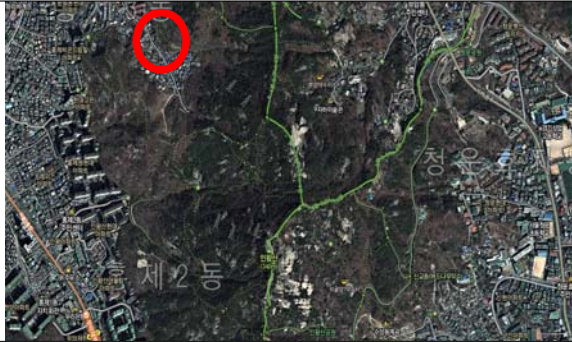



182) 01-20-D-B7

(1) 조사개요

산지명	인왕산	시점	37°35'26.786~126°57'13.354
주소	서울시 서대문구 홍제동 9-82	종점	37°35'27.023~126°57'11.553
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	45 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 30°의 자연비탈면, 일부 구간 석축 설치, 상부 공원 존재		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	12	직선형	평행형	무	0	0	50	전답	적음	무	무	30	0	62/D
7	2	2	2	1	0	0	2	2	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	노후 주택
	

조사 의견	비탈면에 계단식으로 주택이 있으며 배수시설이 설치되지 않음. 노후된 주택 및 보호시설이 없는 비탈면의 위험성이 높음.
대책 방안	주택배후 보호시설 설치