


18) 44-02-L-B2

(1) 조사개요

산지명	효창공원	시점	37.543212, 126.962267
주소	용산구 청파동3가 132-65	종점	37.542748, 126.962042
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	56m
시설물 현황	효창운동장 연접 사면 석축 2m		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/흘강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
34	5	직선형	직선형	유리	중	완전 건조	완전 배수	양호	없음	토사 비탈면	30	-10	43/C
0	0	2	0	3	3	1	1	2	1	10			

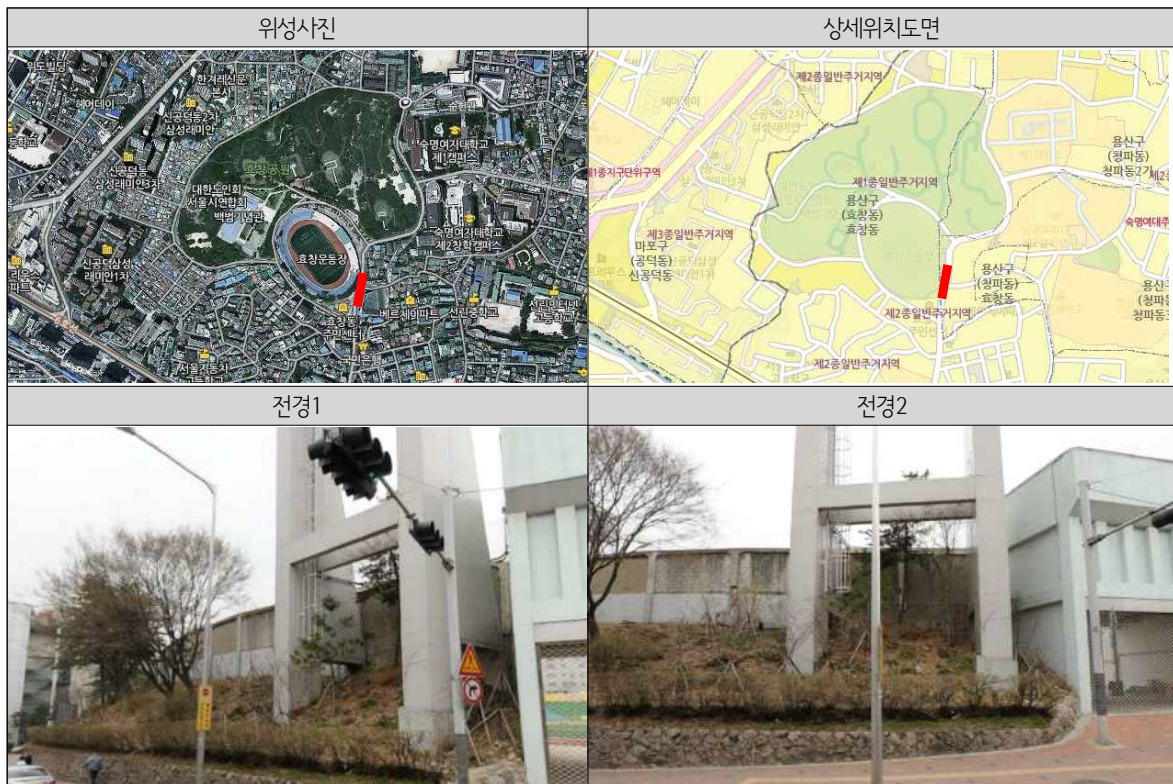

조사 의견	효창운동장 연접 인공비탈면 식생 양호 하며 위험성 낮음, 배수 시설은 없음
대책 방안	현상태유지관리