## 基于单片机的舵机控制方法具有简单、精度高、成本低、体积小的特点,并可根据不同的舵机数量加以灵活应用。

在机器人机电控制系统中, 舵机控制效果是性能的重要影响因素。 舵机可以在微机电系统和航模中作为基本的输出执行机构, 其简单的控制和输出使得单片机系统非常容易与之接口。

舵机是一种位置伺服的驱动器,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。其工作原理是:控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为 20ms,宽度为 1.5ms 的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动电位器旋转,使得电压差为 0,电机停止转动。

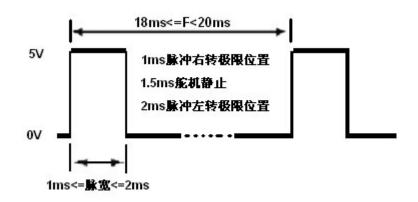


图 1 舵机的控制要求

舵机的控制信号是 PWM 信号,利用占空比的变化改变舵机的位置。一般舵机的控制要求如图 1 所示。

## 单片机实现舵机转角控制

可以使用 FPGA、模拟电路、单片机来产生舵机的控制信号,但 FPGA 成本高且电路复杂。对于脉宽调制信号的脉宽变换,常用的一种方法是采用调制信号获取有源滤波后的直流电压,但是需要 50Hz(周期是 20ms)的信号,这对运放器件的选择有较高要求,从电路体积和功耗考虑也不易采用。5mV 以上的控制电压的变化就会引起舵机的抖动,对于机载的测控系统而言,电源和其他器件的信号噪声都远大于 5mV,所以滤波电路的精度难以达到舵机的控制精度要求。

也可以用单片机作为舵机的控制单元,使 PWM 信号的脉冲宽度实现微秒级的变化,从而提高舵机的转角精度。单片机完成控制算法,再将计算结果转化为 PWM 信号输出到舵机,由于单片机系统是一个数字系统,其控制信号的变化完全依靠硬件计数,所以受外界干扰较小,整个系统工作可靠。


单片机系统实现对舵机输出转角的控制,必须首先完成两个任务:首先是产生基本的PWM周期信号,本设

计是产生 20ms 的周期信号; 其次是脉宽的调整,即单片机模拟 PWM 信号的输出,并且调整占空比。

当系统中只需要实现一个舵机的控制,采用的控制方式是改变单片机的一个定时器中断的初值,将 20ms 分为两次中断执行,一次短定时中断和一次长定时中断。这样既节省了硬件电路,也减少了软件开销,控制系统工作效率和控制精度都很高。

具体的设计过程:例如想让舵机转向左极限的角度,它的正脉冲为 2ms,则负脉冲为 20ms-2ms=18ms,所以 开始时在控制口发送高电平,然后设置定时器在 2ms 后发生中断,中断发生后,在中断程序里将控制口改为低 电平,并将中断时间改为 18ms,再过 18ms 进入下一次定时中断,再将控制口改为高电平,并将定时器初值改 为 2ms,等待下次中断到来,如此往复实现 PWM 信号输出到舵机。用修改定时器中断初值的方法巧妙形成了脉 冲信号,调整时间段的宽度便可使伺服机灵活运动。

为保证软件在定时中断里采集其他信号,并且使发生 PWM 信号的程序不影响中断程序的运行(如果这些程序 所占用时间过长,有可能会发生中断程序还未结束,下次中断又到来的后果),所以需要将采集信号的函数放 在长定时中断过程中执行,也就是说每经过两次中断执行一次这些程序,执行的周期还是 20ms。软件流程如 图 2 所示。

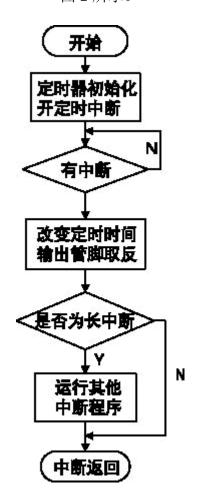

如图2 产生PWM 信号的软件流程

如果系统中需要控制几个舵机的准确转动,可以用单片机和计数器进行脉冲计数产生 PWM 信号。

脉冲计数可以利用 51 单片机的内部计数器来实现,但是从软件系统的稳定性和程序结构的合理性看,宜使

用外部的计数器,还可以提高 CPU 的工作效率。实验后从精度上考虑,对于 FUTABA 系列的接收机,当采用 1M Hz 的外部晶振时,其控制电压幅值的变化为 0.6mV,而且不会出现误差积累,可以满足控制舵机的要求。最后考虑数字系统的离散误差,经估算误差的范围在±0.3%内,所以采用单片机和 8253、8254 这样的计数器芯片的 PWM 信号产生电路是可靠的。图 3 是硬件连接图。

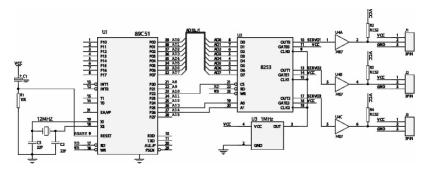


图 3 PWA 信号的计数和输出电路

基于 8253 产生 PWM 信号的程序主要包括三方面内容:一是定义 8253 寄存器的地址,二是控制字的写入,三是数据的写入。软件流程如图 4 所示,具体代码如下。

```
//关键程序及注释:
//定时器 T0 中断, 向 8253 发送控制字和数据
void T0Int() interrupt 1
THO = 0xB1:
           //20ms 的时钟基准
TL0 = 0xE0;
//先写入控制字, 再写入计数值
SERV00 = 0x30: //选择计数器 0, 写入控制字
PWMO = BUFOL; //先写低, 后写高
PWMO = BUFOH;
SERV01 = 0x70: //选择计数器 1, 写入控制字
PWM1 = BUF1L;
PWM1 = BUF1H;
SERV02 = 0xB0: //选择计数器 2, 写入控制字
PWM2 = BUF2L;
PWM2 = BUF2H;
```

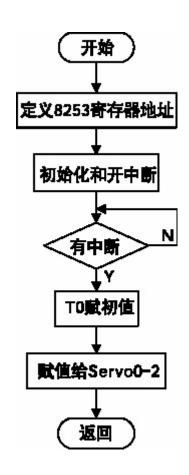


图 4 基于 8253 产生 PWA 信号的软件流程

当系统的主要工作任务就是控制多舵机的工作,并且使用的舵机工作周期均为 20ms 时,要求硬件产生的多路 PWM 波的周期也相同。使用 51 单片机的内部定时器产生脉冲计数,一般工作正脉冲宽度小于周期的 1/8,这样可以在 1 个周期内分时启动各路 PWM 波的上升沿,再利用定时器中断 T0 确定各路 PWM 波的输出宽度,定时器中断 T1 控制 20ms 的基准时间。

第 1 次定时器中断 T0 按 20ms 的 1/8 设置初值,并设置输出 I/0 口,第 1 次 T0 定时中断响应后,将当前输出 I/0 口对应的引脚输出置高电平,设置该路输出正脉冲宽度,并启动第 2 次定时器中断,输出 I/0 口指向下一个输出口。第 2 次定时器定时时间结束后,将当前输出引脚置低电平,设置此中断周期为 20ms 的 1/8 减去正脉冲的时间,此路 PWM 信号在该周期中输出完毕,往复输出。在每次循环的第 16 次(2×8=16)中断实行关定时中断 T0 的操作,最后就可以实现 8 路舵机控制信号的输出。

也可以采用外部计数器进行多路舵机的控制,但是因为常见的8253、8254 芯片都只有3个计数器,所以当系统需要产生多路PWM信号时,使用上述方法可以减少电路,降低成本,也可以达到较高的精度。调试时注意到由于程序中脉冲宽度的调整是靠调整定时器的初值,中断程序也被分成了8个状态周期,并且需要严格的周期循环,而且运行其他中断程序代码的时间需要严格把握。

在实际应用中,采用 51 单片机简单方便地实现了舵机控制需要的 PWM 信号。对机器人舵机控制的测试表明, 舵机控制系统工作稳定, PWM 占空比  $(0.5\sim2.5 ms$  的正脉冲宽度)和舵机的转角 $(-90^\circ\sim90^\circ)$ 线性度较好。

## 参考文献

1 胡汉才. 单片机原理及接口技术. 清华大学出版社. 1996

- 2 王时胜,姜建平. 采用单片机实现 PWM 式 D/A 转换技术. 电子质量. 2004
- 3 刘歌群. 卢京潮. 闫建国. 薛尧舜. 用单片机产生 7 路舵机控制 PWM 波的方法. 机械与电子. 2004