
AIP 工控机影子模式的退出和进入

AIP 设备出厂时一般 CDF 盘是在影子模式中的，以防止病毒入侵和重要文件误删，所以如果想对这三个盘做任何更改前，需先退出影子模式，否则所有更改电脑关机重启后会复原，更改完毕后，关闭桌面所有软件，再进入影子模式。


操作如下：

一：退出影子模式


1. 开始~程序~Shadow Defender~Shadow Defender (如图）

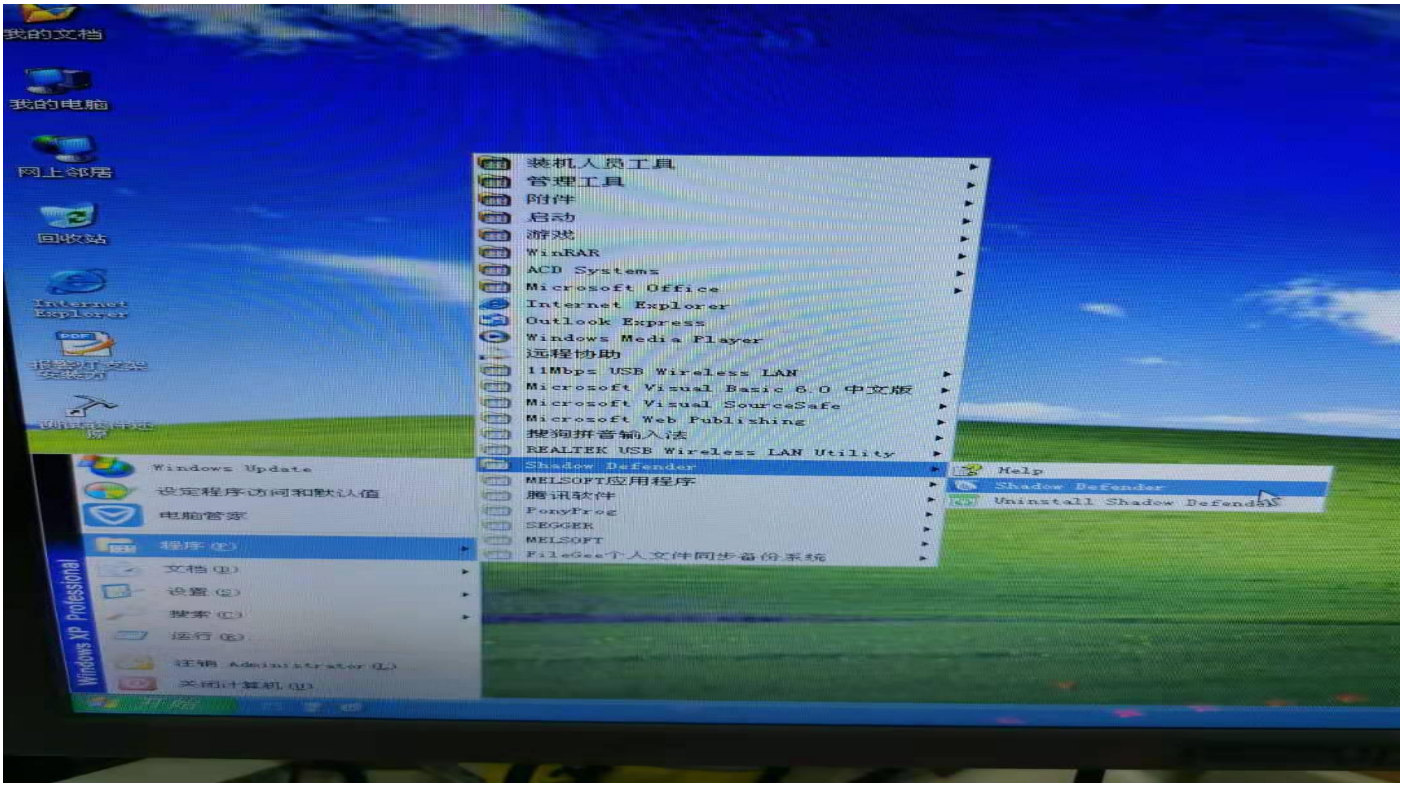


2. 输入密码 aip9961

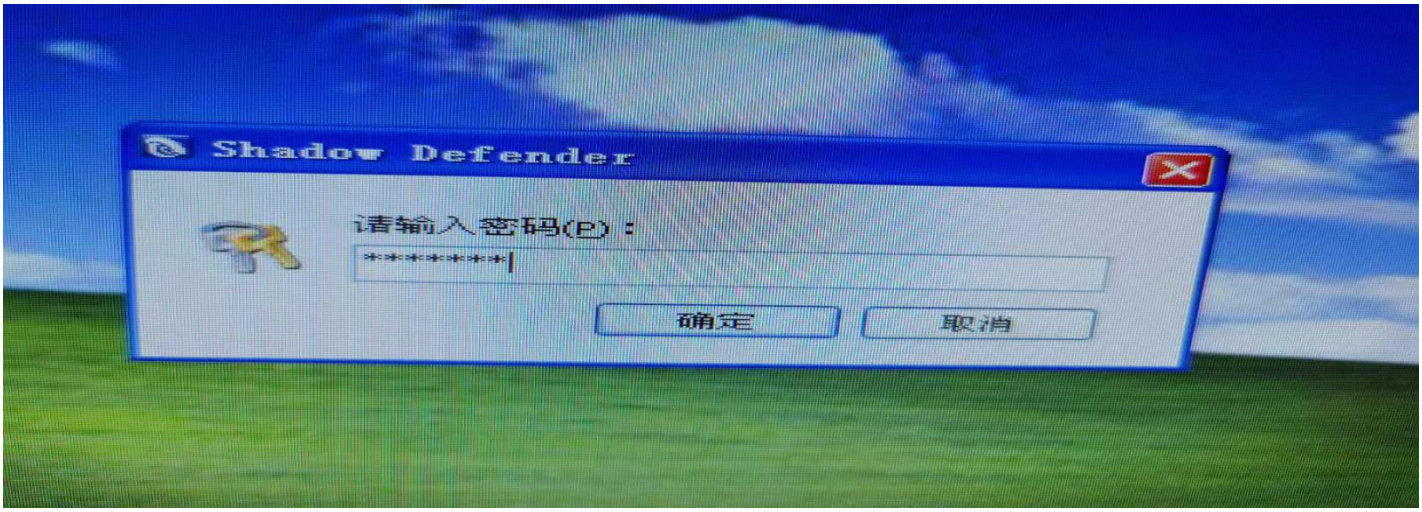

3. 模式设置~退出所有影子模式

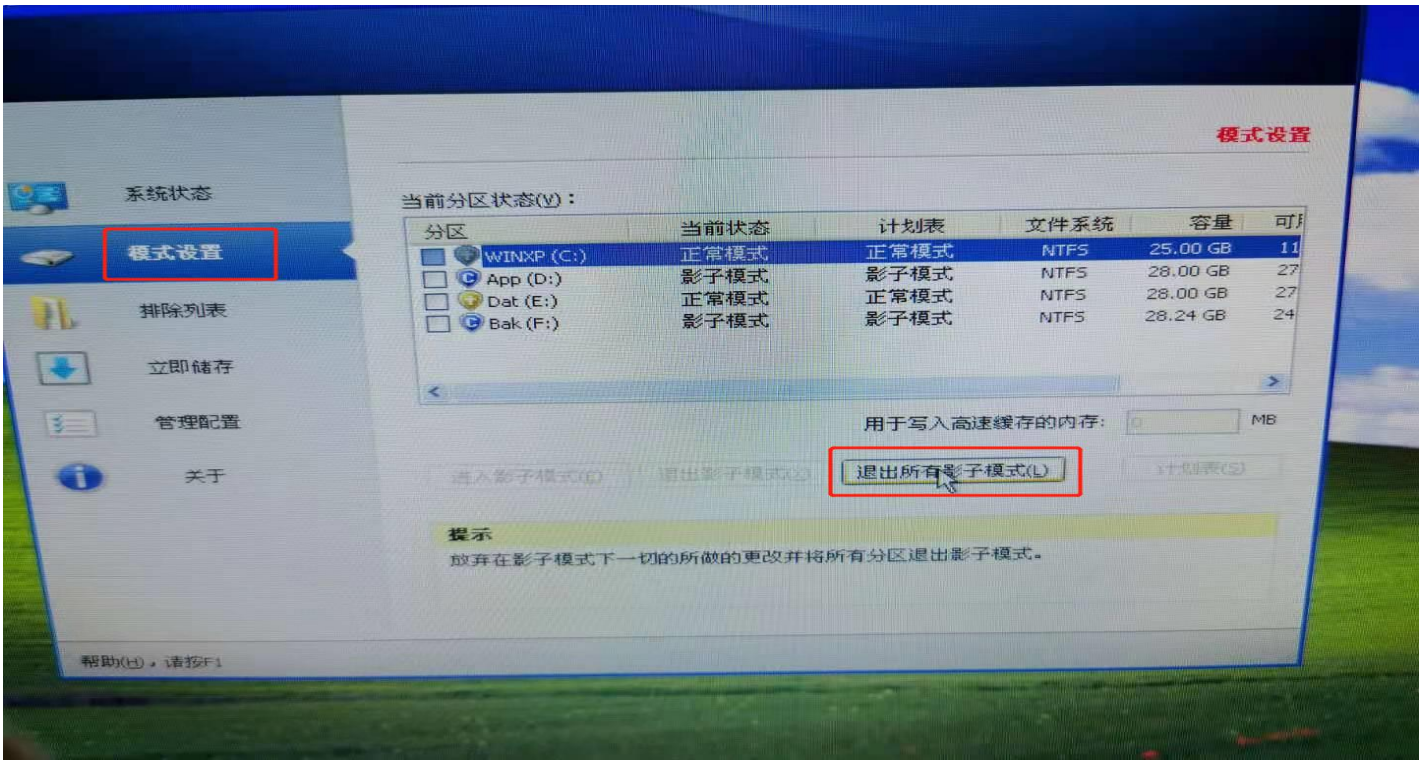


4. 退出影子模式并重启~点确定

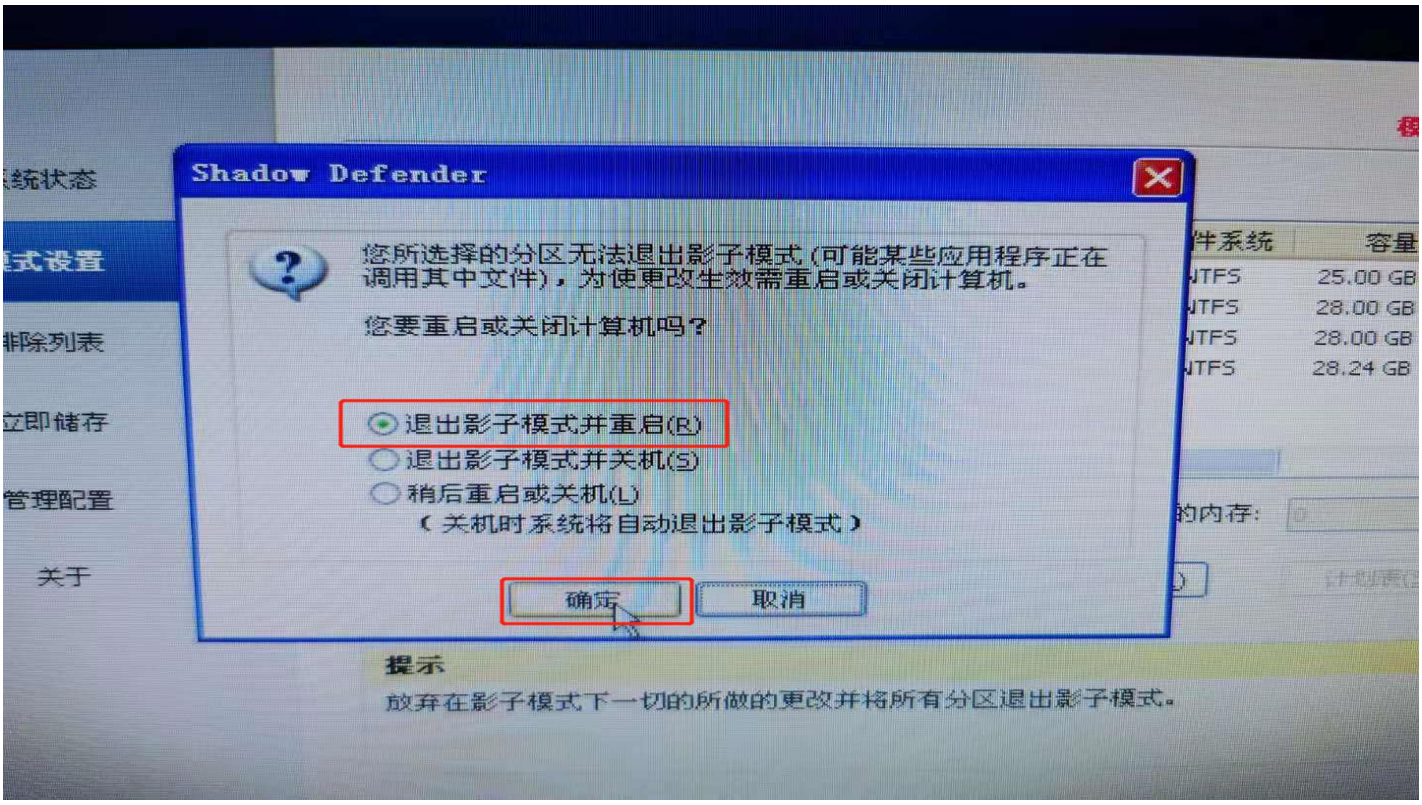


二：进入影子模

1. 执行（一：的 1.和 2.操作）

2. 模式设置~把 CDF 选框打勾~点“进入影子模式”

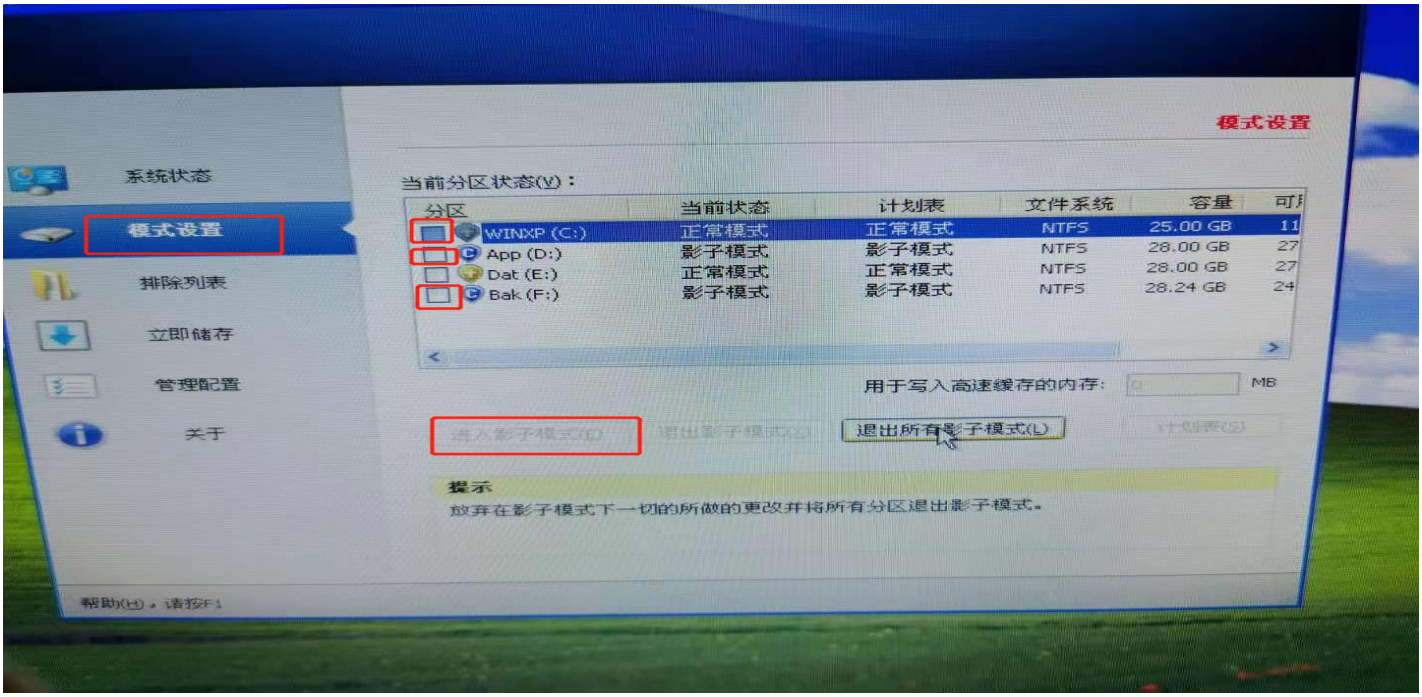

3. “重启后继续影子模式”~确定

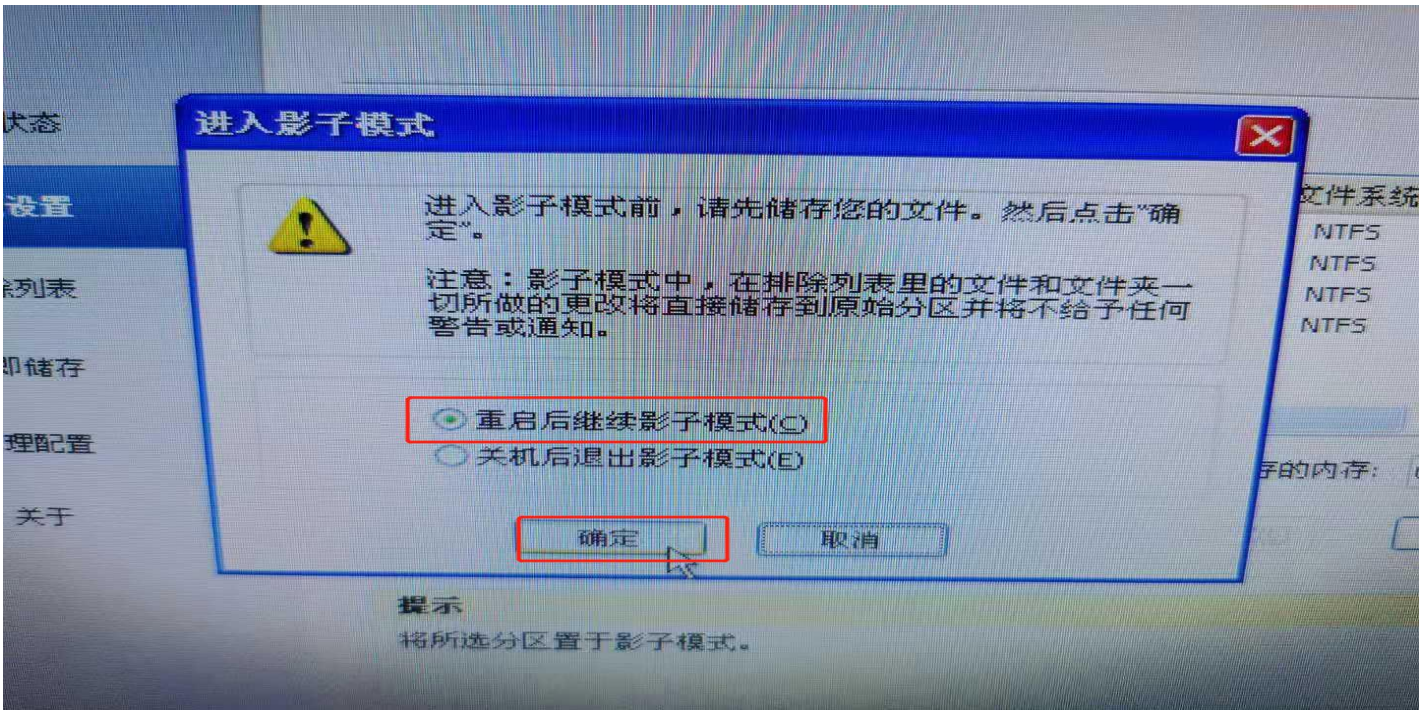

4. 进入完成，关掉即可

编制：董展鹏	审核：	批准：