

二代工控机设备 E 盘空间不足通常原因和处理方式

问题描述：二代带工控机设备随着使用时间增多，可能会碰到 log 信息过大存在 E 盘情形（如图）。出现此问题后表现为无法新增型号，无法保存记录等等涉及数据存储的操作均不能正常进行。

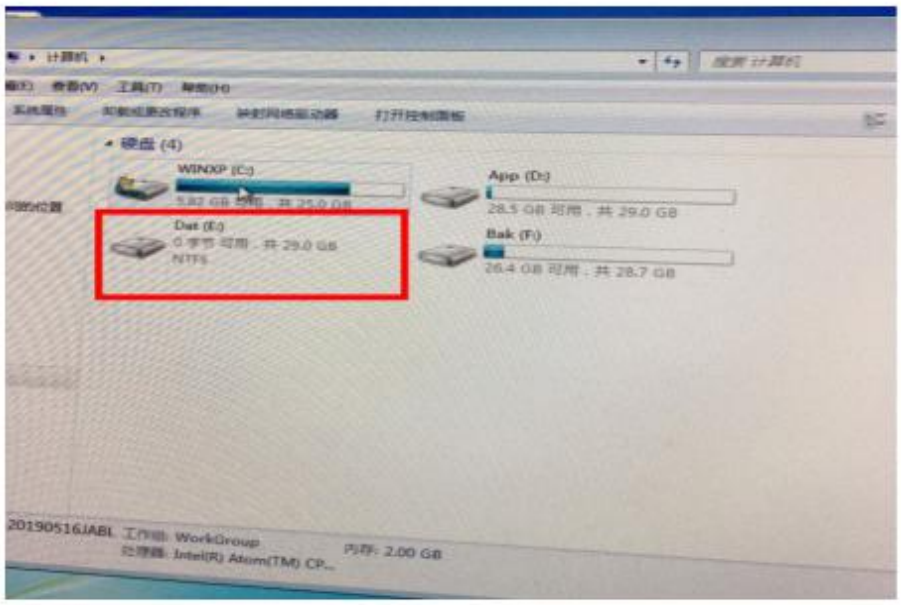

处理措施：手动删除已经保存的 log 文件，将 E:\Design\aip-vacuum\目录下的 log 文件夹删除即可

。

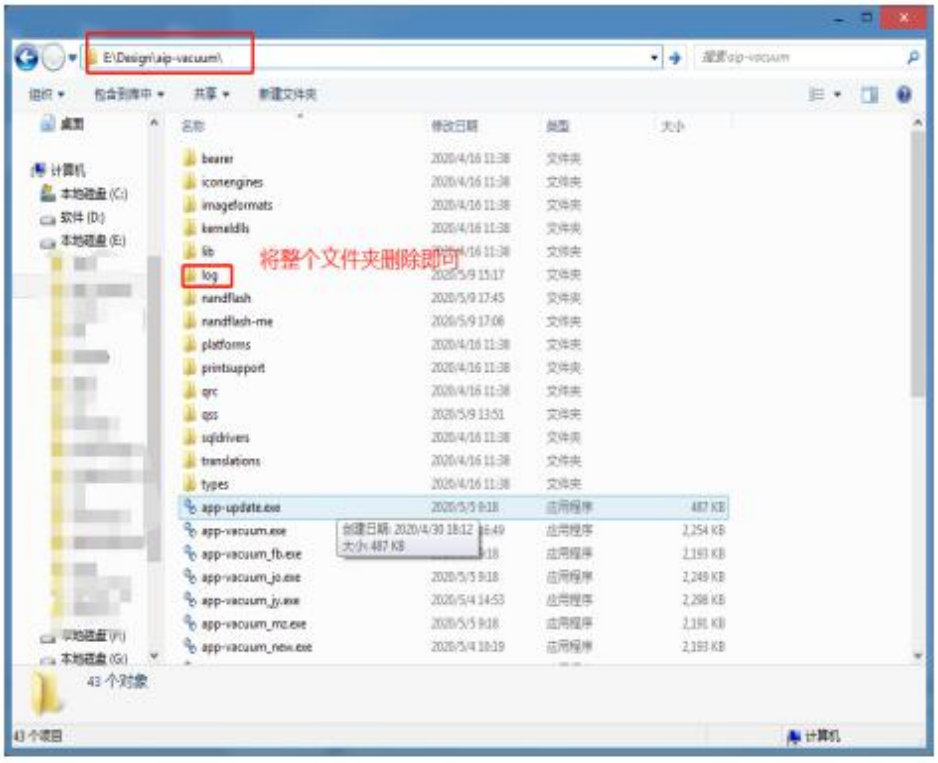

二代工控机设备 E 盘空间不足通常原因和处理方式

1. 二代工控机软件具有保存调试信息的功能，由于文件占用空间过大现决定设备出厂时默认关闭该功能。

操作步骤：切换为 supper 登陆(密码:aip9918)—系统设置--调试信息--左下角输出等级改为“默认”即可。

