关于艾普电机测试系统耐压测试结果为 LEAK 的说明


近期，多个客户反馈电机测试系统耐压（或绝缘）测试结果为 LEAK（如下图所示），特别是自动化产线容易出现此异常。有客户反馈被测电机在流水线测试时报 LEAK，线下测试结果未 OK，客户对此不理解，认为是艾普电机测试系统出现故障。



未打消客户疑虑，协助客户排查问题，针对 LEAK 报错说明如下：

1、 LEAK 检测功能介绍

电机测试系统在进行耐压（或绝缘）测试时，电机绕组与外壳间存在高压；且**被测电机应与大地完全隔离**。如测试过程中操作者不小心碰触到电机，那么就有被电击的危险。为确保操作者人身，艾普第二代电机测试系统标配对地漏电流检测功能，当耐压测试过程中流经“对地漏电流采样电阻”两端的电流超过一定限值时，系统认为出现故障并进行 LEAK 报错，如下图所示。

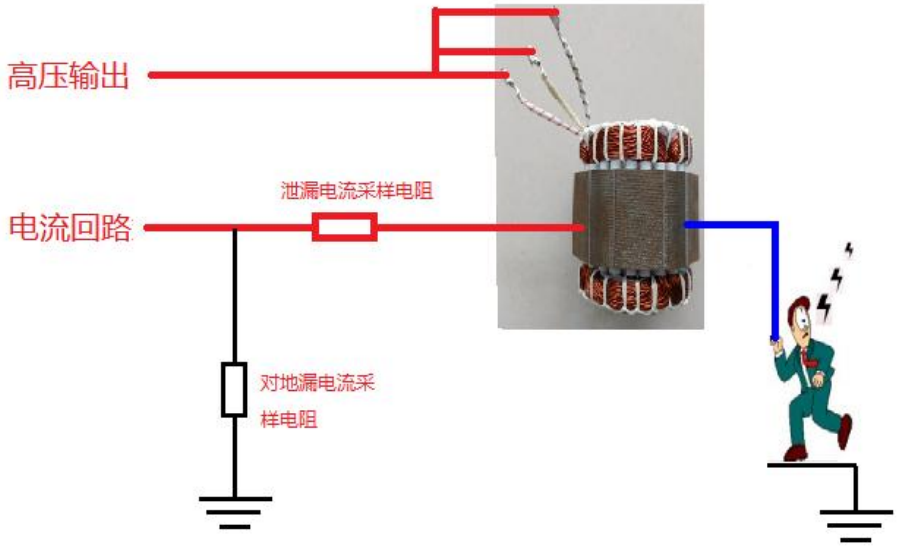

当然，客户现场许多 LEAK 异常并不是操作者被电引起的；经艾普工程师排查，大多数案例都是由于被测电机与大地、金属导电体（如线体）接触（或绝缘距离不够）导致的，极少数是因为测试线破损导致。

2、 LEAK 异常处理

根据艾普公司经验，**出现 LEAK 异常时应先排查被测品是否完全隔离，测试线接触是否良好及有无破损等**；如排查后无法消除，请联系艾普售后工程师协助处理。

青岛艾普售后部

2023 年 7 月 14 日