





# RASPBERRY PI İLE MOTOR SÜRME

Ömer Mutlu Türk KAYA, Arş. Gr.

omer.kaya@yildiz.edu.tr



## Kullanılacak Bileşenler

<ul> <li>Raspberry Pi</li> </ul>	X	1 tane
----------------------------------	---	--------

- microSD Cardx1 tane
- Raspberry Pi Güç Adaptörü x 1 tane
- Fare x 1 tane
- Klavyex 1 tane
- Ekran x 1 tane
- L298N Motor Sürücü x 1 tane
- 12 V Güç Kaynağı x 1 tane
- DC Motor x 1 tane (İkincisi isteğe bağlı)
- Tekerlekx 1 tane



## MOTOR SÜRÜCÜYE NEDEN İHTİYAÇ VARDIR?




- THE NIK UNIVERSE
- Çünkü Raspberry Pi vb. geliştirme kartlarının pinlerinden sağladığı akım seviyesi motorları sürmek için oldukça düşüktür.
- Bundan dolayı motorları doğrudan geliştirme kartlarına bağlayamayız.
- Bunun için bir ara bileşene ihtiyaç vardır. Bu da motor sürücüdür.
- Motor sürücü Raspberry Pi vb. geliştirme kartlarından gelen girdilere göre motorların düzgün çalışması için gereken akımı sağlayarak motorları sürmemizi sağlar.
- Raspberry Pi GPIO pinleri 16 mA'de güvenli olarak akım sağlayabilir. Fazlası karta zarar verebilir.
- Basit bir DA Motoru 1-2 A'e kadar akım çekebilir.

### MOTOR SÜRÜCÜ KARTLARI



- Çeşitli tipte pek çok motor sürücü kartı vardır.
- Bunlar ihtiyaca göre farklı akım ve gerilim seviyelerinde çalışabilecek biçimde tasarlanmıştır.

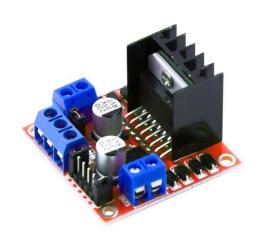

L298N Motor Sürücü Kartı



BTS7960B 40 Amper Motor Sürücü Kartı





Pololu G2 18v25 Yüksek Güçlü Tek Kanal DC Motor Sürücü Kartı 25A PL-2994

L298N MOTOR SÜRÜCÜ KARTI

THE NIK BNIJGROSSI

- 3 çeşidi vardır:
  - L298N (15 bacaklı, Dikey)
  - L298HN (15 bacaklı, Yatay)
  - L298P (20 bacaklı, SMD tipi)
- Farkları bağlantı biçimleridir.

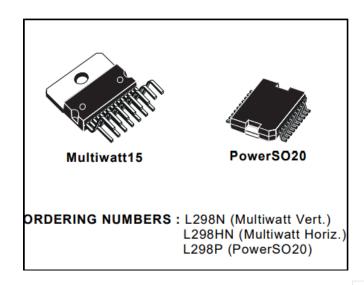

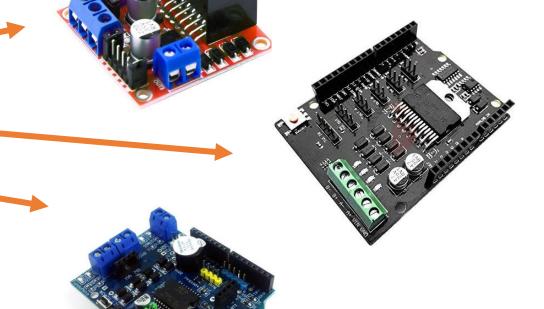


### L298N MOTOR SÜRÜCÜ






- L298N Motor Sürücü Modülünün Özellikleri:
  - 46 V'a kadar besleme gerilimi
  - Birbirinden bağımsız olarak iki ayrı motoru kontrol edebilir
  - Toplam 4 A akım verebilir
  - Kanal başına 2 A akım verebilir
  - Anlık 3 A akım verebilir
  - Kanal başına 24 V'a kadar motor sürebilme
  - Dahili regülatör
  - Yüksek sıcaklık ve kısa devre koruması
  - Dönüş yönü ledleri
  - Dahili soğutucu

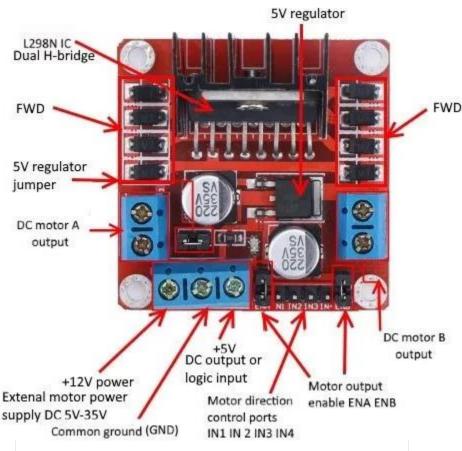

## L298N MOTOR SÜRÜCÜ






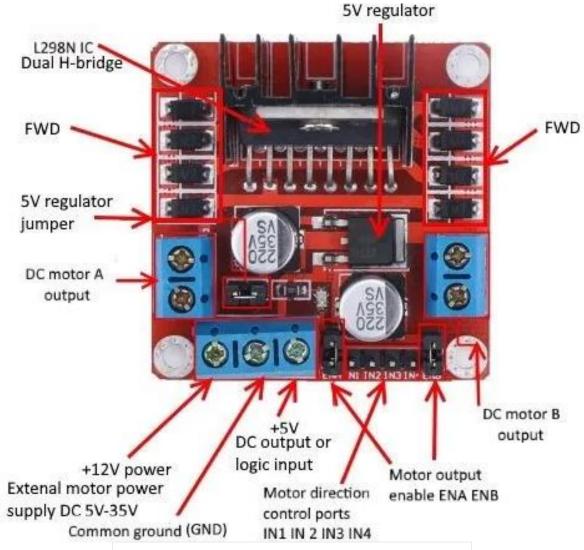






- Motor sürücü adını L298N Çift H Köprü Entegresinden alır.
- Bu entegre sayesinde aynı anda birbirinden bağımsız 2 tane motor sürülebilir.
- Entegrenin çalışma mantığı basitçe şekildeki gibidir:

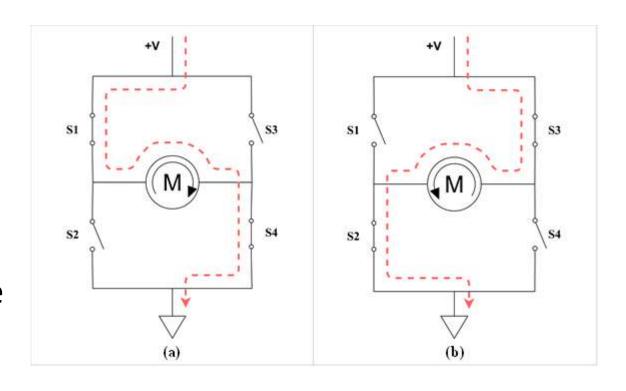



## L298N MOTOR SÜRÜCÜ İLE HIZ KONTROLÜ

- Hız kontrolü için PWM (Pulse-Width Modulation) ya da Türkçesiyle Darbe-Genişlik Ayarı yöntemi uygulanır.
- Darbe-Genişlik Ayarı Darbe-Genlik ayarıyla karıştırılmamalıdır!

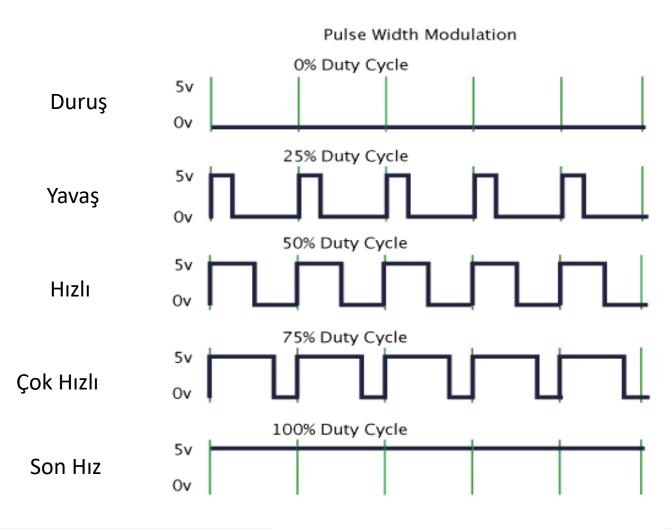





- Teknik detaylar:
  - Anma Gerilimi: 3~6V
  - Sürekli Yüksüz Akım: 150mA +/- %10
  - Min. Çalışma Hızı (3V): 90+/- %10 RPM
  - Min. Çalışma Hızı (6V): 200+/- %10 RPM
  - Durma Torku (3V): 0.4 kg.cm (~0,04 Nm)
  - Durma Torku (6V): 0.8 kg.cm (~0,08 Nm)
  - Dişli Oranı: 1:48
  - Gövde Ölçüleri: 70 x 22 x 18 mm
  - Tel Uzunluğu: 200mm ve 28 AWG
  - Ağırlık: 30.6g











#### **Bacak dizilimleri:**


- **BCM dizilimi**: Pinlere verilen GPIO numaralarından oluşmaktadır. Bunlar sıralı numaralar değildir.
- BOARD dizilimi: Pinlerin fiziksel numaralandırılmasıdır. 1'den başlayıp 40'a kadar devam eden sıralı sayılardan oluşur.

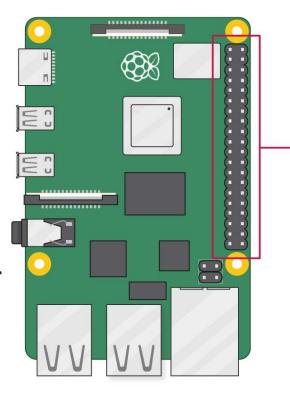

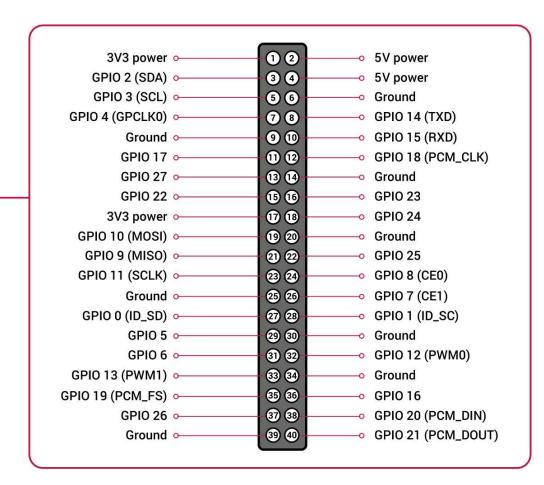



## ELEKTRONİK BAĞLANTILAR VE DEVRE

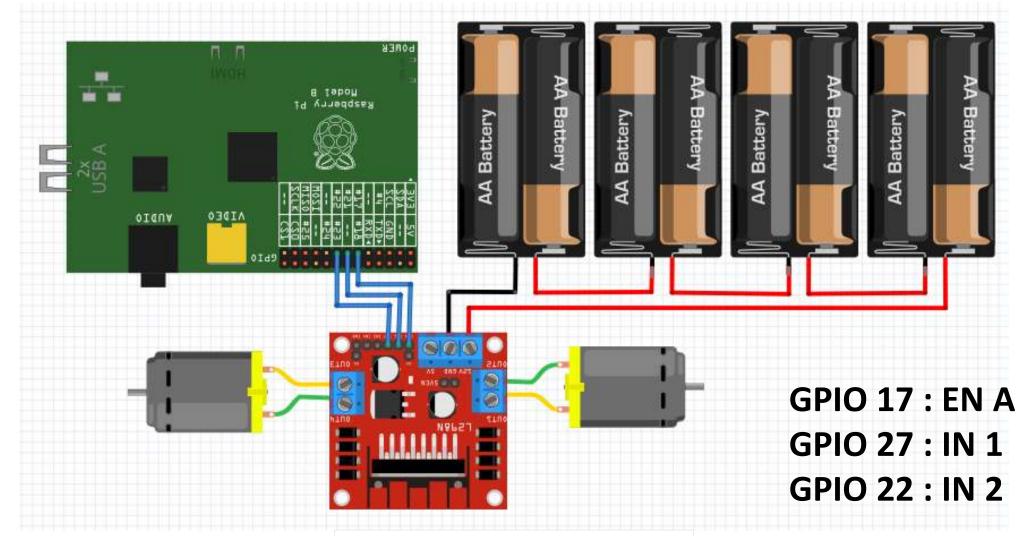

## UYGULAMA KODLARI



```
1 import RPi.GPIO as GPIO
```

2 from time import sleep

Э

 Kütüphanelerin ve metotların eklenmesi





```
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setwarnings(False)
Ena, In1, In2 = 17, 27, 22

GPIO.setup(Ena, GPIO.OUT)

GPIO.setup(In1, GPIO.OUT)

GPIO.setup(In2, GPIO.OUT)
```

- Pin isimlendirme modunun belirlenmesi
- Pin atamalarının yapılması
- Ataması yapılan pinlerin giriş mi çıkış mı olacağının belirlenmesi





```
import RPi.GPIO as GPIO
   from time import sleep
3
  GPIO.setmode(GPIO.BCM)
  GPIO.setwarnings(False)
  Ena, In1, In2 = 17, 27, 22
  GPIO.setup(Ena, GPIO.OUT)
  GPIO.setup(In1, GPIO.OUT)
  GPIO.setup(In2, GPIO.OUT)
  pwm = GPIO.PWM(Ena, 100)
   pwm.start(0)
```

- Kütüphanelerin ve metotların eklenmesi
- Ena pini sıklığı (frekansı) 100 Hz olacak biçimde PWM çıkışı olarak ayarlanıyor.
- Başlangıç değeri olarak 0 veriliyor.

- Raspberry Pi kartı, tüm GPIO pinlerinde yazılımsal olarak darbe genişliği modülasyonunu (PWM) destekler.
- Minimum PWM çıkış frekansı 10 Hz'dir. Maksimum PWM çıkış frekansı, 8 KHz'dir.





```
import RPi.GPIO as GPIO
    from time import sleep
 3
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setwarnings(False)
    Ena, In1, In2 = 17, 27, 22
    GPIO.setup(Ena, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(In1, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(In2, GPIO.OUT)
    pwm = GPIO.PWM(Ena, 100)
    pwm.start(0)
12
13 ▼ while True:
```

 Kodumuzun sürekli çalışabilmesi için bir sonsuz döndü oluşturuyoruz.



### UYGULAMA KODLARI

```
import RPi.GPIO as GPIO
    from time import sleep
 3
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setwarnings(False)
    Ena, In1, In2 = 17, 27, 22
    GPIO.setup(Ena, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(In1, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(In2, GPIO.OUT)
    pwm = GPIO.PWM(Ena, 100)
    pwm.start(0)
12
13 v while True:
14
        GPIO.output(In1, GPIO.LOW)
15
        GPIO.output(In2, GPIO.HIGH)
16
        pwm.ChangeDutyCycle(50)
        sleep(2)
```

- In1 ve In2 pinlerinin mantıksal seviyelerini ayarlayarak motorumuzun dönüş yönünü belirliyoruz.
- Ardından Görev döngüsünü %50 olarak ayarlayarak motorumuzun ortalama bir hızda 2 sn boyunca dönmesini sağlıyoruz.



```
import RPi.GPIO as GPIO
    from time import sleep
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setwarnings(False)
    Ena, In1, In2 = 17, 27, 22
    GPIO.setup(Ena, GPIO.OUT)
   GPIO.setup(In1, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(In2, GPIO.OUT)
    pwm = GPIO.PWM(Ena, 100)
    pwm.start(0)
13 v while True:
        GPIO.output(In1, GPIO.LOW)
15
        GPIO.output(In2, GPIO.HIGH)
        pwm.ChangeDutyCycle(50)
16
        sleep(2)
18
19
        GPIO.output(In1, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(In2, GPIO.LOW)
20
        pwm.ChangeDutyCycle(100)
        sleep(2)
```



 Önce motor dönüş yönünü değiştirip ardından da motor dönüş hızını değiştiriyoruz.



```
1 import RPi.GPIO as GPIO
 2 from time import sleep
   GPIO.setmode(GPIO.BCM)
   GPIO.setwarnings(False)
   Ena, In1, In2 = 17, 27, 22
   GPIO.setup(Ena, GPIO.OUT)
 8 GPIO.setup(In1, GPIO.OUT)
   GPIO.setup(In2, GPIO.OUT)
   pwm = GPIO.PWM(Ena, 100)
   pwm.start(0)
13 v while True:
        GPIO.output(In1, GPIO.LOW)
       GPIO.output(In2, GPIO.HIGH)
        pwm.ChangeDutyCycle(50)
        sleep(2)
        GPIO.output(In1, GPIO.HIGH)
20
        GPIO.output(In2, GPIO.LOW)
        pwm.ChangeDutyCycle(100)
        sleep(2)
        GPIO.output(In1, GPIO.LOW)
        GPIO.output(In2, GPIO.LOW)
        pwm.ChangeDutyCycle(0)
        sleep(2)
```



 Motoru 2 sn boyunca durduruyoruz



### UYGULAMA – 2. MOTOR

• Şimdi de 2. motoru bağlayıp aynı anda çalıştıralım!



# Teşekkürler

