


Der dargestellte Aufrichtevorgang gilt für die Wippspitzen W12 und W18, für den Aufrichtevorgang der Wippspitzen W24 und größer siehe SDW-Montage

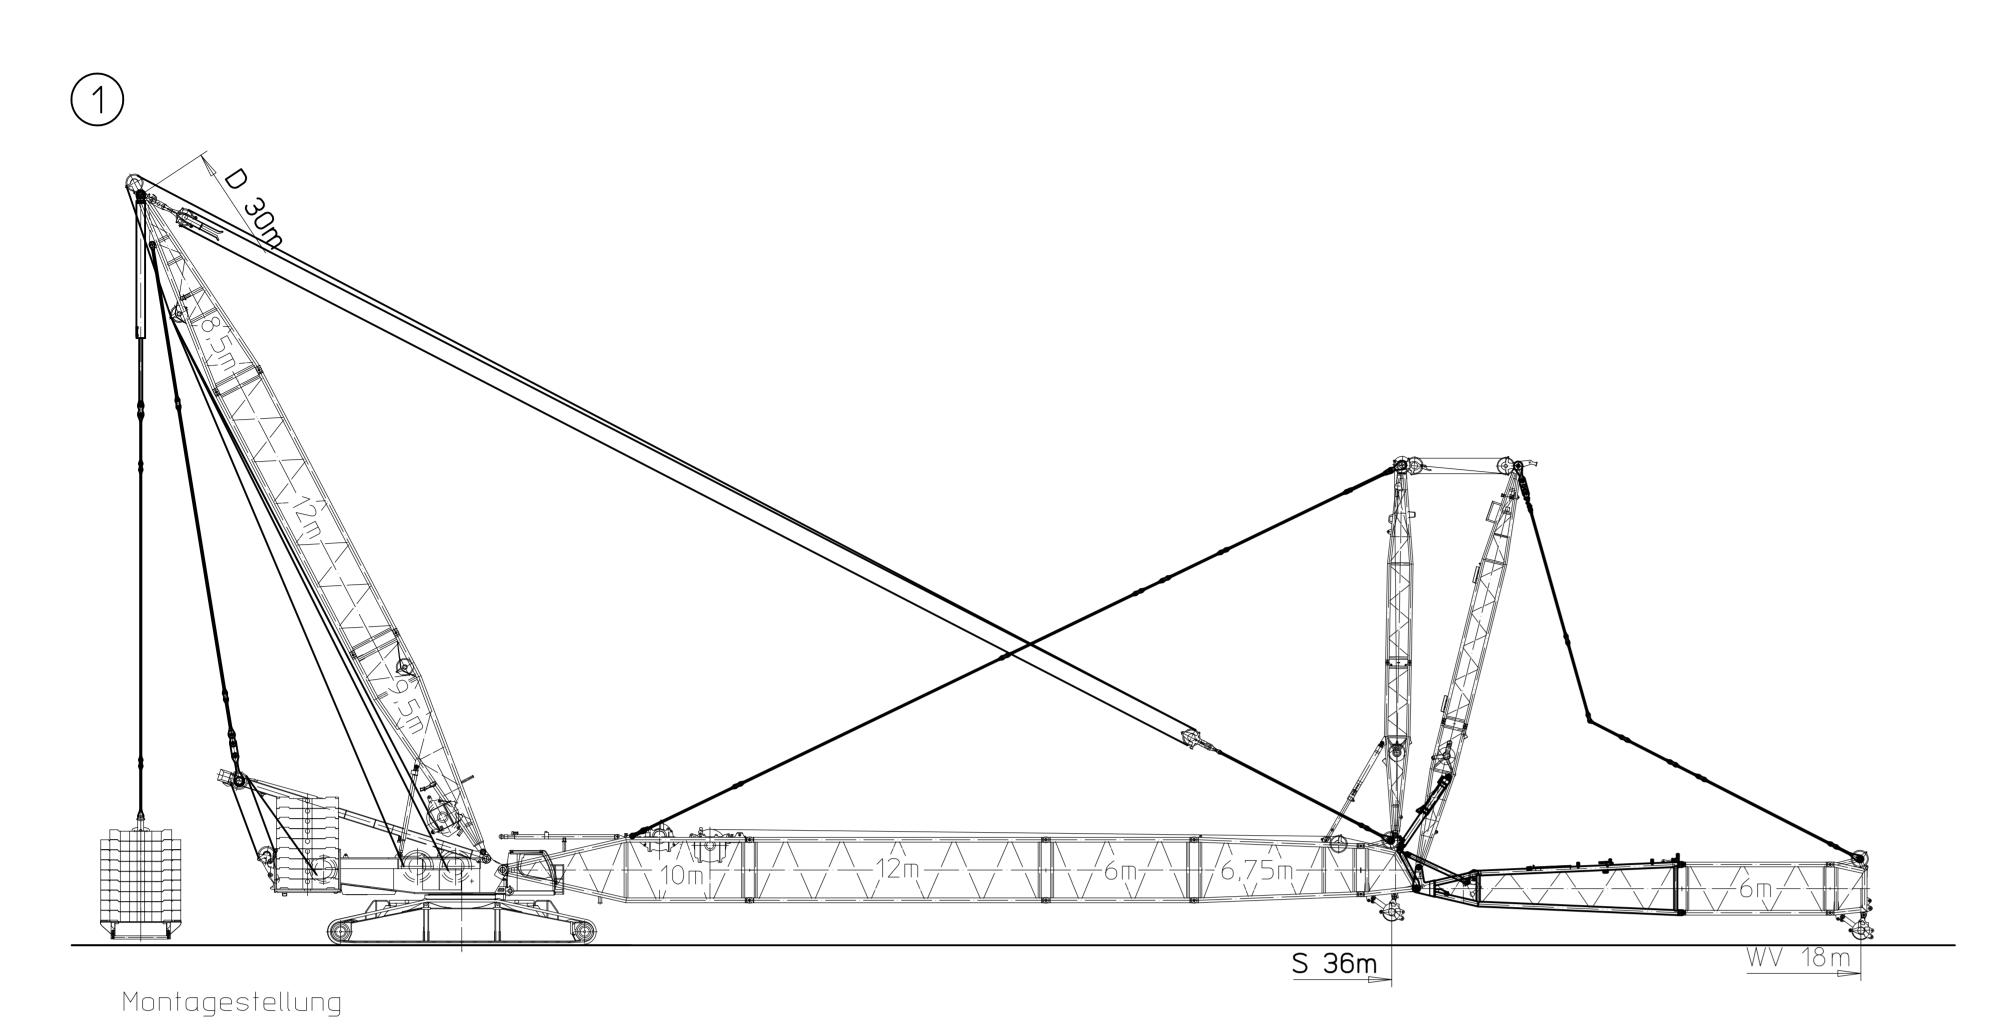


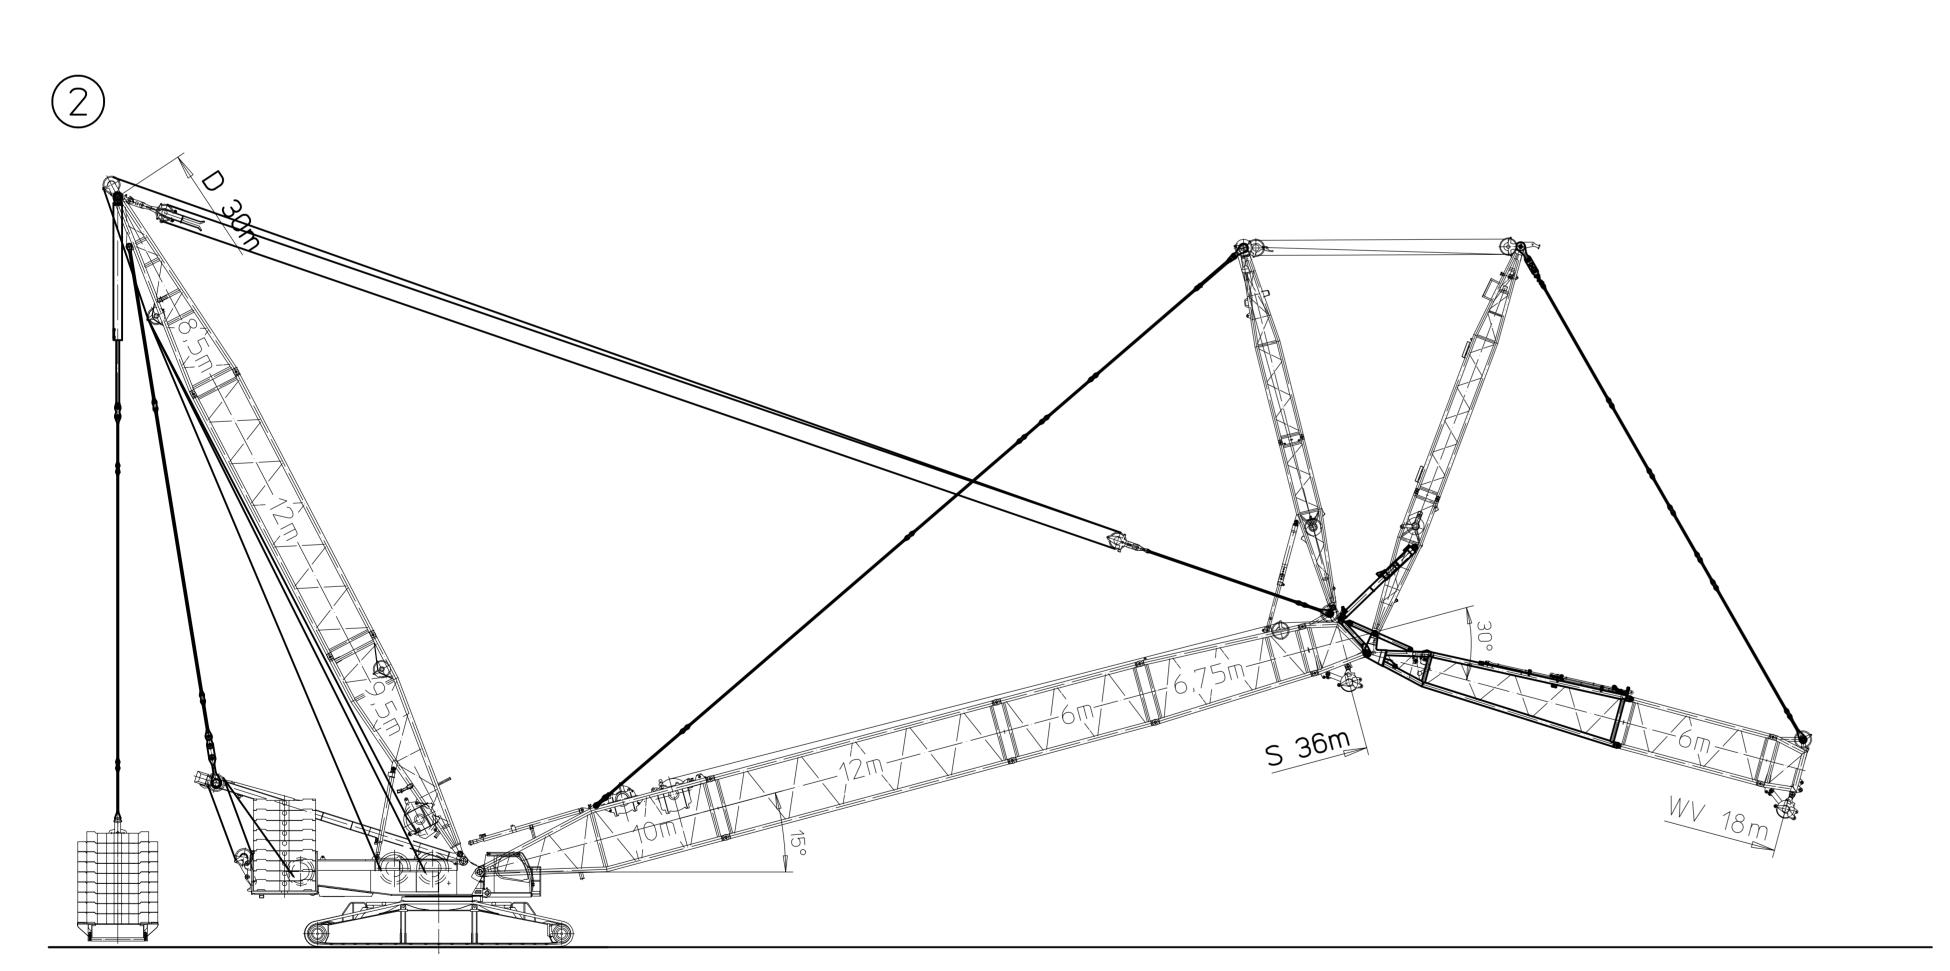

S-Ausleger aufwippen auf 15° WV-Ausleger ablassen auf -15° (30° Differenzwinkel)

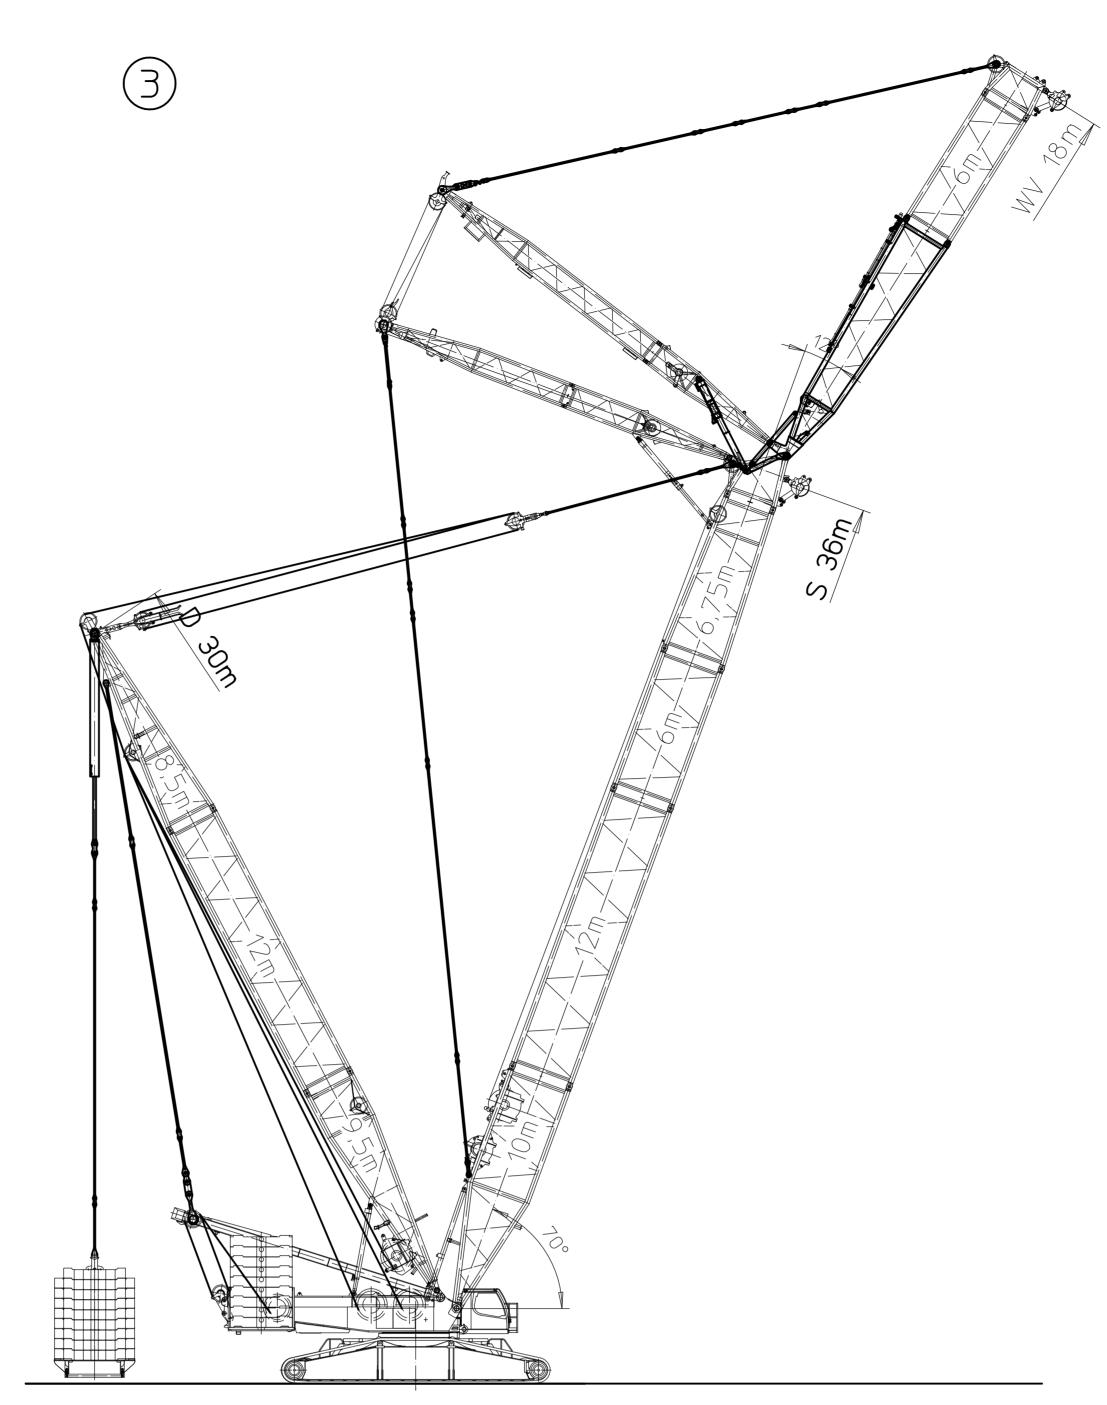

Aufrichten auf Hauptausleger 70° dann Wippe in Betriebsstellung 12° bzw. 20° fahren

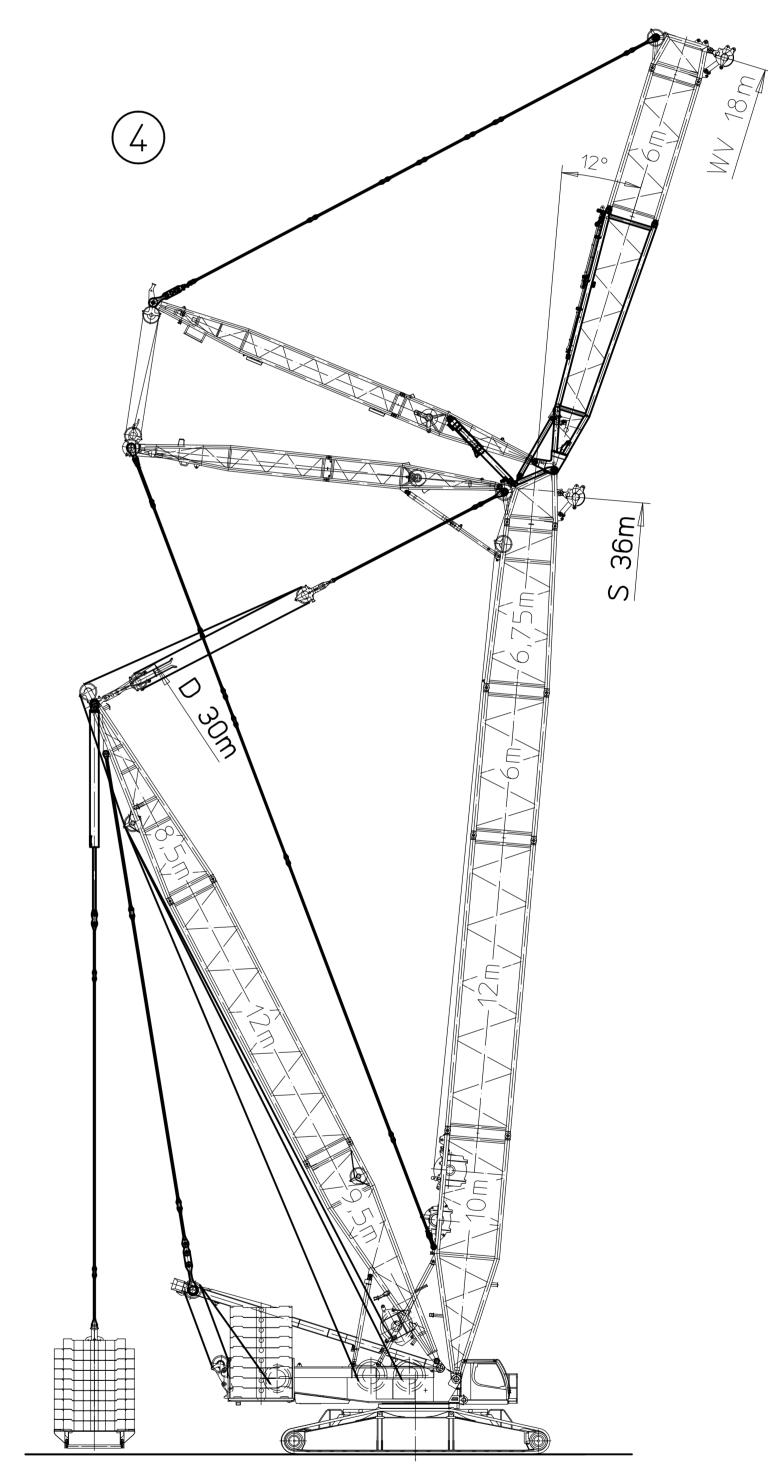

Hauptausleger in Betriebsstellung fahren

