


Sommaire

1 Remplacer le SIGMA CONTROL 2 avec récupération des données	2
2 Prérequis	2
2.1 Version logicielle de l'ancienne commande	2
2.2 Sauvegarde cyclique des réglages	3
2.3 Fichier Autobackup sur la carte SD	3
2.4 Version logicielle de la nouvelle commande	3
3 Remplacer la commande avec récupération des données	4
4 Erreurs possibles et mesures pour y remédier	5
4.1 Erreur : Aucune sauvegarde de données ou trop de sauvegardes	5
4.2 Erreur : La version logicielle de la sauvegarde de données nécessite une mise à jour	6

SIP N°/version	Visa	Date
SIP-30003982 01	Christoph Tendera	19.12.2024

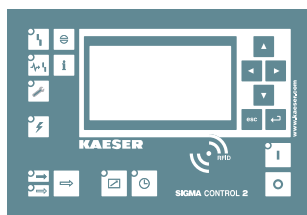

- Commande de la machine
 - SC2 MCS
 - SC2 MCSIO

1 Remplacer le SIGMA CONTROL 2 avec récupération des données

Cette instruction de montage vous présente la marche à suivre et vous fournit toutes les informations importantes pour le remplacement de la commande SIGMA CONTROL 2 avec récupération des données.

2 Prérequis

Lors du remplacement d'un SIGMA CONTROL 2 MCS ou MCSIO, les données de l'ancienne commande peuvent être transférées sur la nouvelle commande.

Cette fonction garantit que toutes les données et les réglages nécessaires de l'ancienne commande peuvent être récupérés sur la nouvelle. La fonction de restauration des données doit être utilisée après le remplacement de la commande pour éviter un dysfonctionnement de la machine, surtout lorsqu'il s'agit de produits complexes (par exemple la série CSD.6/CSDX.6).

Les conditions suivantes doivent être réunies pour pouvoir utiliser la récupération des données lors du remplacement de la commande :

- Version logicielle de l'ancienne commande
- Sauvegarde cyclique des réglages
- Fichier autobackup sur la carte SD
- Version logicielle de la nouvelle commande

2.1 Version logicielle de l'ancienne commande

Pour permettre une utilisation optimale de la fonction de récupération des données, l'ancienne commande doit posséder au minimum la version logicielle suivante :

- fluid_4.1.1
- vac_4.1.1
- dry_3.1.1
- dry-2_0.1.2
- blow_2.4.2
- booster_4.0.0
- piston_1.0.0



D'une manière générale, il est recommandé de mettre à jour le logiciel à chaque intervention de service (voir SI 10-24-03)

SIP N°/version	Visa	Date
SIP-30003982 01	Christoph Tendera	19.12.2024

2.2 Sauvegarde cyclique des réglages

Ce réglage de base est activé dans le menu 5.13 <Echange SC2 MCS> à la livraison de la machine.



2.3 Fichier Autobackup sur la carte SD

La sauvegarde cyclique étant activée, le fichier autobackup (p. ex. ABK_9008957_22.39.889.949) dans le dossier *autobackup* de la carte SD est actualisé à chaque modification.

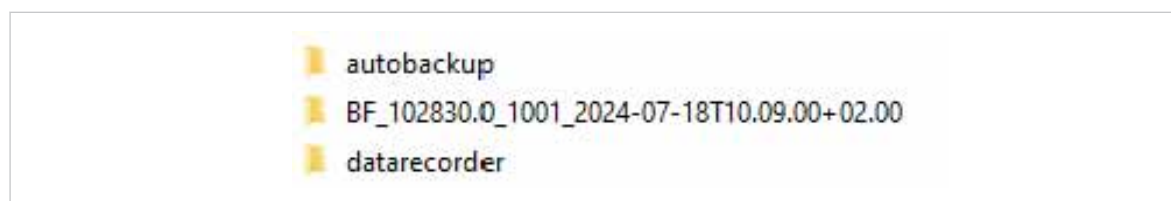


Fig. 1 Exemple : Fichiers sur la carte SD




Fig. 2 Exemple : Fichier ABK dans le dossier autobackup

S'il n'y a pas de carte SD dans la commande, le fichier autobackup sera créé immédiatement à l'installation d'une nouvelle carte SD (condition préalable : le logiciel est à jour et la sauvegarde cyclique est activée).

Si la commande possède une version logicielle ancienne sans fonction d'autobackup, une mise à jour du logiciel à la dernière version permettra d'utiliser le fichier autobackup de la carte SD.

2.4 Version logicielle de la nouvelle commande

La nouvelle commande doit posséder une version logicielle identique ou supérieure à celle de l'ancienne commande.

Il faut donc toujours commencer par mettre la nouvelle commande à jour avec la version logicielle la plus récente.



La mise à jour du logiciel doit être effectuée systématiquement en cas d'échange du MCS (Main Control System), d'un module E/S (IOM) ou d'un MCSIO (Main Control System Input Output Module).

Déclarez les mises à jour du logiciel à l'adresse mail service@kaeser.com en précisant le logiciel utilisé et les références de série du compresseur.

SIP N°/version	Visa	Date
SIP-30003982 01	Christoph Tendra	19.12.2024

3 Remplacer la commande avec récupération des données

Marche à suivre pour remplacer la commande avec récupération des données (exemple : logiciel fluid) :


1. Si possible, retirer en sécurité la carte SD De la commande défectueuse (menu 5.11 <Sauvegarde> - Ejecter la carte SD)
2. Mettre la commande défectueuse hors service, débrancher toutes les connexions et démonter la commande
3. Monter la nouvelle commande et rebrancher toutes les connexions
4. Mettre le logiciel à jour à la version actuelle (voir l'instruction de montage MA 10-23-01)
5. Mettre la nouvelle commande sous tension et la démarrer
6. Ouvrir le menu 5.13 <Echange SC2 MCS>



Dans le menu 5.1 <Généralités>, le réglage du type de machine doit rester sur *default* et ne doit en aucun cas être modifié !


7. Actionner l'ARRÊT D'URGENCE
8. Insérer la carte SD contenant le fichier autobackup de la commande défectueuse dans la nouvelle commande
9. Activer la fonction de restauration dans le menu 5.13 <Echange SC2 MCS>

7.3 bar	08:15	80 °C
5.13 Echange SC2 MCS		
Réglages		
sauvegarde cyclique	:	☒
restaurer	:	☒

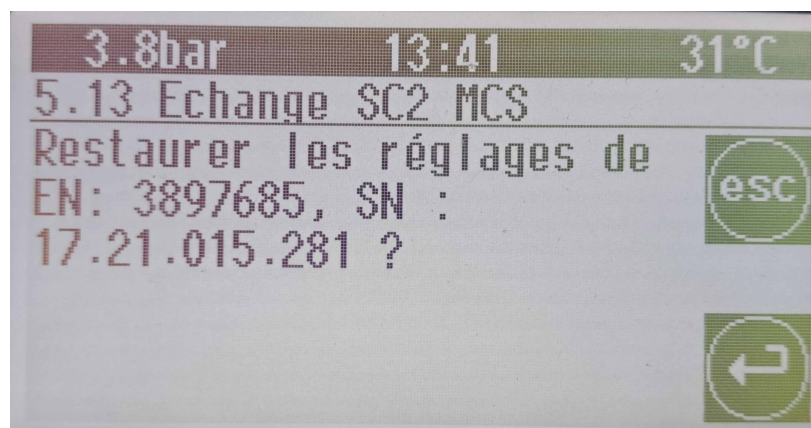

10. Vérifier le numéro d'équipement de la machine et le numéro de série du fabricant de la commande défectueuse. Confirmer la restauration des réglages en appuyant sur la touche «Validation»


SIP N°/version	Visa	Date
SIP-30003982 01	Christoph Tendra	19.12.2024

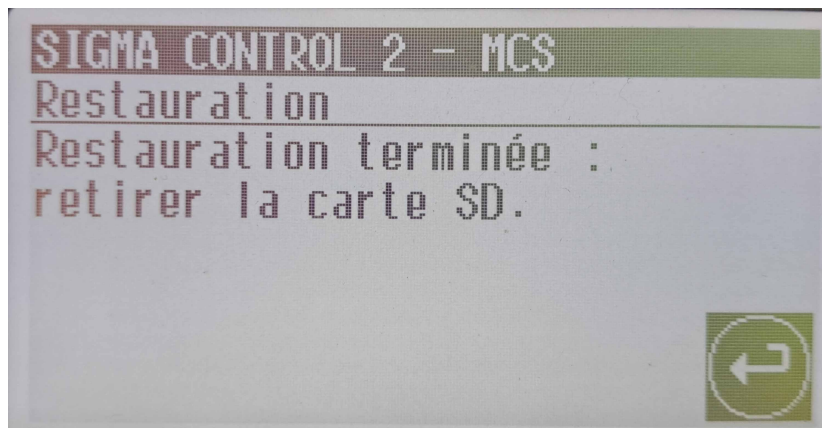

11. À l'issue de la restauration, la commande affiche une nouvelle fenêtre qu'il faut valider
12. Effectuer l'apprentissage de la carte RFID et créer l'utilisateur KAESER CONNECT (s'il existait auparavant)
13. Mettre la machine en marche et effectuer un essai de fonctionnement

4 Erreurs possibles et mesures pour y remédier

4.1 Erreur : Aucune sauvegarde de données ou trop de sauvegardes

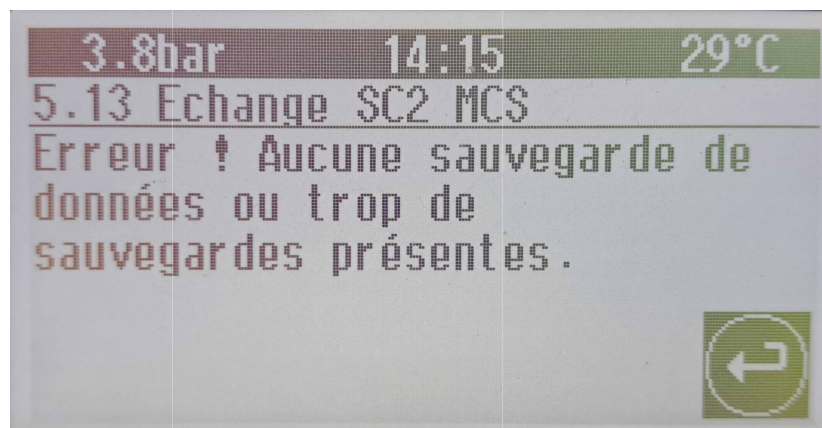


Aucune sauvegarde de données :

- La version logicielle de la commande défectueuse est obsolète - si possible, mettre le logiciel à jour
- La sauvegarde cyclique n'est pas activée dans le menu 5.13 <Echange SC2 MCS> - activer le réglage
- Carte SD ou emplacement de carte SD défectueux

Trop de sauvegardes de données :

SIP N°/version	Visa	Date
SIP-30003982 01	Christoph Tendera	19.12.2024


 Fig. 3 Deux fichiers ABK présents dans le dossier *autobackup*

- Ouvrir le dossier *autobackup* sur la carte SD et supprimer tous les fichiers ABK inutiles
- Contrôler le réglage du type de machine dans le menu 5.1 <Généralités>. Si le type de machine défini n'est pas *default*, un fichier ABK est déjà créé.

Définir *default* comme type de machine et supprimer tous les fichiers ABK inutiles de la carte SD

4.2 Erreur : La version logicielle de la sauvegarde de données nécessite une mise à jour

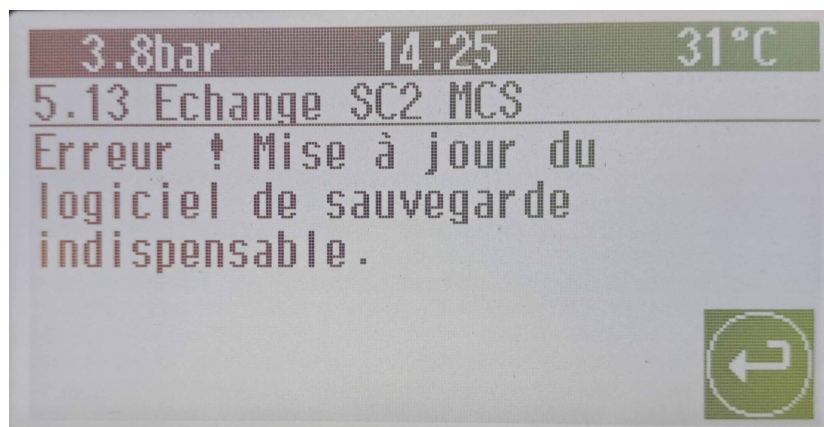


Fig. 4 Signalisation de défaut : Mise à jour de la version logicielle

La version logicielle doit être identique ou supérieure à la sauvegarde de données de la commande remplacée. Si ce n'est pas le cas, effectuer la mise à jour à la dernière version logicielle