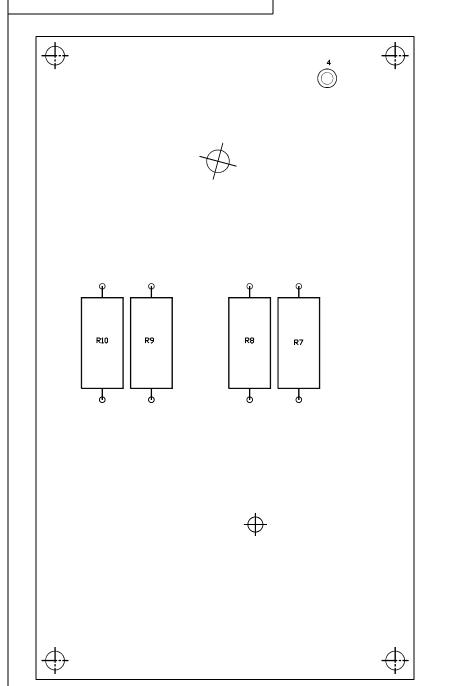
E.Sv 9704 P8 THA8A




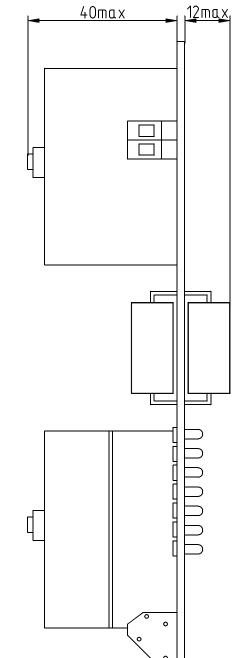


Таблица распайки трансформаторов

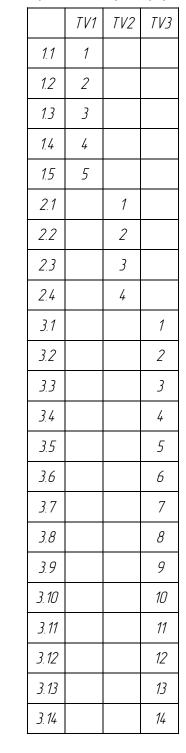

1.. *Размеры для справок

x5 0 0

х6 О О

- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.

0 0

HF_filter_02v3

200

150 135

24 100

S5 <u>75</u> 50

3.1 \$7

June 2014

4. Элементы поз.19, 21, 23 устанавливать до упора в плату.


100*

5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ29137-91: поз.25 – вариант 140.02.0206.00.00

поз.27 – Вариант 140.02.0209.00.00

	13 11 15
	31
7	<u>13</u>

Вариант установки элемента поз.31

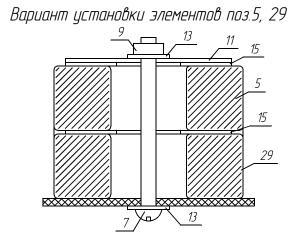

- 6. В места установки S1-S7 распаять гнезда поз.23.
- 7. На разъемы Х1,Х4,Х10 установить заглушки поз.33.
- 8. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 9. Остальные Т.Т. по ОСТ4.ГО.О70.015

					АВАНТ ВЧ УФСР v2.3 СБ					
0						Лит	гра	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата ВЧ УФСР 02v3					
Раз	ραδ.	Щеблыкин М.В.		05.06.14	TITIUITIU DA JACE 0213					
Про	в.	Вершинин А.С.								
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист		Листо	Листов 1	
H.KC	энтр.	Назаренко А.Н				000 "Прософт-Системы"				
Уmb	<u></u>	Чирков А.Г.								