
12 TOO 68 TOO TO THE STATE OF T

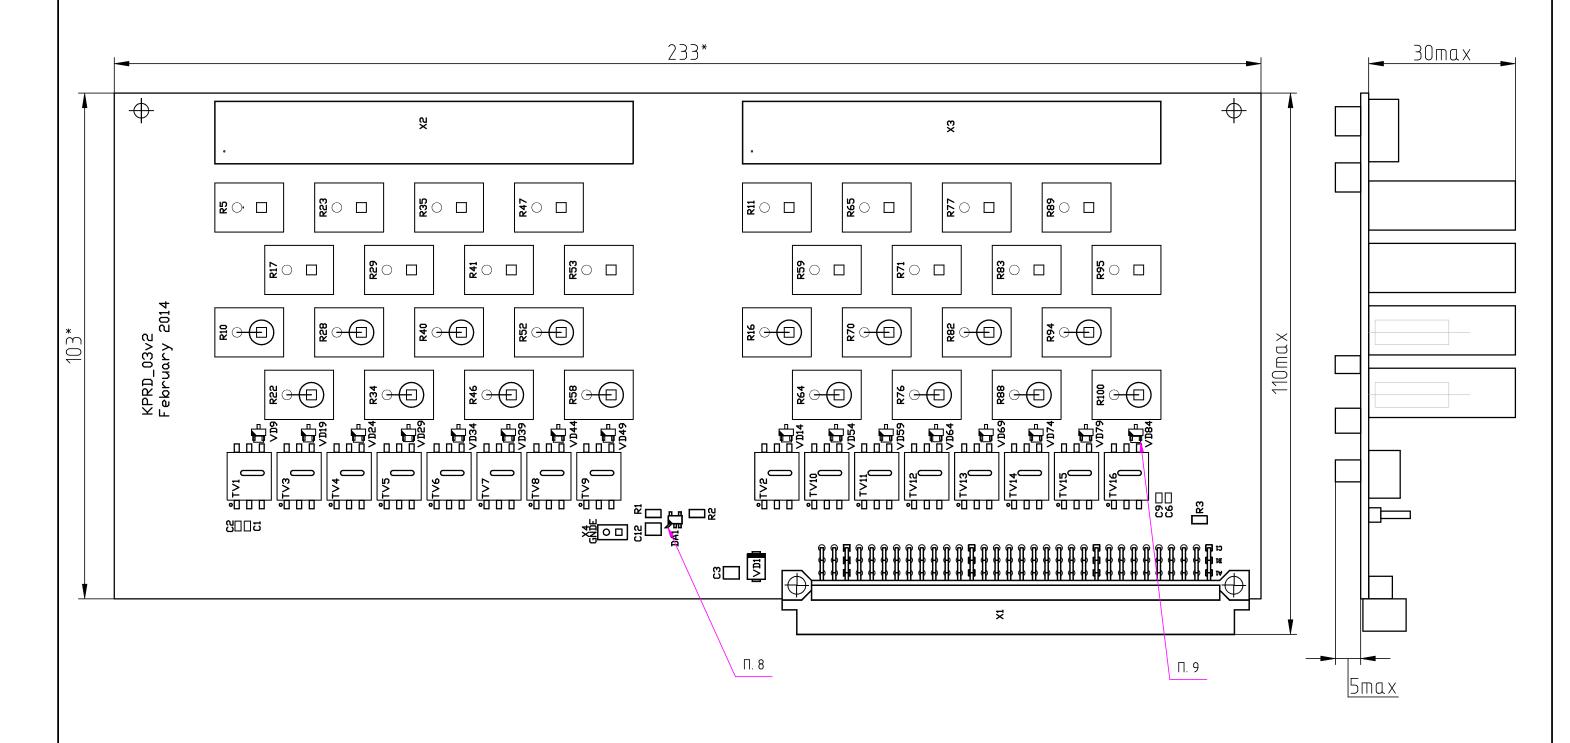

- 2. Покрытие платы HASL.
- 3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Элементы поз. 27,29,31 устанавливать до упора в плату.
- 5. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:

поз.44 — вариант 220.03.0402.00.00;

поз.45 — Вариант 200.00.0000.00.00.

- 6. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
- 7. Остальные TT по ОСТ4.ГО.070.015
- 8. Отпаять вывод 1 от контактной площадки поз. 19 (поднять либо отрезать вывод)
- 9. Параллельно выводам диодов поз. 7 припаять конденсаторы поз. 10 (0603 1000pFx50V , 16 шт.)


1. *Размелы для справок


і. Ризмеры оля сприоск.										
					ПБКМ.426439.004 СБ					
3						/lume,	Dα	Масса	Масштаδ	
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Плата КПРД 03v2					
Разраб.		Щеблыкин М.В.	West	14.09.16	ПЛИПИ MIFД UJVZ					
Про	в.	Вершинин А.С.	B	14.09.16						
T.KC	энтр.				Сборочный чертеж	Лист	1	Листов	3	
Н.контр.		Назаренко А.Н.	StoA	14.09.16		000 "Прософт-Системы"		истемы"		
<i>Чт</i> в		Υυπκηή ΑΓ								

3 Изм. Лист Nº докум Подп. Дата

ПБКМ.426439.004 СБ

12 DEKW 7507 CP

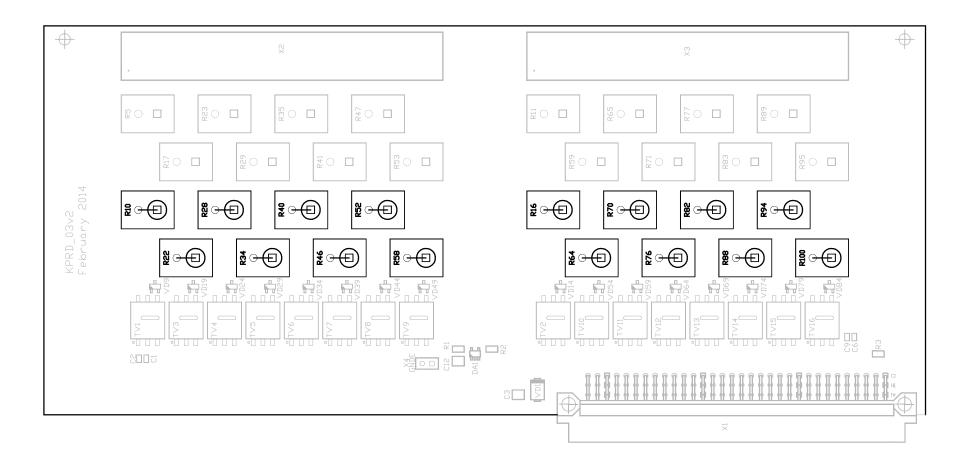

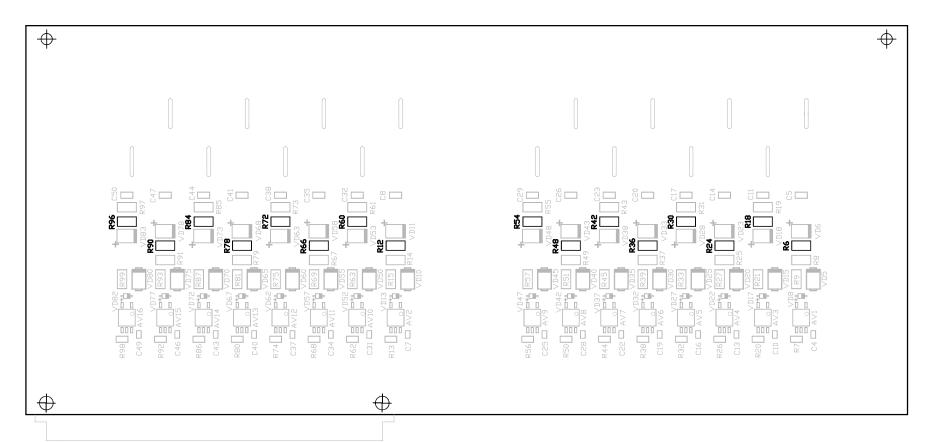

Таблийа 1. Зависимость резисторов от управляющего напряжения

·							
	110B	220B					
1-8 команды							
R10,R22,R28,R34,R40,R46,R52,R58	MF-2 470	SQM 5.1k					
R6,R18,R24,R30,R36,R42,R48,R54	1.1k	1k					
9-16 команды							
R16,R64,R70,R76,R82,R88,R94,R100	MF-2 470	SQM 5.1k					
R12,R60,R66,R72,R78,R84,R90,R96	1.1k	1k					