

2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)  
Vehículo > Mantenimiento > Fluidos > Fluido - T/M >  
Pruebas e inspección > Inspección inicial y diagnóstico >  
Caja de cambios manual de 5 velocidades 02T


Con licencia de VOLKSWAGEN AG

## Comprobación del nivel de aceite de la caja de cambios

Se requieren herramientas especiales y equipos de taller.

- Punta de vaso -3357- para tapón de  
♦ Llenado de aceite con perno de  
cabeza hueca multipunta


Aceite para engranajes → Catálogo de  
piezas electrónicas

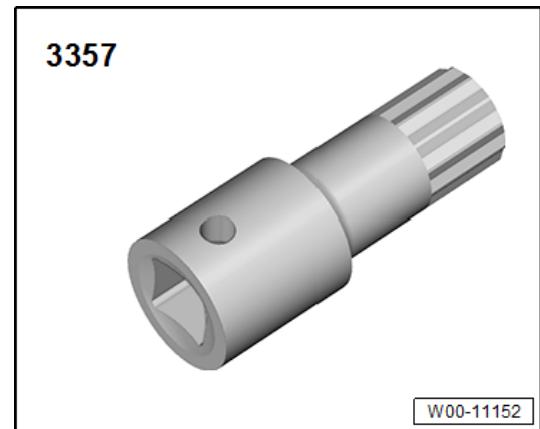

- Quitar el aislamiento acústico  
→ Reparaciones generales de  
carrocería, exterior; Rep. gr.66;  
Aislamiento acústico

- Para comprobar el aceite del engranaje, retire el tapón de aceite -flecha-.


**El nivel de aceite es correcto cuando la caja de cambios se llena hasta el borde inferior del orificio de llenado.**

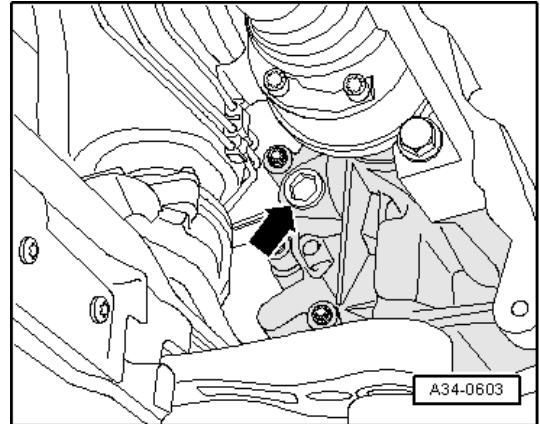

- Si es necesario, llene con aceite para engranajes hasta el borde inferior del orificio de llenado.
- Apriete el perno -flecha-.

## Varias versiones de tapón de llenado y vaciado de aceite

I - Tapón de llenado de aceite/tapón de vaciado de aceite con cabeza hueca multipunto, 25 Nm

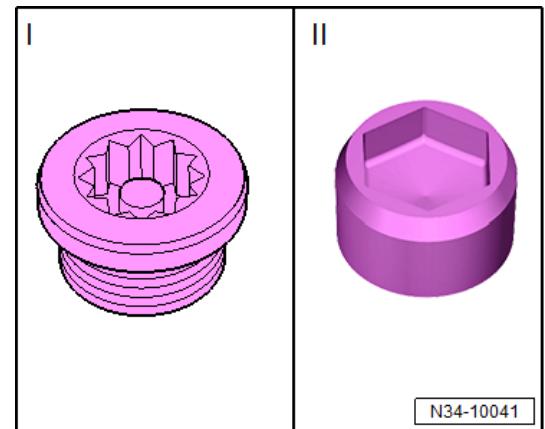

II - Tapón de llenado/vaciado de aceite con hexágono interior, 30 Nm

- Instalar aislamiento acústico  
→ Reparaciones generales de carrocería, exterior; Rep. gr.66;  
Aislamiento acústico