

2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Dirección >

Dirección asistida > Ubicaciones > Componentes

Con licencia de VOLKSWAGEN AG


Descripción general del montaje: cremallera de dirección (Polo hatchback IN, Polo saloon IN, Polo saloon SA, Polo hatchback MY, Polo saloon MY)

La cremallera de dirección no está diseñada para ser reparada.

- ◆ Si se detectan problemas, instale una cremallera de dirección nueva.

Para lubricar la cremallera de dirección, utilice únicamente grasa para cremalleras -AOF 063 000 04-. Sin embargo, no

- ◆ aplique demasiada grasa a la cremallera. Los orificios de compensación de aire deben permanecer libres. De lo contrario, el fuelle se dañará.

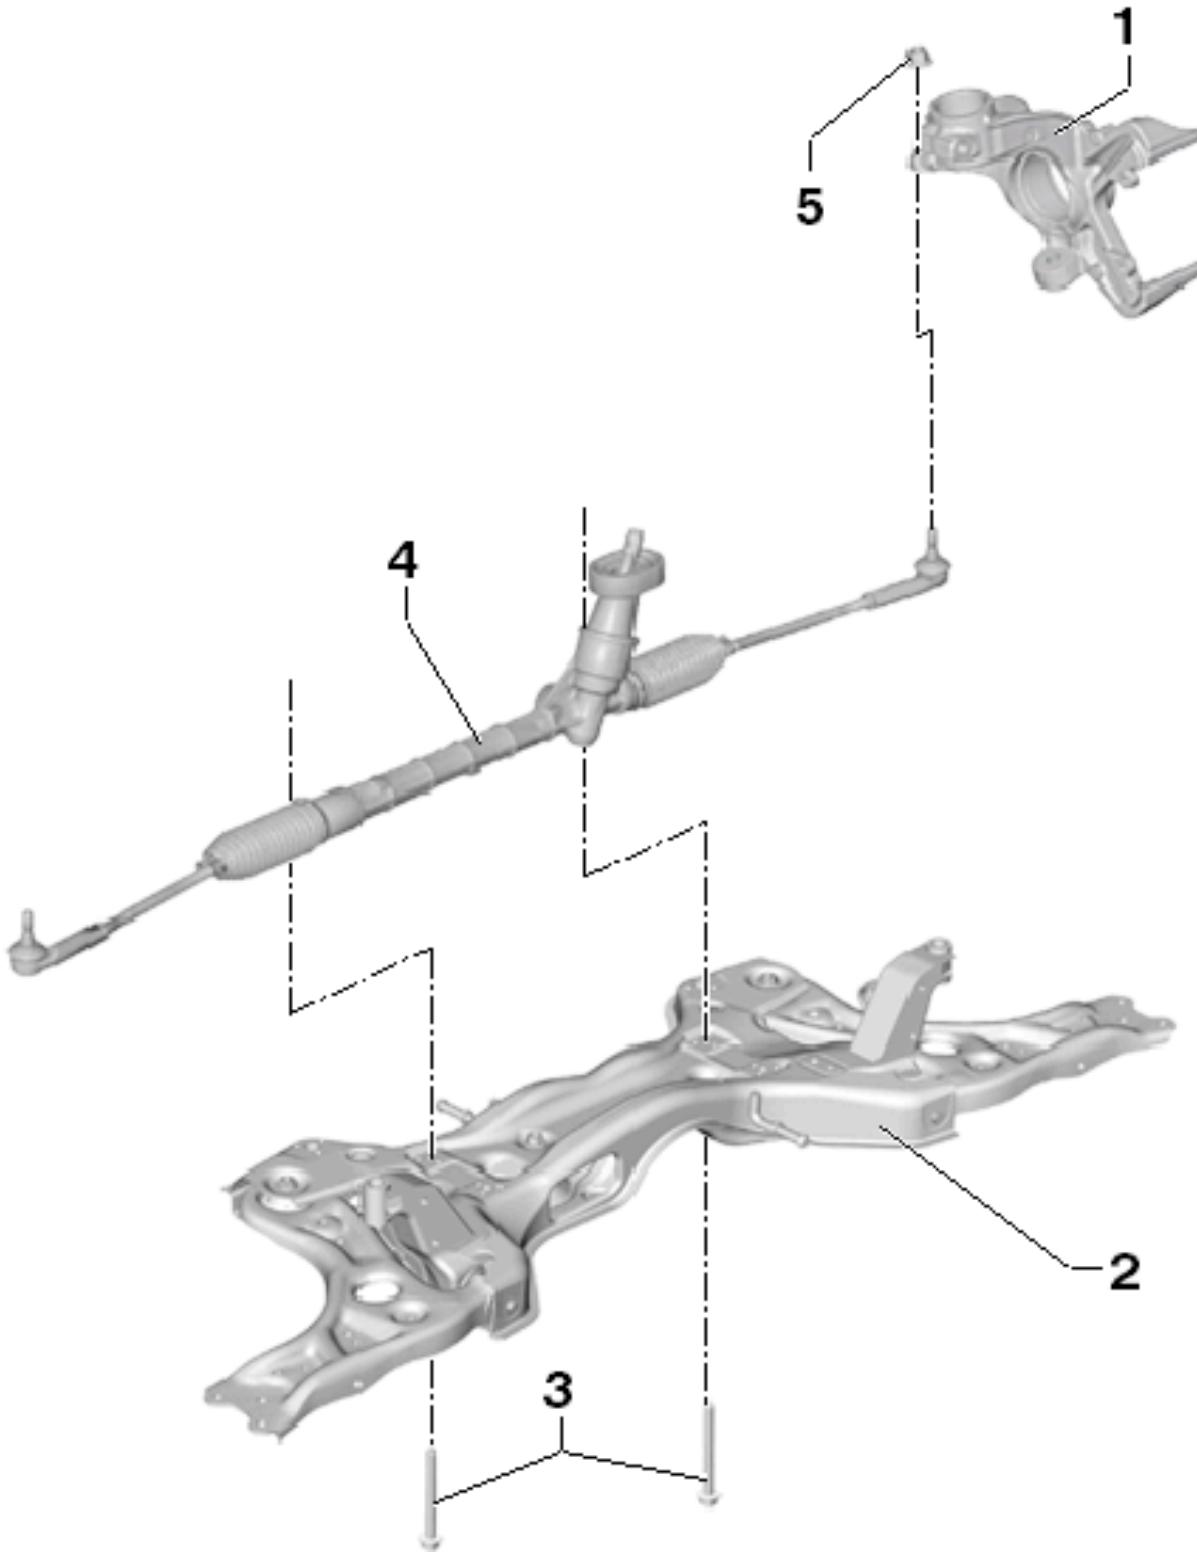

N48-10467

1 - Carcasa del cojinete de rueda**2 - Subchasis**

Siga las notas de reparación: → Capítulo .

3 - Tornillo

50 Nm y girar 180° más

Renovar después de cada eliminación

4 - Cremallera de dirección

Desmontaje e instalación → Capítulo

5 - Tuerca

20 Nm y girar 90° más

Renovar después de cada eliminación