


第1种方法：解决方案是从模块上移除电阻（在下图中圈出），并使用外部4.7K欧姆电阻连接到SDA、SCL和INT引脚。



移除所有4.7K电阻后，将INT、SDA、SCL引脚连接到外部4.7K上拉电阻，如下图所示。

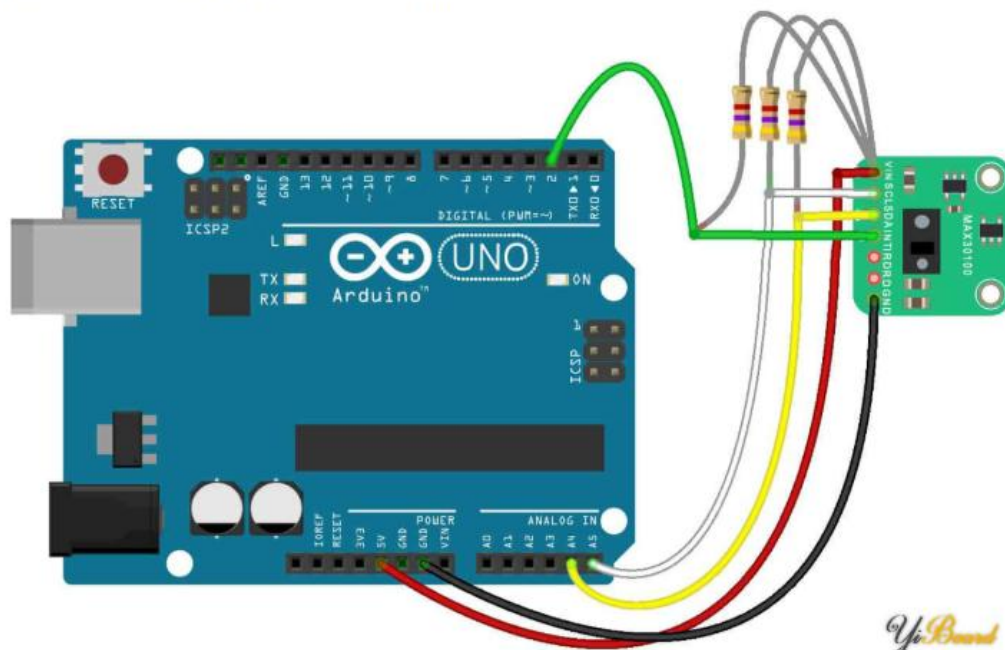

第2种方法：如果您不喜欢第一种方法，可以使用第二种方法来解决此问题。如下面黄线所示，在红十字的位置切断走线并跳线就足够了。跳线不需要绝缘线。您可以从绞合线中取出镀锡绞线。

