# i1 DISPLAY PRO

Quick Start Guide Kurzanleitung Manuel de démarrage Guida introduttiva Guía de inicio rápido クィックスタートガイド 快速入门指南



## **Important Notices**

### **CE Declaration**

Manufacturer's Name: X-Rite, Incorporated
Authorized Representative: X-Rite, Incorporated
Siemensstraße 12b • 63263 Neu-Isenburg • Germany
Phone:+49 (0) 61 02-79 57-0 • Fax: +49 (0) 61 02 -79 57-57

Model Name: i1Display

Directive(s) Conformance: EMC 2004/108/EC and LV 2006/95/EC

#### FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### INDUSTRY CANADA COMPLIANCE STATEMENT

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

# **Safety Information**

### **EQUIPMENT INFORMATION**



Use of this equipment in a manner other than that specified by X-Rite, Incorporated may compromise design integrity and become unsafe.

WARNING: This instrument is not for use in explosive environments.

ADVERTENCIA - NO use este aparato en los ambientes explosivos.

AVVERTIMENTO - NON usare questo apparecchio in ambienti esplosivi.

WARNUNG: Das Gerät darf in einer explosiven Umgebung NICHT verwendet werden.

AVERTISSEMENT: Cet instrument ne doit pas être utilisé dans un environnement explosif.


#### **RoHS/WEEE**




X-Rite products meet the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2002/95/EC and European Union — Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/EC. Please refer to www.xrite.com for more information on X-Rite's compliance with the RoHS/WEEE directives.

If this product is used in a manner not specified by the instruction, the safety protection provided by the device may be impaired or become inoperable.

Unauthorized dismantling of the i1Display will void all warranty claims.

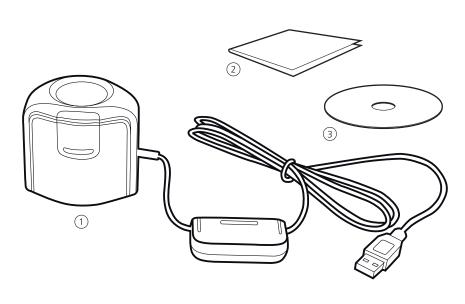

- EN 1. i1Display 2. Quick Start Guide. 3. Software CD.
- DE 1. i1Display 2. Kurzanleitung 3. Software-CD
- FR 1. Instrument i1Display 2. Guide de démarrage 3. CD du logiciel
- 1. i1Display 2. Guida introduttiva 3. CD contenente il software
- 1. i1Display 2. Guía de inicio rápido 3. CD del software
- JP 1. i1Display ディスプレイ 2. 基本操作の手引き 3. ソフトウェアCD
- (N) 1. i1Display 显示器 2. 快速入门指南 3. 软件光盘

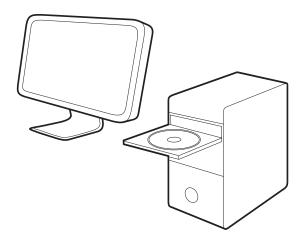

- Install the software application from the CD onto your PC or Macintosh®
  Please do not plug in the instrument USB cable to your computer until after you have installed the
  software from the CD. Review all of the instructions in this Quick Start Guide before you start using your
  new device. For more detailed information, please refer to contents on software CD.
- Installieren Sie das Programm von der CD auf Ihren PC oder Macintosh®.

  Bitte schließen Sie das Gerät erst an den Computer an, nachdem Sie das Programm von der CD installiert haben. Lesen Sie diese Kurzanleitung sorgfältig, ehe Sie Ihr neues Gerät erstmalig verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation auf der Software-CD.
- Installez l'application sur votre ordinateur PC ou Macintosh® à l'aide du CD fourni.

  Reliez le câble USB de l'instrument à votre ordinateur uniquement APRÉS avoir installé le logiciel figurant sur le CD. Passez en revue toutes les instructions de ce guide avant d'utiliser votre nouveau périphérique. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux informations contenues sur le CD du logiciel.
- Inserire il CD e installare l'applicazione software sul PC o sul Macintosh®.


  Non collegare il cavo USB dello strumento al computer finché non è stato installato il software dal CD.

  Leggere tutte le istruzioni di questa Guida introduttiva prima di iniziare a utilizzare il dispositivo. Per informazioni più dettagliate vedere il contenuto del CD del software.
- Instale la aplicación del software a partir del CD en su PC o Macintosh®.


  No conecte el cable USB del instrumento a la computadora antes de instalar el software a partir del CD.

  Revise todas las instrucciones de esta guía de inicio rápido antes de empezar a usar su nuevo dispositivo.


  Para obtener información más detallada, consulte el contenido del CD del software.
- IP CDからソフトウェアのアプリケーションをPCまたはMacintosh® にインストールします。 CDからソフトウェアをインストールするまで、装置のUSBケーブルをコンピュータに接続しないでください。 新しい装置を使用する前に、この基本操作の手引きにある手順をお読みください。 詳細は同梱ソフトウェアCDをご参照ください。
- 通过光盘将该软件应用程序安装于 PC 或 Macintosh®。 安装光盘中的软件之前,切勿将仪器的 USB 电缆连接至计算机。开始使用新设备前,请先阅读本《快速入 门指南》中的所有说明。 若需更多详细信息,请参阅软件光盘内容。

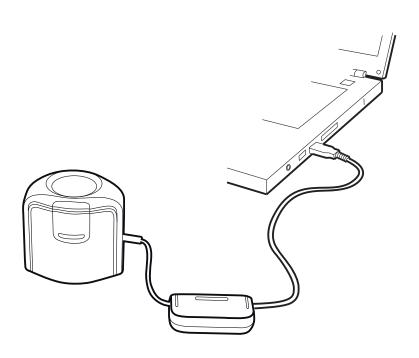


- After you have completed the software installation process, attach the i1Display into your computer's USB port.
- Bitte schließen Sie nach Abschluss der Installation das i1Display an Ihren Computer an.
- Une fois le processus d'installation du logiciel terminé, connectez l'instrument i1Display au port USB de votre ordinateur.
- Dopo aver completato il processo d'installazione del software, collegare il i1Display alla porta USB del computer.
- Luego de completar el proceso de instalación del software, conecte el instrumento i1Display al puerto USB de su computadora.
- JP ソフトウェアのインストールが終了後、i1DisplayをコンピュータのUSBポートに接続してください。
- CN 完成软件安装程序后,将 i1Display 接入到计算机的 USB 接口。

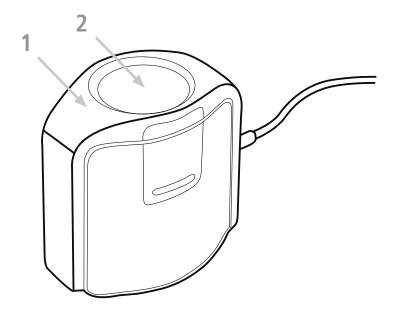


- EN 1. Ambient Diffuser Arm. 2. Ambient Diffuser
- DE 1. Lichtdiffuserhalter 2. Lichtdiffuser
- FR 1. Bras du diffuseur ambiant 2. Diffuseur ambiant
- 1. Braccio del diffusore della luce ambientale 2. Diffusore della luce ambientale
- 1. Brazo del difusor de la luz ambiente 2. Difusor de la luz ambiente
- JP 1. 環境光拡散アーム 2. 環境光拡散
- CN 1. 周围光源扩散器机臂 2. 周围光源扩散器

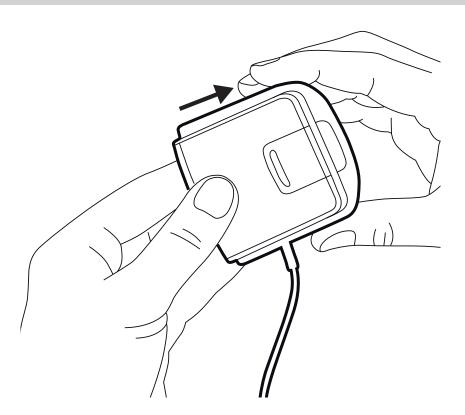


- Ambient diffuser arm snaps into place over measurement optics. Be sure to lift up on ambient diffuser arm before attempting to rotate into different measurement positions.
- Lichtdiffuserhalter rastet über der Messoptik ein. Lichtdiffuserhalter muss angehoben werden, ehe er in die verschiedenen Messpositionen gebracht werden kann.
- FR Le bras du diffuseur ambiant s'enclenche sur l'optique de mesure. Veillez à soulever le bras du diffuseur ambiant avant de tenter de le faire pivoter dans d'autres positions de mesure.
- II braccio del diffusore della luce ambientale si aggancia in posizione sopra le ottiche di misurazione. Prima di ruotare lo strumento in posizioni di misurazione differenti assicurarsi di aver sollevato il braccio del diffusore della luce ambientale.
- El brazo del difusor de la luz ambiente se encaja en su lugar sobre la óptica de medición. Asegúrese de levantar el brazo difusor de la luz ambiente antes de intentar girarlo en sus posiciones de medición distintas.
- □ 環境光拡散アームは、測定オプチクス上にカチッとはまるように取り付けます。環境光拡散アームを他の測定位置に回転する際は、必ず上に持ち上げてから回転してください。
- [N] 周围光源扩散器机臂扣在测量镜头之上。尝试旋转周围光源扩散器的位置前,请确保向上提起周围光源扩散器机臂。

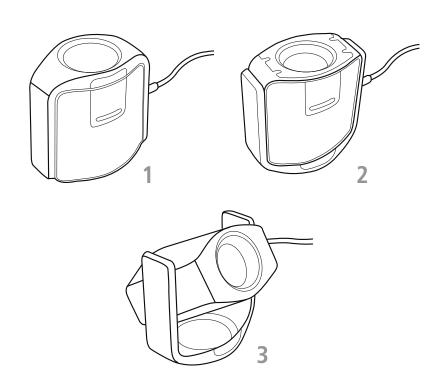


- Measuring Modes
- 1. Ambient Light Measurement 2. Emissive Light Measurement 3. Projector Measurement
- Messmodi
  - 1. Umgebungslichtmessung 2. Emissionslichtmessung 3. Projektormessung
- Modes de mesure
  - 1. Mesure de la lumière ambiante 2. Mesure de la lumière émissive 3. Mesure du projecteur
- Modalità di misurazione
  - 1. Misurazione Luce ambientale 2. Misurazione Luce d'emissione 3. Misurazione Proiettore
- Modos de medición
- 1. Medición de la luz ambiente 2. Medición de la luz emisiva 3. Medición del proyector
- 測定モード
  - 1. 環境光の測定 2. モニタ放射光の測定 3. プロジェクタの測定
- CN 测量模式
  - 1. 周围光源测量 2. 放射光测量 3. 放映机测量

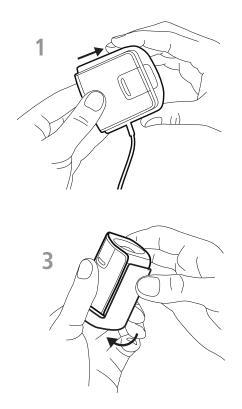

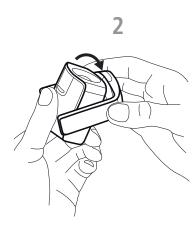


- For display measurements: 1. Lift up on ambient diffuser arm. 2. Rotate ambient diffuser arm to rear position. 3. Ambient diffuser arm will snap into place when located in rear position.
- Monitormessung: 1. Lichtdiffuserhalter anheben. 2. Lichtdiffuserhalter nach hinten drehen.
  3. Lichtdiffuserhalter rastet ein, wenn er richtig positioniert ist.
- Pour les mesures d'écran : 1. Soulevez le bras du diffuseur ambiant. 2. Faites pivoter le bras du diffuseur ambiant en position arrière. 3. Le bras du diffuseur ambiant s'enclenche lorsqu'il se trouve en position arrière.
- Per misurazioni di uno schermo: 1. Sollevare il braccio del diffusore della luce ambientale. 2. Ruotare il braccio del diffusore della luce ambientale in posizione posteriore. 3. Il braccio del diffusore della luce ambientale si aggancia guando collocato in posizione posteriore.
- En el caso de las mediciones de pantallas: 1. Levante el brazo del difusor de la luz ambiente. 2. Gire el brazo del difusor de la luz ambiente a su posición trasera. 3. El brazo del difusor de la luz ambiente se encaja en su lugar cuando se encuentra en su posición trasera.
- Fィスプレイ測定: 1. 環境光拡散アームを持ち上げます。 2. 環境光拡散アームを後方位置に回転させます。 3. 環境光拡散アームは、後方位置にカチッとはまるように取り付けます。
- N 对于显示器测量: 1. 提起周围光源扩散器机臂。 2. 旋转周围光源扩散器机臂至后端位置。 3. 周围光源扩散器机臂将卡入后端位置。

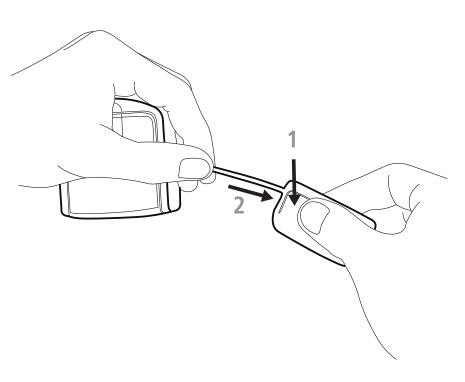


モニタ測定 2

- To adjust the position of the counter weight, depress the button on the counter weight and slide counter weight simultaneously to desired location.
- Position kann mit Taste auf dem Gegengewicht angepasst werden. Taste drücken und halten, und DE Gegengewicht in gewünschte Position schieben.
- Pour régler la position du contrepoids, appuyez sur le bouton situé sur le contrepoids tout en faisant cou-FR lisser le contrepoids à l'emplacement désiré.
- Per regolare la posizione del contrappeso, premere il pulsante sul contrappeso e contemporaneamente farlo IT scorrere nella posizione desiderata.
- Para ajustar la posición del contrapeso, oprima el botón en el contrapeso y deslícelo al mismo tiempo a la ES ubicación deseada.
- バランスウェイト(錘)の位置を調整するには、バランスウェイトのボタンを押しながら同時にバラン スウェイトを動かします。
- 要调整平衡锤的位置,请下压平衡锤上的按钮并同时将平衡锤滑动至所需位置。

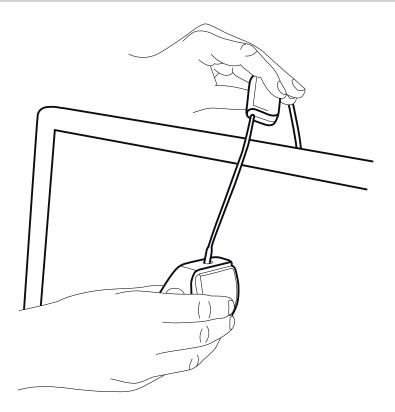


- To mount the device on your display, position the optics in contact with the center of your display. Then position the USB cable and counter weight behind your display.
- Gerät auf Monitorschirm befestigen, Optik muss sich in der Mitte des Schirms befinden. USB-Kabel und Gegengewicht hinter dem Monitor platzieren.
- Pour monter le périphérique sur votre écran, placez l'optique en contact avec le centre de votre écran.

  Positionnez ensuite le câble USB et le contrepoids derrière votre écran.
- Per montare il dispositivo sullo schermo, posizionare le ottiche in modo che siano a contatto con il centro dello schermo. Sistemare quindi il cavo USB e il contrappeso dietro lo schermo.
- Para montar el dispositivo sobre la pantalla, posicione la óptica en contacto con el centro de la pantalla. A continuación, coloque el cable USB y el contrapeso detrás de la pantalla.
- Frィスプレイに装置を取り付けるには、測定口レンズがディスプレイ中央に接触するようセットしてください。その後、USBケーブルおよびバランスウェイトがディスプレイの裏側にくるように設置してください。
- TN 要将设备摆放在显示器上,请将镜头紧贴于显示器的中间部位。再将 USB 电缆和平衡锤放置于显示器之后。

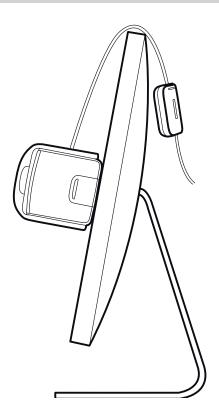


- Adjust the position of the counter weight according to the size of your display. Be sure the foam pad on the front of the device sits flat on your display.
- Position des Gegengewichts muss für die Monitorgröße angepasst werden. Schaumstoff vorn am Gerät muss flach auf dem Monitor aufliegen.
- Réglez la position du contrepoids en fonction de la taille de votre écran. Assurez-vous que le coussin en mousse situé à l'avant du périphérique repose bien à plat sur votre écran.
- Regolare la posizione del contrappeso in base alle dimensioni dello schermo. Assicurarsi che il cuscinetto spugnoso sulla parte anteriore del dispositivo aderisca allo schermo e vi sia appoggiato correttamente e in piano.
- Ajuste la posición del contrapeso en función del tamaño de la pantalla. Asegúrese de que la almohadilla de espuma en la parte frontal del dispositivo se asiente completamente sobre la pantalla.
- Fィスプレイのサイズに合わせてバランスウェイトの位置を調整してください。装置のフォームパッドがディスプレイに対して平らになるように調整してください。
- 根据显示器尺寸调整平衡锤的位置。确保设备前部的泡沫护垫平整贴在显示器上。

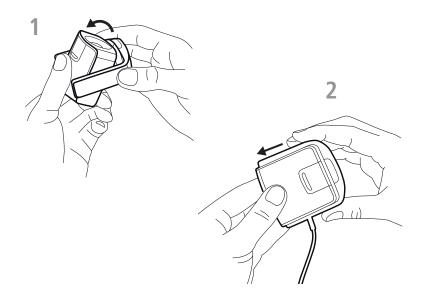


- For ambient light measurements: 1. Rotate the ambient diffuser arm until the diffuser is positioned over the ΕN optics. 2. Press down on the ambient diffuser arm until it snaps into place over the optics.
- Umgebungslichtmessung: 1. Lichtdiffuserhalter nach vorn drehen, Halter muss sich über der Optik befinden. DE 2. Lichtdiffuserhalter andrücken, bis er über der Optik einrastet.
- Pour les mesures de la lumière ambiante : 1. Faites pivoter le bras du diffuseur ambiant jusqu'à ce que FR le diffuseur soit positionné sur l'optique. 2. Appuyez sur le bras du diffuseur ambiant jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur l'optique.
- Per misurazioni della luce ambientale: 1. Ruotare il braccio del diffusore della luce ambientale finché non IT si posiziona sopra le ottiche. 2. Premere il braccio del diffusore della luce ambientale finché non scatta in posizione sopra le ottiche.
- En el caso de las mediciones de la luz ambiente: 1. Gire el brazo difusor de la luz ambiente hasta que el ES difusor se coloque sobre la óptica. 2. Presione hacia abajo el brazo difusor de la luz ambiente hasta que se encaje en su lugar sobre la óptica.
- 環境光測定: 1.環境光拡散アームが測定ロレンズ上にくるまで回転させます。 2.環境光拡散アームが 測定ロレンズトでカチッとはまるまで押し下げます。
- 对于周围光源测量: 1. 旋转周围光源扩散器机臂直至扩散器置于镜头之上。 2. 向下按周围光源扩散器机 臂直至其在镜头上方卡入就位。

# Ambient light measurement Umgebungslichtmessung Mesure de la lumière ambiante

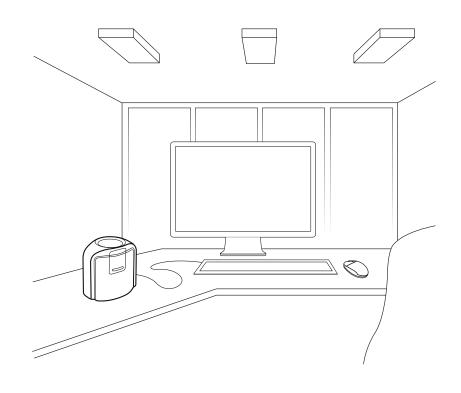

- EN Position the device on your work surface next to your display with ambient diffuser pointing upwards.
- DE Gerät neben Monitor platzieren, Lichtdiffuser muss nach oben zeigen.
- Placez le périphérique sur le votre plan de travail à côté de votre écran avec le diffuseur ambiant pointé vers le haut
- Collocare il dispositivo sulla superficie di lavoro nelle vicinanze dello schermo, con il diffusore ambientale che punta verso l'alto.
- Coloque el dispositivo sobre la superficie de trabajo al lado de la pantalla con el difusor de la luz ambiente apuntando hacia arriba.
- 装置を環境光拡散が上向きの状態にしてディスプレイ横の作業面に設置します。

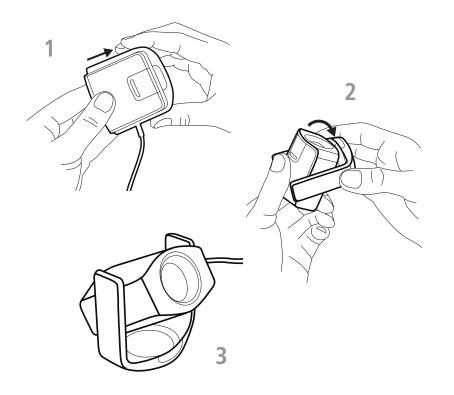


放映机测量

- For projector measurements: 1. Lift up on ambient diffuser arm. 2. Rotate ambient diffuser arm halfway towards rear position. 3. Use the ambient diffuser arm as a stand for the device and position the device on a table in front the projector screen. (A threaded tripod mount is also available on the bottom of the device for use with a tripod.)
- Projektormessung: 1. Lichtdiffuserhalter anheben. 2. Lichtdiffuserhalter halb nach hinten drehen. DE 3. Lichtdiffuserhalter kann als Geräteständer verwendet werden. Gerät muss auf einem Tisch vor der Proiektionsfläche platziert werden. Gerät kann auch mit Stativ verwendet werden (Gewinde unter dem Gerät).


Medición del proyector

- Pour les mesures de projecteur : 1, Soulevez le bras du diffuseur ambiant. 2, Faites pivoter le bras du diffuseur ambiant à mi-chemin en position arrière. 3. Utilisez le bras du diffuseur ambiant comme pied pour le périphérique et positionnez le périphérique sur une table devant l'écran du projecteur (si vous souhaitez utiliser un trépied, un support fileté se trouve sous le périphérique).
- Per misurazioni del proiettore: 1. Sollevare il braccio del diffusore della luce ambientale. 2. Ruotare il braccio del diffusore della luce ambientale a metà corsa della posizione posteriore. 3. Utilizzare il braccio del diffusore della luce ambientale come supporto per il dispositivo e posizionare quest'ultimo su una scrivania davanti al projettore (è possibile utilizzare anche un cavalletto sfruttando l'apposito montaggio disponibile sotto il dispositivo).
- En el caso de las mediciones de proyectores: 1. Levante el brazo del difusor de la luz ambiente. 2. Gire el brazo del difusor de la luz ambiente a medio camino hacia la posición trasera. 3. Utilice el brazo difusor de la luz ambiente como soporte para el dispositivo y coloque el dispositivo sobre una mesa frente a la pantalla del proyector. (Hay un encaje roscado también disponible en la parte inferior del dispositivo para su uso con un trípode.)
- プロジェクタの測定: 1.環境光拡散アームを持ち上げます。2.環境光拡散アームを後方位置の半分ま で回転させます。 3. 環境光拡散アームを装置のスタンドとして使用し、プロジェクタスクリーンの前 のテーブルに装置を設置します。 (ネジ式の三脚マウント穴は装置の底にあります。)
- 1. 提起周围光源扩散器机臂。 2. 将周围光源扩散器机臂朝后端旋转至中间位置。 3. 利用周围光源扩散器机臂支撑设备,并将设备置于投影机屏幕前方的桌面上。(设备底部配有供安装螺纹 三角架的位置, 方便与三角架配合使用。)

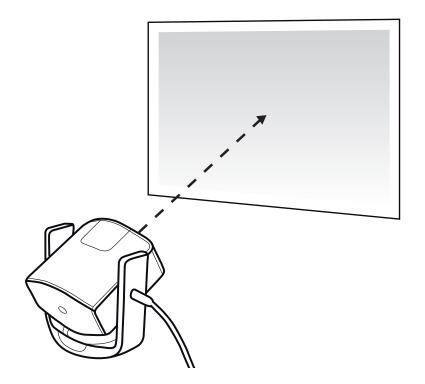

放映机测量

- Rotate the device up or down and pivot left or right until the device optics are pointing towards the EN center on the projector screen. For best results, position the device as close to the projector screen as possible and set room lighting to intended viewing conditions.
- Gerät nach oben, unten, rechts oder links drehen, bis die Optik mittig auf die Projektionsfläche zeigt. DE Gerät muss so nahe wie möglich vor der Projektionsfläche platziert werden. Licht muss wie für geplante Betrachtung eingestellt werden.
- Faites pivoter le périphérique vers le haut ou vers le bas et vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que FR l'optique du périphérique pointe vers le centre de l'écran du projecteur. Pour de meilleurs résultats, positionnez le périphérique le plus près possible de l'écran et définissez l'éclairage de la pièce selon les conditions de visualisation désirées.
- Capovolgere il dispositivo e ruotarlo su sé stesso verso sinistra o destra finché le sue ottiche non sono puntate verso il centro dello schermo del proiettore. Per ottenere il miglior risultato, posizionare il dispositivo il più vicino possibile al proiettore e utilizzare le stesse condizioni d'illuminazione che si intende impiegare per lavorare.
- Gire el dispositivo hacia arriba o hacia abajo y a la izquierda o la derecha del pivote hasta que la óptica del ES dispositivo apunte hacia el centro de la pantalla del proyector. Para obtener mejores resultados, coloque el dispositivo lo más cercano posible a la pantalla del proyector y ajuste la iluminación de la sala en función de las condiciones de visualización pretendidas.
- 装置の測定ロレンズがプロジェクタスクリーン中央を指すまで、装置を上下および左右に回転させま す。装置をプロジェクタスクリーンにできるだけ近くセットし、室内照明を観察条件に合わせてくだ さい。
- 向上或向下旋转设备,并绕轴向左或向右旋转,直至设备镜头位置朝向投影机屏幕的中心。尽量使设备靠 近投影机屏幕, 并将室内照明设置为所需查看条件, 可获得最佳效果。



# **System Requirements**

### Minimum System Requirements for Windows:

Microsoft Windows XP 32 bit, Microsoft Windows Vista 32 or 64 bit, or Microsoft Windows 7 32 or 64 bit. All operating systems should have latest Service Packs installed. 500MB RAM, Intel Pentium 4 or AMD Athlon XP or better CPU. 500 MB of available disk space, Powered USB port, Display resolution of 1024 x 768 pixels or higher. User must have Administrator rights to install/uninstall the application. Internet connection required for software update.

#### Minimum System Requirements for Macintosh:

MacOS X 10.5 or 10.6 (with latest updates installed). 500MB RAM, Intel CPU, 500 MB of available disk space, Powered USB port, Display resolution of  $1024 \times 768$  pixels or higher. User must have Administrator rights to install/uninstall the application. Internet connection required for software update.

### Warranty Registration

To receive technical support, obtain warranty service, and get the latest software updates and product news, you need to register your new product at www.xrite.com.

# **Warranty Conditions**

### Warranty Conditions

X-Rite warrants this product against defects in material and workmanship for a period of twelve (12) months from the date of sale, unless different local regulations apply. During the warranty period, X-Rite will either replace or repair at its discretion defective parts free of charge.

This warranty shall not apply to any goods supplied hereunder which after shipment are damaged, altered in any respect, or subjected to negligent treatment. X-Rite's sole and exclusive obligation for breach of the above warranties shall be the repair or replacement of any part, without charge, which within the warranty period is proven to X-Rite's reasonable satisfaction to have been defective. Repairs or replacement by X-Rite shall not revive an otherwise expired warranty, nor shall the same extend the duration of a warranty. X-Rite shall in no event be liable for losses or costs to Buyer in manufacturing, or for Buyer's overhead, other expenses, lost profits, goodwill, or any other special, indirect, consequential, incidental or other damages to people or property resulting from a breach of any of the foregoing warranties. There are no other warranties, either express or implied, which extend beyond the warranties set forth herein. The express warranties contained herein are in lieu of all other warranties, express or implied, including, but not limited warranty or merchantability and fitness for a particular purpose or application. No representations, conversations or statements not expressly set forth herein shall be binding upon X-Rite as a warranty, guarantee or any other form of assurance. To obtain warranty service, you must take the product, or deliver the product freight prepaid, in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection, to an authorized X-Rite service center. Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the unit is within the Warranty period must be presented to obtain warranty service.

# Care, Support, & Service

#### Care

Keep the ambient diffuser in place over the optics when not in use. The ambient diffuser will prevent dust or dirt from accumulating on the lens.

If cleaning is needed, first use a lens blower brush to remove loose dust. If necessary, wipe the lens gently with a soft lint free cloth.

NOTE - Never use water, solvents, or detergents to clean the lens or body of the device, as these may cause damage or deformation.

Always use and store the device between 10° C to 35° C at 20% to 80% relative humidity (non-condensing).

### Service

Do not try to dismantle the i1Display for any reason. Unauthorized dismantling of the equipment will void all warranty claims. Contact the X-Rite support or the nearest X-Rite Service Center, if you believe that the unit does not work anymore or does not work correctly.

#### Service Center

Visit www.XRITE.com to locate the nearest X-Rite Service Center or contact your X-Rite dealer for more information.



Χ

0

Cable Weight-

Plastic and Metal Components 0

0

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SI/T11363-2006规定的限量要求以下。

 $\bigcirc$ 

O: Indicates that the content of the toxic and hazardous substance in all the homogenous material of the part is below the concentration limit requirement as described in SJ/T 11363-2006.



X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。

X: Indicates that the content of the toxic and hazardous substance in at least one homogenous material of the part exceeds the concentration limit requirement as described in SJ/T 11363-2006.





Corporate Headquarters 4300 44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49512 Phone 1 800 248 9748 or 1 616 803 2100 Fax 1 800 292 4437 or 1 616 803 7705

Corporate Headquarters Althardstrasse 70, 8105 Regensdorf, Switzerland Europe Phone (+41) 44 842 24 00, Fax (+41) 44 842 22 22

Corporate Headquarters Room 808-810, Kornhill Metro Tower, 1 Kornhill Road, Quarry Bay, Hong Kong, China Asia Phone (+852) 2 568 6283, Fax (+852) 2 885 8610

Please visit www.xrite.com for a local office near you.

TM Trademark of X-Rite. Part No. EODIS3-550 (12/10)