


[모보] 일반 현황

[일반 현황]

구분		내용	구분	내용
협력사명		모보	납품 제품	LV - 0.6/1kV F-CV, FW-CV , HF-CO, F-GV 외 MV - 5~35kV Power Cable
주소		경기도 오산시 경기대로 52-30		
매출액	총매출액	2,795억	주요 거래처	가온전선, 한전
	LS매출액	1,105억, 40%	당사 의존도	고의존
인원현황	사무직	27	설립일	'84.7월
	현장직(외국인)	45(0)	대지면적	8,036평
대체업체		금화전선, DKC		

[조직도]

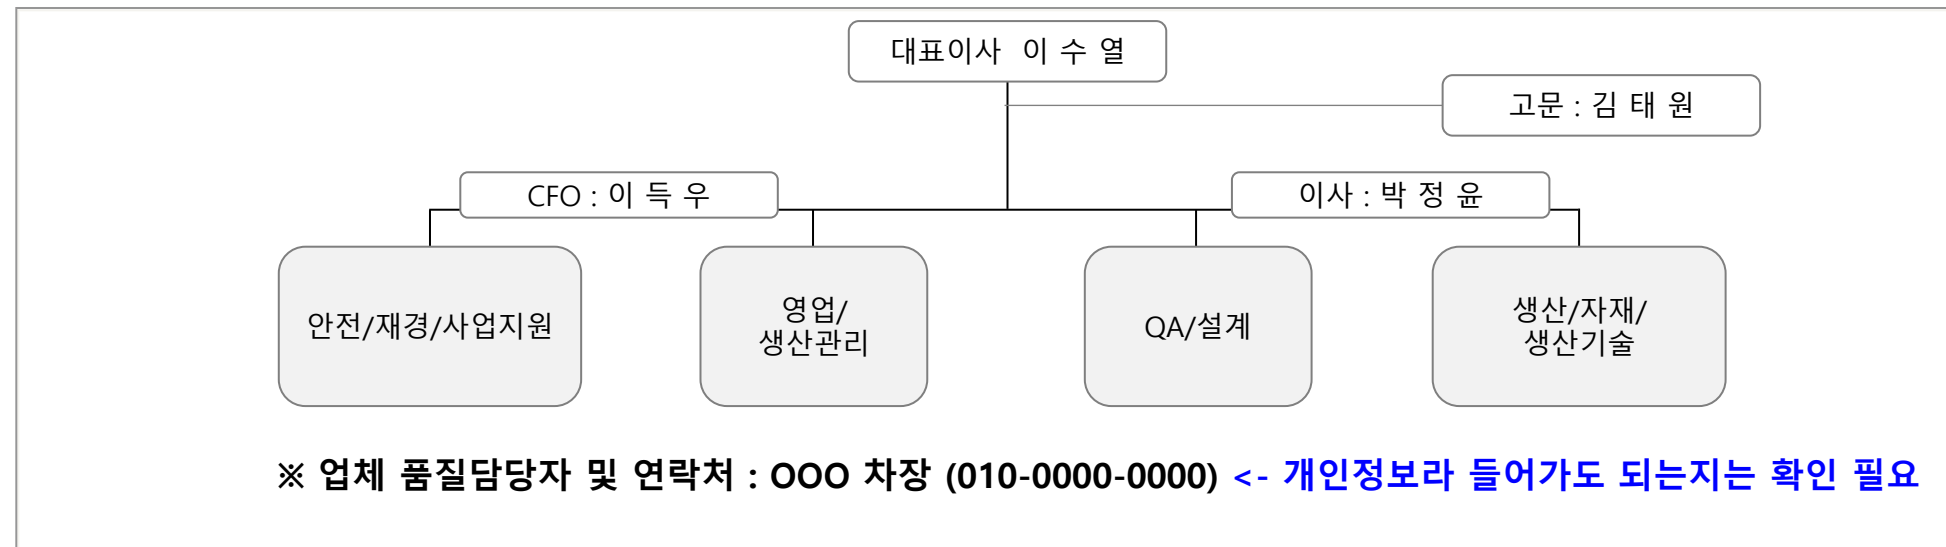

[illegible]

[모보] 주요 품질 이슈

[귀책 불명 제외]

구분	접수일	고객	규격	유형	부적합 내용	원인	대책
1	'25.2	SK하이닉스	22.9kV FR-CN/CO-TWW 1X500SQ YL	프로세스 미준수	.품질보증팀 승인 없이 직납 출하됨		
2	'24.12	음성천연가스 발전소	6/10kV 1X120SQ	테이핑	.포설 후 R상 1드럼의 동테이프 저항 이상		
3	'24.9	삼성전기 녹산	6/10kV FW-CV 1X300SQ	혹	.530m 조장 풀링 작업 중 시스 외관 이상 관찰 ①422m 시스 혹 ②174m 길이 방향 돌출		
4	'24.6	삼성SDS 동탄	0.6/1kV FW-CV 1X95SQ	조장 부족	.조장부족 .케이블 Length marking이 13m부터 시작됨		
5	'24.4	전주페이퍼 전주공장	6/10kV 1X240SQ	혹, 돌기	.90m 포설 후 잔여 조장에서 시스 외관 손상 (돌기, 천공 발생)		
6	'23.5	삼성전기 녹산	6/10kV FW-CV 1X300SQ	못 돌출	.케이블 포설 중 드럼 동경부 못 돌출에 따른 시스 손상		
7	'23.5	부산항만공사	6/10kV F-CV 1X150SQ	못 돌출	.케이블 포설 중 못 돌출에 의한 시스 손상		
8	'23.3	한화건설 울산현장	0.6/1kV FR-CV 1X120SQ	혹, 돌기	.시스 돌기		
9	'23.2	도레이 구미1공장	6/10kV FW-CV 1X240SQ	못 돌출	.포설 145m 지점 드럼 플렌지에 돌출된 못에 시스 손상		
10	'22.6	삼성물산 UAE F3 PJT	8.7/15kV FR-CV 1X240SQ	시스 손상	.약 293m 지점 시스 손상		
11	'22.6	SK하이닉스 (이천)	6/10kV F-CV 1X400SQ	못 돌출	.드럼 못돌출 시스 손상		
12	'22.5	SK하이닉스 (이천)	22.9kV FR CNCO-W 1X500SQ	오염	.시스 외관 표면 오염		
13	'22.4	부경케이블	6/10kV FW-CV 3X70SQ	부적합 목드럼	.중고 목드럼 외관 부적합 (개선 요청)		
14	'22.4	SK하이닉스 (이천)	6/10kV F-CV 1X400SQ(RD)	혹, 돌기	.289m 지점 시스 외관 혹		
15	'22.1	롯데정밀화학	6/10kV FW-CV 1X240SQ	시스 압출	.케이블 포설 전 시스 외관 이상 확인 .테이프가 밀려 들어가 한 부분이 불록 해짐		

[모보] 4M 변경 이력

[illegible]

[모보] 공정 및 설비 현황

공정명	# 1	# 2	# 3	# 4	# 5
	자재창고	수입검사	신선	연선	절연
공정 사진					
현황	자재창고를 구분해서 운영하지 않음 (공정별 보관 장소 운영)	사무직 4명 현장 기능직 4명 (Rod, 컴파운드 자체검사)	3대 (Al 1대, Cu 2대) Cu Rod : LS, 가온, 갑을 Al Rod : 에스오엠	5대	4대 (Φ90, 120, 150 x 2) LV 2대에 스파크 테스터 외경측정기, 혹 검출기 설치

공정명	# 6	# 7	# 8	# 9	# 10
	연합	시스	편조	시스	완제품 검사 / 출하
공정 사진			N/A		
현황	2대 (SKIP, UNIT)	3대 (Φ120, 150x2)	-	#7과 동일	도체/절연저항기 내전압기, 노화, 투영기 등 전기적 특성, 구조 제품 레벨링