


Display einzeln (130 x 90 mm), z. B. für Variante B

Maßstab 1:1 - beim Drucken "Tatsächliche Größe" / 100 % wählen. Maße in mm, Ursprung oben links.

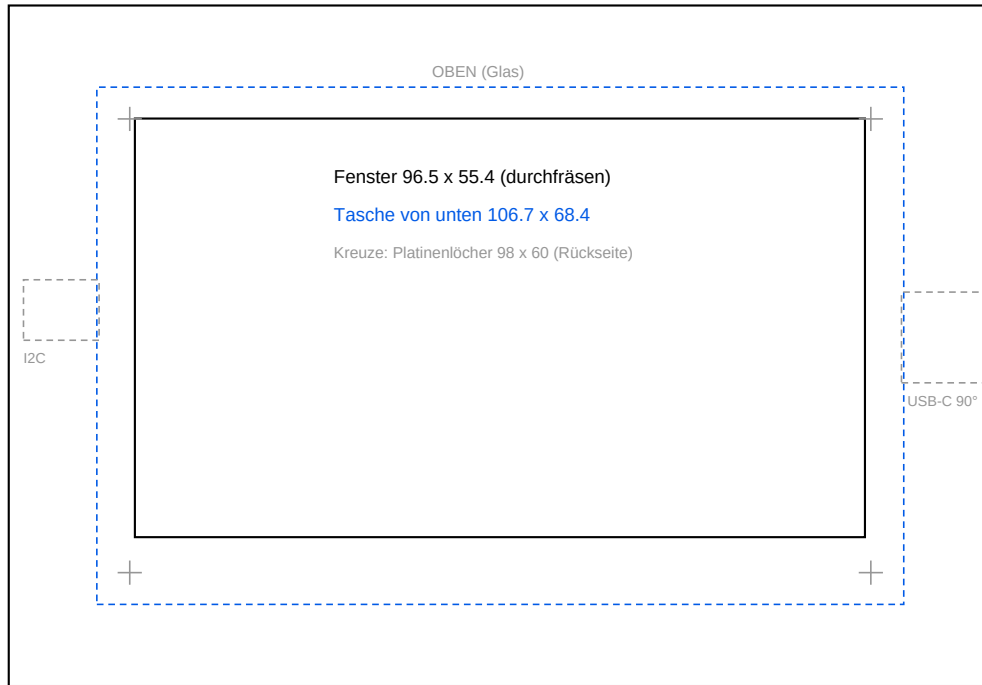

Fenster durchfräsen,
Tasche von unten,
damit das Glas bündig
anliegt.

Legende:

schwarz: durchfräsen
blau gestrichelt: Tasche
von unten (Glas)
rot: Bohrung Ø 12 mm
grau gestrichelt: Ø 25 frei
(Schalterkörper unten)

Vor dem Fräsen prüfen:

- Board auf den Ausdruck
legen: USB-C rechts,
Anzeige aufrecht.
- Ø deiner Taster messen
(12 / 12,2 / 12,5 mm).
- Taschenecken: Fräserradius
-> Dogbones oder
Fräser Ø 2 mm.
- Tasche nur bei Platten
ab 4 mm; ~1,5 mm Material
über dem Glas lassen.
- Bautiefe Board 8,8 mm,
Taster ~30 mm.



Kontrolle: 50 mm